



Siège : 17 rue Dupin – 75006 Paris  
Bureaux : 7 bis rue Decrès – 75014 Paris  
☎ : 01 45 65 03 45 / Mobile : 06 99 52 10 12

**www.accessdiag.fr**

**Pré-RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET  
PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION  
N°2023-121-B-HALLE-DAAD  
Version 1**

**Halle Parking et Bureaux  
21, quai de la Gironde  
75019 PARIS**

**Maître d'Ouvrage de l'opération :  
Nexity IR  
19, rue de Vienne  
TSA 60030  
75801 PARIS Cedex 08**

**Conclusion : Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et/ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire.**

**Les investigations sont incomplètes.**

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du Code du Travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6, et l'annexe 13.9 du Code de La Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.

Norme utilisée : NF X 46-020 (août 2017)

## SOMMAIRE

### Pré-RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION

|      |                                                                                                           |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1-   | Définition de la mission                                                                                  | page 3  |
| 2-   | Documents remis avant le repérage                                                                         | page 3  |
| 3-   | Dates de la mission                                                                                       | page 3  |
| 4-   | Identification du demandeur                                                                               | page 3  |
| 5-   | Identification du Propriétaire                                                                            | page 3  |
| 6-   | Identification de l'immeuble visité                                                                       | page 3  |
| 7-   | Identification du laboratoire                                                                             | page 3  |
| 8-   | Identification de l'opérateur de repérage                                                                 | page 3  |
| 9-   | Locaux visités et non visités                                                                             | page 3  |
|      | Descriptif des locaux visités                                                                             | page 4  |
| 10 - | Conclusions                                                                                               | page 8  |
|      | Matériaux et produits contenant de l'amiante                                                              |         |
|      | Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante                                                          |         |
|      | <b>CONCLUSIONS SELON L'ÉCHANTILLONAGE REALISE</b>                                                         |         |
|      | <b>PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE &amp;</b>                                                                  |         |
|      | <b>ETUDE DOCUMENTAIRE</b>                                                                                 | page 10 |
|      | <b>RESERVES</b>                                                                                           | page 10 |
| 11 - | Prélèvements d'échantillons                                                                               | page 11 |
| 12 - | Récapitulatif de la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante et estimations des quantités | page 16 |
| 13 - | Référentiel réglementaire                                                                                 | page 18 |
| 14 - | Consignes générales et spécifiques de sécurité                                                            | page 20 |

### ANNEXES

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annexe 1 : | Plans de repérage (cartographie des prélèvements)<br>(Page 22)                                 |
| Annexe 2 : | Plans de repérage (cartographie des matériaux et produits contenant de l'amiante)<br>(Page 26) |
| Annexe 3 : | Photographies<br>(Page 29)                                                                     |
| Annexe 4 : | Certifications de compétences, attestation d'assurance, attestation Armstrong<br>(Page 82)     |
| Annexe 5 : | Rapports d'analyse des prélèvements<br>(Page 85)                                               |

# Pré-RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE « AVANT DEMOLITION »

## **1 - Définition de la mission :**

Identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de réhabilitation d'un immeuble situé 21, quai de la Gironde à Paris (75019) également identifié comme « Halle Parking » en raison de son affectation.

L'immeuble concerné par la mission est de type R+1 et est utilisée comme parking véhicules au RDC, et comme bureaux au R+1.

Les investigations sont incomplètes en raison de l'inaccessibilité à la toiture de la halle lors de nos visites de repérage ainsi qu'à la non accessibilité à des locaux situés au RDC.

## **2 - Documents remis avant le repérage :**

- Plans des niveaux.
- Rapport Amiante avant-vente (limité aux zones RDC + Entresol droite)

## **3 - Dates de la mission :**

29, 30 mars & 3 avril 2023.

## **4 - Identification du demandeur :**

NEXITY IR

19, rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris Cedex 08

Qualité : Maître d'Ouvrage.

## **5 - Identification du propriétaire :**

NEXITY IR

19, rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris Cedex 08

## **6 - Identification de l'immeuble visité :**

Immeuble d'activité (anciennement imprimerie)

21, quai de la Gironde – 75019 PARIS.

Destination du Bâti : Stationnement & Bureaux

Date de construction : non communiquée, date de permis de construire antérieure au 1<sup>er</sup> juillet 1997.

## **7 - Identification du laboratoire :**

FLASHLAB

1, chemin de Saulxier

91160 LONGJUMEAU

Accréditation COFRAC n° 1-5952

## **8 - Identification de l'opérateur de repérage :**

M. Thomas COURSAT – Sarl ACCESS Diag

17, rue Dupin – 75006 Paris

Certification n°55 (Délivrée par CERTIFICATED)

Assurance : ALLIANZ IARD n° 86517808/808109380



**Rédacteur du rapport** : M. Thomas COURSAT

## **9 – Locaux visités et non visités :**

Les locaux ont été visités à l'exception d'un local inaccessible au RDC et de la toiture de la halle parking (les croquis des annexes 1 et 2 indiquent les locaux et zones non visités)

**Les investigations sont incomplètes, des réserves sont exprimées page 10 du présent rapport.**

**Descriptif des locaux visités :**
**ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage**

| Local                                                               | Sol                                                                                              | Murs                                                                                 | Plafond                                                           | Plenum | Autres                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R+1 GAUCHE</b>                                                   |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                   |        |                                                                                       |
| <b>Sanitaires 1<br/>Lavabo</b>                                      | Linoleum gris<br>(ZPSO 1) sur<br>Carrelage 3<br>(ZPSO 2)                                         | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3),<br>Moquette 1<br>(ZPSO 4),<br>Faïence 2<br>(ZPSO 5) | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3),<br>Moquette 1<br>(ZPSO 4) | -      | Conduits<br>métalliques et /<br>ou PVC ne<br>contenant pas<br>d'amiante par<br>nature |
| <b>Sanitaires 1<br/>WC 1</b>                                        | Linoleum gris<br>(ZPSO 1) sur<br>Carrelage 3<br>(ZPSO 2)                                         | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3),<br>Faïence 2<br>(ZPSO 5)                            | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                            | -      | Conduits<br>métalliques et /<br>ou PVC ne<br>contenant pas<br>d'amiante par<br>nature |
| <b>Bureau Direction</b>                                             | Parquet<br>flottant sur<br>moquette sur<br>parquet collé                                         | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3),<br>panneaux de<br>bois                              | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                            | -      | Conduits<br>métalliques et /<br>ou PVC ne<br>contenant pas<br>d'amiante par<br>nature |
| <b>Dégagement<br/>entre palier et<br/>Bureau Direction</b>          | Moquette 2<br>(ZPSO 6) sur<br>linoleum<br>rouge<br>(ZPSO 7) sur<br>ragréage<br>rouge<br>(ZPSO 9) | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                                                      | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                            | -      | -                                                                                     |
| <b>Dégagement vers<br/>Chambre forte</b>                            | Moquette 2<br>(ZPSO 6) sur<br>linoleum<br>rouge<br>(ZPSO 7) sur<br>ragréage<br>rouge<br>(ZPSO 9) | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                                                      | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                            | -      | -                                                                                     |
| <b>Chambre forte<br/>(= Rangement sur<br/>croquis)</b>              | Béton,<br>peinture                                                                               | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                                                       | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                                    | -      | -                                                                                     |
| <b>Entrée<br/>(= Accueil)</b>                                       | Carrelage 1<br>(ZPSO 8)                                                                          | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                                                      | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                            | -      | -                                                                                     |
| <b>Dégagement 1</b>                                                 | Carrelage 1<br>(ZPSO 8)                                                                          | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                                                      | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                            | -      | -                                                                                     |
| <b>Cuisine (y compris<br/>dégagement vers<br/>Bureau Direction)</b> | Carrelage 2                                                                                      | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3),<br>Faïence 1                                        | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3),<br>dalles<br>polystyrène  | -      | Conduits<br>métalliques et /<br>ou PVC ne<br>contenant pas<br>d'amiante par<br>nature |
| <b>Bureau</b>                                                       | Linoleum rose<br>sur linoleum<br>rouge<br>(ZPSO 7) sur<br>ragréage<br>rouge<br>(ZPSO 9)          | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                                                      | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                            | -      | Conduits<br>métalliques et /<br>ou PVC ne<br>contenant pas<br>d'amiante par<br>nature |



|                                      |                                                             |                                                          |                                                                      |                                  |                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chambre 1</b>                     | Parquet flottant sur Moquette 4 sur Linoleum rouge (ZPSO 7) | Plâtre, peinture (ZPSO 3)                                | Béton, plâtre, peinture (ZPSO 3)                                     | -                                | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas d'amiante par nature |
| <b>Salle de bain</b>                 | Carrelage 4                                                 | Plâtre, peinture (ZPSO 3), Faïence 3, Faïence 4          | Béton, plâtre, peinture (ZPSO 3)                                     | -                                | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas d'amiante par nature |
| <b>Dégagement 2</b>                  | Carrelage 1 (ZPSO 8)                                        | Plâtre, peinture (ZPSO 3)                                | Béton, plâtre, peinture (ZPSO 3)                                     | -                                | -                                                                      |
| <b>R+1 DROITE</b>                    |                                                             |                                                          |                                                                      |                                  |                                                                        |
| <b>Bureau 1</b>                      | Moquette 4 sur ragréage rouge (ZPSO 9)                      | Plâtre, peinture (ZPSO 3)                                | Béton, plâtre, peinture (ZPSO 3)                                     | -                                | -                                                                      |
| <b>Bureau 2</b>                      | Moquette 4 (ZPSO 10) sur carrelage et ragréage              | Plâtre, peinture (ZPSO 3), Faïence murale (coin cuisine) | Dalles de faux plafond récentes (ARMSTRONG ou postérieures 01/07/97) | Béton, plâtre, peinture (ZPSO 3) | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas d'amiante par nature |
| <b>Bureau 3</b>                      | Moquette 4 (ZPSO 10)                                        | Plâtre, peinture (ZPSO 3)                                | Béton, plâtre, peinture (ZPSO 3)                                     | -                                | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas d'amiante par nature |
| <b>Bureau 4</b>                      | Moquette 4 (ZPSO 10)                                        | Plâtre, peinture (ZPSO 3)                                | Béton, plâtre, peinture (ZPSO 3)                                     | -                                | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas d'amiante par nature |
| <b>Dégagement (partie condamnée)</b> | Béton                                                       | Plâtre, peinture (ZPSO 3), enduit ciment                 | Béton, enduit, peinture (ZPSO 3)                                     | -                                | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas d'amiante par nature |
| <b>Douches (partie condamnée)</b>    | Béton                                                       | Enduit ciment, briques                                   | Béton, enduit, peinture                                              | -                                | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas d'amiante par nature |
| <b>R+1 PARTIES COMMUNES</b>          |                                                             |                                                          |                                                                      |                                  |                                                                        |
| <b>Dégagement / Palier</b>           | Moquette 3 sur Linoleum rouge, sur ragréage rouge (ZPSO 9)  | Plâtre, peinture (ZPSO 3)                                | Béton, plâtre, peinture (ZPSO 3)                                     | -                                | -                                                                      |
| <b>WC 2</b>                          | Dalles de sol grises sur linoleum rouge                     | Plâtre, peinture (ZPSO 3)                                | Béton, plâtre, peinture (ZPSO 3)                                     | -                                | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas                      |

|                                                  |                                                                               |                                       |                                                            |                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | (ZPSO 7) sur<br>ragréage<br>rouge<br>(ZPSO 9)                                 |                                       |                                                            |                 | d'amiante par<br>nature                                                               |
| WC3                                              | Ragréage et<br>peinture                                                       | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)       | Béton, plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)                     | -               | Conduits<br>métalliques et /<br>ou PVC ne<br>contenant pas<br>d'amiante par<br>nature |
| <b>ENTRESOL DROITE (accès escalier vers R+1)</b> |                                                                               |                                       |                                                            |                 |                                                                                       |
| Plateforme                                       | Béton                                                                         | -                                     | -                                                          | -               | -                                                                                     |
| Bureau 1                                         | Béton,<br>linoleum<br>orange<br>(ZPSO 11)                                     | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)       | Dalles de faux<br>plafond<br>(ZPSO 12)                     | Béton, peinture | -                                                                                     |
| Bureau 2                                         | Béton,<br>linoleum<br>orange<br>(ZPSO 11)                                     | Plâtre,<br>peinture<br>(ZPSO 3)       | Dalles de faux<br>plafond<br>(ZPSO 12)                     | Béton, peinture | -                                                                                     |
| <b>ENTRESOL GAUCHE</b>                           |                                                                               |                                       |                                                            |                 |                                                                                       |
| Palier /<br>Dégagement                           | Béton                                                                         | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)       | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)                            | -               | -                                                                                     |
| Douches                                          | Béton                                                                         | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)       | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)                            | -               | Conduits<br>métalliques et /<br>ou PVC ne<br>contenant pas<br>d'amiante par<br>nature |
| Vestiaires                                       | Béton                                                                         | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)       | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)                            | -               | Conduits<br>métalliques et /<br>ou PVC ne<br>contenant pas<br>d'amiante par<br>nature |
| <b>RDC</b>                                       |                                                                               |                                       |                                                            |                 |                                                                                       |
| Accès entresol<br>gauche                         | Béton                                                                         | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)       | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)                            | -               | -                                                                                     |
| Chaufferie                                       | <b>INACCESSIBLE LE JOUR DE LA VISITE EN RAISON DE L'ENCOMBREMENT DU LOCAL</b> |                                       |                                                            |                 |                                                                                       |
| Halle parking                                    | Béton, pavés,<br>enrobé<br>bitumineux                                         | Béton, pierre,<br>enduit,<br>peinture | Béton,<br>peinture,<br>couverture<br>tuiles terre<br>cuite | -               | Conduits<br>métalliques et /<br>ou PVC ne<br>contenant pas<br>d'amiante par<br>nature |
| Boxes                                            | Béton                                                                         | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)       | Béton,<br>peinture<br>(ZPSO 13)                            | -               | -                                                                                     |
| Box                                              | <b>INACCESSIBLE LE JOUR DE LA VISITE – FERME A CLEF</b>                       |                                       |                                                            |                 |                                                                                       |

| TOITURES TERRASSES      |                                                       |                                        |   |   |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terrasse R+1</b>     | Dalles de béton                                       | Béton, pierre, enduits, peinture       | - | - | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas d'amiante par nature                                                                                            |
| <b>Toiture Terrasse</b> | Revêtements bitumineux, ardoises naturelles sur béton | Béton, enduits, revêtements bitumineux | - | - | Conduits métalliques et / ou PVC ne contenant pas d'amiante par nature<br><b>Présence d'un conduit fibres ciment contenant de l'amiante sur l'une des souches</b> |

## **10 - Conclusions :**

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et/ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire.**

**Dans le cadre de nos investigations, il a été repéré des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante après étude documentaire :**

- Prélèvement n°1 : R+1 - GAUCHE - Sanitaires – Sol : Linoleum gris + traces de colle jaune
- Prélèvement n°17 : R+1 - GAUCHE - Bureau – Sol : Linoleum rouge + colle
- Prélèvement n°19 : R+1 - GAUCHE - Chambre – Sol : Linoleum rouge + traces de colle + traces de ragréage gris
- Prélèvement n°48 : ENTRESOL - Bureau 1 – Sol : Linoleum rouge (« orange » selon description laboratoire) + traces de colle jaune + traces de ragréage
- Prélèvement n°48 : ENTRESOL - Bureau 1 – Sol : Colle jaune + ragréage gris
- Prélèvement n°50 : Terrasse - Sol (joint dalles) : Revêtement bitumineux
- Prélèvement n°52 : Terrasse – Verrière : Revêtement bitumineux
- Prélèvement n°64 : Toiture terrasse - Sol - revêtement étanchéité courant : Revêtement bitumineux + alu
- Prélèvement n°66 : Toiture terrasse - Sol - sous P65 : Revêtement bitumineux + chape
- Prélèvement n°67 : Toiture terrasse - relevé étanchéité fronton : Revêtement bitumineux
- Prélèvement n°69 : Toiture terrasse – acrotère : Enduit rebouchage
- Prélèvement n°87 : Halle - Poteau sous bureaux entresol (droite) : Plaque fibres ciment

**Dans le cadre de nos investigations effectuées en mai 2022, il a été repéré des matériaux et produits de la liste C ne contenant pas d'amiante après analyse en laboratoire :**

- Prélèvement n°1 : R+1 - GAUCHE - Sanitaires – Sol : Colle jaune + ragréage
- Prélèvement n°2 : R+1 - GAUCHE - Sanitaires – Sol : Carrelage 3 + colle/ragréage
- Prélèvement n°3 : R+1 - GAUCHE - WC 1 – Mur : Faïence 2 + colle + enduit ciment
- Prélèvement n°4 : R+1 - GAUCHE - WC 1 - Fenêtre SV bois : Mastic vitrier
- Prélèvement n°5 : R+1 - GAUCHE - Bureau Direction – Sol : Moquette (restes) + colle
- Prélèvement n°6 : R+1 - GAUCHE - Bureau Direction – Sol : Latte parquet bois collé + colle blanche + reliquat moquette jaune
- Prélèvement n°7 : R+1 - GAUCHE - Sanitaires – Mur : Moquette 1 + colle
- Prélèvement n°8 : R+1 - GAUCHE - Bureau Direction - Fenêtre bois : Mastic vitrier
- Prélèvement n°9 : R+1 - GAUCHE - Cuisine – Sol : Carrelage 2 + colle + ragréage
- Prélèvement n°10 : R+1 - GAUCHE - Cuisine – Sol : Chape rouge + chape grise
- Prélèvement n°11 : R+1 - GAUCHE - Cuisine – Mur : Faïence 1 + colle ciment + enduit blanc + peinture
- Prélèvement n°12 : R+1 - GAUCHE - Cuisine – Plafond : Dalle polystyrène 1 + colle + dalle polystyrène 2
- Prélèvement n°13 : R+1 - GAUCHE - Cuisine – Plafond : Dalle polystyrène 2 + colle jaune
- Prélèvement n°14 : R+1 - GAUCHE - Cuisine – Plafond : Enduit plafond + peinture
- Prélèvement n°15 : R+1 - GAUCHE - DGT 1 – Sol : Carrelage 1 + ragréage gris
- Prélèvement n°16 : R+1 - GAUCHE - Bureau – Sol : Linoleum rose + colle marron
- Prélèvement n°18 : R+1 - GAUCHE - DGT 2 - Doublage mural : Colle
- Prélèvement n°19 : R+1 - GAUCHE - Chambre – Sol : Colle jaune + ragréage gris
- Prélèvement n°20 : R+1 - GAUCHE - Chambre - Sol (colle de la moquette sous PF) : Colle
- Prélèvement n°21 : R+1 - GAUCHE - DGT 2 - Sol sous C1 : Colle blanche
- Prélèvement n°22 : R+1 - GAUCHE - SDB - Sol sous C4 : Colle blanche
- Prélèvement n°23 : R+1 - GAUCHE - SDB – Mur : Faïence 3 + colle
- Prélèvement n°24 : R+1 - GAUCHE - SDB – Mur : Faïence 4 + colle
- Prélèvement n°25 : R+1 - GAUCHE - SDB – Mur : Enduit mural + peinture
- Prélèvement n°26 : R+1 - GAUCHE - SDB – Plafond : Enduit plafond + peinture
- Prélèvement n°27 : R+1 - GAUCHE - SDB - Façade ext. rue : Enduit façade
- Prélèvement n°28 : R+1 - WC 2 – Sol : Dalle de sol + colle
- Prélèvement n°29 : R+1 - WC 3 – Sol : Ragréage + peinture
- Prélèvement n°30 : R+1 - DROITE - Bureau 1 - Sol - sous Moquette 4 : Colle jaune
- Prélèvement n°31 : R+1 - DROITE - Bureau 1 - Sol - sous P30 : Chape rouge
- Prélèvement n°32 : R+1 - DROITE - Coin Cuisine – Mur : Faïence + colle
- Prélèvement n°33 : R+1 - DROITE - Bureau 2 – Sol : Ragréage + chape
- Prélèvement n°34 : R+1 - DROITE - Pièce – Sol : Ragréage rose + chape
- Prélèvement n°35 : R+1 - DROITE - Pièce - Sol sous carrelage : Chape
- Prélèvement n°36 : R+1 - DROITE - Pièce - Mur sur terrasse : Enduit mural + peinture

- Prélèvement n°37 : R+1 - DROITE - Bureau 2 - Mur sur terrasse : Enduit mural + peinture
- Prélèvement n°38 : R+1 - DROITE - Pièce – Plafond : Enduit plafond + peinture
- Prélèvement n°39 : R+1 - DROITE - Pièce - Fenêtre SV Bois : Mastic vitrier
- Prélèvement n°40 : R+1 - DROITE - Bureau 2 – Plafond : Enduit plafond + peinture
- Prélèvement n°41 : R+1 - DROITE - Bureau 2 - Baguette dalle répartition : Colle
- Prélèvement n°42 : R+1 - Escalier - Marche palier : Nez de marche + colle
- Prélèvement n°43 : Escalier RDC à R+1 – Mur : Plinthe + colle ciment
- Prélèvement n°44 : Escalier RDC à R+1 - Verrière donnant sur halle : Mastic vitrier
- Prélèvement n°45 : Escalier RDC à R+1 – Mur : Toile de verre + peinture + enduit mural
- Prélèvement n°46 : ENTRESOL - Bureau 1 – Plafond : Dalle de faux plafond
- Prélèvement n°47 : ENTRESOL - Bureau 1 - Vitrage bois : Mastic vitrier
- Prélèvement n°49 : Escalier - Poutre plafond (arête) : Peinture + enduit + béton
- Prélèvement n°51 : Terrasse – Verrière : Mastic vitrier
- Prélèvement n°53 : Façade ext. Côté terrasse : Enduit façade
- Prélèvement n°54 : Façade Halle sur terrasse : Enduit façade
- Prélèvement n°55 : Relevé étanchéité terrasse : Revêtement bitumineux
- Prélèvement n°56 : Terrasse - étanchéité sous dallage : Revêtement bitumineux
- Prélèvement n°57 : Terrasse – Muret : Revêtement bitumineux + alu
- Prélèvement n°58 : Façade ext. sur toiture Bardage : Enduit + joint mou gris
- Prélèvement n°59 : Façade ext. sur toiture Bardage : Revêtement bitumineux + alu
- Prélèvement n°60 : Façade ext. sur toiture Bardage (arête) : Enduit façade
- Prélèvement n°61 : Toiture terrasse - grande verrière : Mastic vitrier
- Prélèvement n°62 : Toiture terrasse - petite verrière : Mastic vitrier
- Prélèvement n°63 : Toiture terrasse - grande verrière - vitrages verticaux : Mastic vitrier
- Prélèvement n°65 : Toiture terrasse - Sol - sous P64 : Ardoise
- Prélèvement n°68 : Toiture terrasse - maçonnerie verrière : Enduit ciment
- Prélèvement n°70 : Douches 1 – Mur : Enduit projeté + peinture
- Prélèvement n°71 : Douches 1 – Sol : Chape
- Prélèvement n°72 : Douches 1 – Sol : Ragréage
- Prélèvement n°73 : Palier - Conduit chauffage : Calorifugeage liège + coque
- Prélèvement n°74 : Palier - Mur escalier : Enduit ciment + peinture
- Prélèvement n°75 : Douches 2 – Mur : Colle
- Prélèvement n°76 : Douches 2 – Vitrages : Mastic vitrier
- Prélèvement n°77 : Halle - sous face toiture – plaque : Enduit plâtreux
- Prélèvement n°79 : Halle - Mur S-E : Enduit mural
- Prélèvement n°80 : Halle – Poteau : Enduit ciment
- Prélèvement n°81 : Halle – Sol : Chape
- Prélèvement n°82 : Halle - Sol (pavés) : Enrobé bitumineux
- Prélèvement n°83 : Halle - Sol - zone N-O : Enrobé bitumineux
- Prélèvement n°84 : Halle - Mur N-O : Enduit ciment + peinture
- Prélèvement n°85 : Halle - Poteau – arête : Enduit ciment
- Prélèvement n°86 : Halle - Poteau – arête : Enduit ciment
- Prélèvement n°88 : Halle - Mur sous vestiaires : Enduit mural + peinture

**Il a été repéré des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante par nature :**

- Le béton ne contient pas d'amiante par nature.
- Les parpaings de ciment ne contiennent pas d'amiante par nature.
- Les conduits métalliques ne contiennent pas d'amiante par nature.
- Les conduits PVC ne contiennent pas d'amiante par nature.
- Les faïences et carrelages ne contiennent pas d'amiante par nature.
- Le bois ne contient pas d'amiante par nature.
- La laine de verre ne contient pas d'amiante par nature.
- Le polystyrène ne contient pas d'amiante par nature.
- Les dalles de faux plafond de marque ARMSTRONG ne contiennent pas d'amiante par nature.
- Les dalles de faux plafond postérieures au 01/07/1997 ne contiennent pas d'amiante par nature.
- Les éléments d'aménagement et les équipements postérieurs à la date d'interdiction de l'amiante (rappel date : 01/07/1997) ne contiennent pas d'amiante.

**L'ensemble des relevés effectués au cours de cette mission a permis d'établir la cartographie partielle des matériaux et/ou produits contenant de l'amiante sur le site concerné.**

## CONCLUSIONS SUIVANT L'ÉCHANTILLONNAGE ÉTABLI PAR L'OPÉRATEUR DE REPERAGE ET L'ANALYSE DOCUMENTAIRE RELATIVE AUX REPERAGES AMIANTE ANTERIEURS

- Concernant le linoléum gris présent au R+1 sur le sol des sanitaires (lavabo + WC1) :  
notre conclusion est **PRESENCE D'AMIANTE**.  
Dans le cadre de notre mission, sa localisation est précisée sur les croquis de repérage en annexe 2.
- Concernant le linoléum rouge présent au R+1 sur le sol d'une partie des locaux :  
notre conclusion est **PRESENCE D'AMIANTE**.  
Dans le cadre de notre mission, sa localisation est précisée sur les croquis de repérage en annexe 2.
- Concernant le linoléum orange présent sur le sol des bureaux de l'entresol de droite :  
notre conclusion est **PRESENCE D'AMIANTE**.  
Dans le cadre de notre mission, sa localisation est précisée sur les croquis de repérage en annexe 2.
- Concernant le ragréage situé sous le linoléum orange de l'entresol de droite + plateforme :  
notre conclusion est **PRESENCE D'AMIANTE**.  
Dans le cadre de notre mission, sa localisation est précisée sur les croquis de repérage en annexe 2.
- Concernant les joints bitumineux présents sur le sol de la terrasse du R+1 :  
notre conclusion est **PRESENCE D'AMIANTE**.  
Dans le cadre de notre mission, leur localisation est précisée sur les croquis de repérage en annexe 2.
- Concernant les revêtements bitumineux présents sur la toiture terrasse :  
notre conclusion est **PRESENCE D'AMIANTE**.  
Dans le cadre de notre mission, leur localisation est précisée sur les croquis de repérage en annexe 2.
- Concernant l'enduit de rebouchage repéré sur l'acrotère de la toiture terrasse :  
notre conclusion est **PRESENCE D'AMIANTE**.  
Dans le cadre de notre mission, sa localisation est précisée sur les croquis de repérage en annexe 2.
- Concernant le conduit fibres ciment repéré sur l'une des souches de la toiture terrasse :  
notre conclusion est **PRESENCE D'AMIANTE**.  
Dans le cadre de notre mission, sa localisation est précisée sur les croquis de repérage en annexe 2.

### **RAPPEL : LES INVESTIGATIONS SONT INCOMPLETES.**

### **RESERVES**

- Les investigations restent incomplètes en raison de l'occupation des lieux.
- Des locaux n'ont pas été visités (se reporter aux croquis des annexes 1 & 2)
- Des zones n'ont pu faire l'objet de sondages lors des visites de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## **11 – Prélèvements d'échantillons :**

Lors de l'intervention de repérage effectuée les 29 et 30 mars ainsi que le 3 avril 2023, 87 prélèvements d'échantillons (matériaux) ont été réalisés dont deux échantillons de revêtements bitumineux routiers.

**Les résultats d'analyse des prélèvements, ont permis de mettre en évidence la présence d'amiante dans certains des matériaux et produits testés, ce qui est précisé pages 12 et 13 du rapport 2023-121-B-HALLE-DAAD-v1 ainsi que dans la cartographie présente en annexe 1 et en annexe 2 du document.**

## TABLEAU 1

Résultats d'analyse laboratoire des échantillons prélevés par ACCESS DIAG lors de l'intervention effectuée en mars 2023 :

| N° | LIEU                                                        | DESCRIPTION OPERATEUR DE REPERAGE                                  | Résultat d'analyse                         |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | R+1 - GAUCHE - Sanitaires - Sol                             | Linoleum gris                                                      | <b>FIBRES D'AMIANTE DE TYPE CHRYSOTILE</b> |
|    |                                                             | colle + ragréage                                                   | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 2  | R+1 - GAUCHE - Sanitaires - Sol                             | Carrelage 3 + colle/ragréage                                       | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 3  | R+1 - GAUCHE - WC 1 - Mur                                   | Faïence 2 + colle + enduit ciment                                  | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 4  | R+1 - GAUCHE - WC 1 - Fenêtre SV bois                       | Mastic vitrier                                                     | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 5  | R+1 - GAUCHE - Bureau Direction - Sol                       | Moquette (restes) + colle                                          | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 6  | R+1 - GAUCHE - Bureau Direction - Sol                       | Latte parquet bois collé + colle blanche + reliquat moquette jaune | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 7  | R+1 - GAUCHE - Sanitaires - Mur                             | Moquette 1 + colle                                                 | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 8  | R+1 - GAUCHE - Bureau Direction - Fenêtre bois              | Mastic vitrier                                                     | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 9  | R+1 - GAUCHE - Cuisine - Sol                                | Carrelage 2 + colle + ragréage                                     | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 10 | R+1 - GAUCHE - Cuisine - Sol                                | Chape rouge + chape grise                                          | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 11 | R+1 - GAUCHE - Cuisine - Mur                                | Faïence 1 + colle ciment + enduit blanc + peinture                 | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 12 | R+1 - GAUCHE - Cuisine - Plafond                            | Dalle polystyrène 1 + colle + dalle polystyrène 2                  | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 13 | R+1 - GAUCHE - Cuisine - Plafond                            | Dalle polystyrène 2 + colle jaune                                  | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 14 | R+1 - GAUCHE - Cuisine - Plafond                            | Enduit plafond + peinture                                          | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 15 | R+1 - GAUCHE - DGT 1 - Sol                                  | Carrelage 1 + ragréage gris                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 16 | R+1 - GAUCHE - Bureau - Sol                                 | Linoleum rose + colle marron                                       | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 17 | R+1 - GAUCHE - Bureau - Sol                                 | Linoleum rouge + traces de colle jaune                             | <b>FIBRES D'AMIANTE DE TYPE CHRYSOTILE</b> |
| 18 | R+1 - GAUCHE - DGT 2 - Doublage mural                       | Colle                                                              | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 19 | R+1 - GAUCHE - Chambre - Sol                                | Linoleum rouge + traces de colle jaune + traces de ragréage gris   | <b>FIBRES D'AMIANTE DE TYPE CHRYSOTILE</b> |
|    |                                                             | Colle jaune + ragréage gris                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 20 | R+1 - GAUCHE - Chambre - Sol (colle de la moquette sous PF) | Colle                                                              | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 21 | R+1 - GAUCHE - DGT 2 - Sol sous C1                          | Colle blanche                                                      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 22 | R+1 - GAUCHE - SDB - Sol sous C4                            | Colle blanche                                                      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 23 | R+1 - GAUCHE - SDB - Mur                                    | Faïence 3 + colle                                                  | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 24 | R+1 - GAUCHE - SDB - Mur                                    | Faïence 4 + colle                                                  | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 25 | R+1 - GAUCHE - SDB - Mur                                    | Enduit mural + peinture                                            | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 26 | R+1 - GAUCHE - SDB - Plafond                                | Enduit plafond + peinture                                          | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 27 | R+1 - GAUCHE - SDB - Façade ext rue                         | Enduit façade                                                      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 28 | R+1 - WC 2 - Sol                                            | Dalle de sol + colle                                               | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 29 | R+1 - WC 3 - Sol                                            | Ragréage + peinture                                                | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 30 | R+1 - DROITE - Bureau 1 - Sol - sous Moquette 4             | Colle jaune                                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |



|    |                                                         |                                                              |                                            |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 31 | R+1 - DROITE - Bureau 1 - Sol - sous P30                | Chape rouge                                                  | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 32 | R+1 - DROITE - Coin Cuisine - Mur                       | Faïence + colle                                              | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 33 | R+1 - DROITE - Bureau 2 - Sol                           | Ragréage + chape                                             | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 34 | R+1 - DROITE - Pièce - Sol                              | Ragréage rose + chape                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 35 | R+1 - DROITE - Pièce - Sol sous carrelage               | Chape                                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 36 | R+1 - DROITE - Pièce - Mur sur terrasse                 | Enduit mural + peinture                                      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 37 | R+1 - DROITE - Bureau 2 - Mur sur terrasse              | Enduit mural + peinture                                      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 38 | R+1 - DROITE - Pièce - Plafond                          | Enduit plafond + peinture                                    | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 39 | R+1 - DROITE - Pièce - Fenêtre SV Bois                  | Mastic vitrier                                               | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 40 | R+1 - DROITE - Bureau 2 - Plafond                       | Enduit plafond + peinture                                    | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 41 | R+1 - DROITE - Bureau 2 - Baguette dalle répartition    | Colle                                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 42 | R+1 - Escalier - Marche palier                          | Nez de marche + colle                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 43 | Escalier RDC à R+1 - Mur                                | Plinthe + colle ciment                                       | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 44 | Escalier RDC à R+1 - Verrière donnant sur halle         | Mastic vitrier                                               | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 45 | Escalier RDC à R+1 - Mur                                | Toile de verre + peinture + enduit mural                     | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 46 | ENTRESOL - Bureau 1 - Plafond                           | Dalle de faux plafond                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 47 | ENTRESOL - Bureau 1 - Vitrage bois                      | Mastic vitrier                                               | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 48 | ENTRESOL - Bureau 1 - Sol                               | Linoleum orange + traces de colle jaune + traces de ragréage | <b>FIBRES D'AMIANTE DE TYPE CHRYSOTILE</b> |
|    |                                                         | Colle jaune + ragréage                                       | <b>FIBRES D'AMIANTE DE TYPE CHRYSOTILE</b> |
| 49 | Escalier - Poutre plafond (arête)                       | Peinture + enduit + béton                                    | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 50 | Terrasse - Sol (joint dalles)                           | Revêtement bitumineux                                        | <b>FIBRES D'AMIANTE DE TYPE CHRYSOTILE</b> |
| 51 | Terrasse - Verrière                                     | Mastic vitrier                                               | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 52 | Terrasse - Verrière                                     | Revêtement bitumineux                                        | <b>FIBRES D'AMIANTE DE TYPE CHRYSOTILE</b> |
| 53 | Façade ext. Côté terrasse                               | Enduit façade                                                | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 54 | Façade Halle sur terrasse                               | Enduit façade                                                | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 55 | Relevé étanchéité terrasse                              | Revêtement bitumineux                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 56 | Terrasse - étanchéité sous dallage                      | Revêtement bitumineux                                        | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 57 | Terrasse - Muret                                        | Revêtement bitumineux + alu                                  | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 58 | Façade ext. sur toiture Bardage                         | Enduit + joint mou gris                                      | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 59 | Façade ext. sur toiture Bardage                         | Revêtement bitumineux + alu                                  | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 60 | Façade ext. sur toiture Bardage (arête)                 | Enduit façade                                                | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 61 | Toiture terrasse - grande verrière                      | Mastic vitrier                                               | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 62 | Toiture terrasse - petite verrière                      | Mastic vitrier                                               | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 63 | Toiture terrasse - grande verrière - vitrages verticaux | Mastic vitrier                                               | Aucune fibre d'amiante n'a été détectée    |
| 64 | Toiture terrasse - Sol - revêtement étanchéité courant  | Revêtement bitumineux + alu                                  | <b>FIBRES D'AMIANTE DE TYPE CHRYSOTILE</b> |

|    |                                                 |                               |                                                |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 65 | Toiture terrasse - Sol - sous P64               | Ardoise                       | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 66 | Toiture terrasse - Sol - sous P65               | Revêtement bitumineux + chape | <b>FIBRES D'AMIANTE DE<br/>TYPE CHRYSOTILE</b> |
| 67 | Toiture terrasse - relevé étanchéité<br>fronton | Revêtement bitumineux         | <b>FIBRES D'AMIANTE DE<br/>TYPE CHRYSOTILE</b> |
| 68 | Toiture terrasse - maçonnerie verrière          | Enduit ciment                 | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 69 | Toiture terrasse - acrotère                     | Enduit rebouchage             | <b>FIBRES D'AMIANTE DE<br/>TYPE CHRYSOTILE</b> |
| 70 | Douches 1 - Mur                                 | Enduit projeté + peinture     | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 71 | Douches 1 - Sol                                 | Chape                         | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 72 | Douches 1 - Sol                                 | Ragréage                      | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 73 | Palier - Conduit chauffage                      | Calorifugeage liège + coque   | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 74 | Palier - Mur escalier                           | Enduit ciment + peinture      | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 75 | Douches 2 - Mur                                 | Colle                         | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 76 | Douches 2 - Vitrages                            | Mastic vitrier                | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 77 | Halle - sous face toiture - plaque              | Enduit plâtreux               | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 79 | Halle - Mur S-E                                 | Enduit mural                  | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 80 | Halle - Poteau                                  | Enduit ciment                 | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 81 | Halle - Sol                                     | Chape                         | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 82 | Halle - Sol (pavés)                             | Enrobé bitumineux             | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 83 | Halle - Sol - zone N-O                          | Enrobé bitumineux             | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 84 | Halle - Mur N-O                                 | Enduit ciment + peinture      | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 85 | Halle - Poteau - arête                          | Enduit ciment                 | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 86 | Halle - Poteau - arête                          | Enduit ciment                 | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |
| 87 | Halle - Poteau sous bureaux entresol            | Plaque fibres ciment          | <b>FIBRES D'AMIANTE DE<br/>TYPE CHRYSOTILE</b> |
| 88 | Halle - Mur sous vestiaires                     | Enduit mural + peinture       | Aucune fibre d'amiante<br>n'a été détectée     |

Les résultats d'analyses laboratoire du tableau 1 nous permettent de formuler les observations suivantes :

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

- Le linoleum présent sur le sol des sanitaires 1 de l'étage (zone lavabo + WC) contient de l'amiante.
- Le linoleum rouge présent sur le sol d'une partie des locaux au R+1 contient de l'amiante.
- Le linoleum orange présent sur le sol des bureaux de l'entresol de droite contient de l'amiante.
- Le ragréage présent sous le linoleum orange (couleur définie par le laboratoire) dans les bureaux de l'entresol de droite contient de l'amiante.
- Les joints bitumineux des dalles de sol de la terrasse (R+1) contiennent de l'amiante.
- Un revêtement bitumineux présent sur la verrière de la terrasse contient de l'amiante.
- Les revêtements bitumineux d'étanchéité présents sur le sol de la toiture terrasse contiennent de l'amiante.
- Les revêtements bitumineux présents en relevé d'étanchéité de la toiture terrasse contiennent de l'amiante.
- Un enduit de rebouchage présent sur l'acrotère de la toiture terrasse contient de l'amiante.
- Les conduits fibres ciment utilisés comme fond de coffrage pour une partie des poteaux béton soutenant l'entresol de droite contiennent de l'amiante.

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :

- Les colles et ragréages des carrelages ne contiennent pas d'amiante.
- La chape rouge présente sur le sol de locaux au R+1 ne contient pas d'amiante.
- A l'exception du ragréage des bureaux de l'entresol de droite (+ plateforme accès), les chapes et ragréages ne contiennent pas d'amiante.
- La moquette murale et sa colle, présentes dans les sanitaires 1, ne contiennent pas d'amiante.
- Les colles des faïences murales et plinthes en faïence ne contiennent pas d'amiante.
- Les mastics vitriers ne contiennent pas d'amiante.
- Les enduits et peintures intérieurs ne contiennent pas d'amiante.
- Les enduits et peintures extérieurs ne contiennent pas d'amiante.
- Les colles des dalles en polystyrène présentes sur le plafond de la Cuisine, au R+1, ne contiennent pas d'amiante.
- Les colles des doublages muraux ne contiennent pas d'amiante.
- Les joints des menuiseries extérieures ne contiennent pas d'amiante.
- Les joints d'étanchéité entre maçonnerie et menuiseries extérieures ne contiennent pas d'amiante.
- Les dalles de faux plafond ne contiennent pas d'amiante.
- Les ardoises présentes sur la toiture terrasse sont naturelles et ne contiennent pas d'amiante.
- Les enrobés bitumineux routiers (liant & granulats) ne contiennent pas d'amiante.

**12 – Récapitulatif de la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante et estimations des quantités :**

**ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage**

| Bâtiment      | Local                                           | Elément de construction contenant de l’amiante                                                      | Prélèvement / justification             |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| HALLE PARKING | R+1 – GAUCHE<br>SANITAIRES 1<br>(LAVABO + WC)   | Le linoleum gris, sur le sol, contient de l’amiante<br><br>Estimation quantité = 3.50 m2 environ    | Echantillon n°1<br><br>ZPSO 1           |
| HALLE PARKING | R+1 – GAUCHE<br>BUREAU                          | Le linoleum rouge, sur le sol, contient de l’amiante<br><br>Estimation quantité = 10.50 m2 environ  | Echantillon n°17<br><br>ZPSO 7          |
| HALLE PARKING | R+1 – GAUCHE<br>CHAMBRE                         | Le linoleum rouge, sur le sol, contient de l’amiante<br><br>Estimation quantité = 15.00 m2 environ  | Echantillon n°19<br><br>ZPSO 7          |
| HALLE PARKING | R+1 – GAUCHE<br>DGT VERS<br>BUREAU<br>DIRECTION | Le linoleum rouge, sur le sol, contient de l’amiante<br><br>Estimation quantité = 7.00 m2 environ   | Echantillons n°17<br>& 19<br><br>ZPSO 7 |
| HALLE PARKING | R+1 – GAUCHE<br>DGT VERS<br>CHAMBRE<br>FORTE    | Le linoleum rouge, sur le sol, contient de l’amiante<br><br>Estimation quantité = 2.50 m2 environ   | Echantillons n°17<br>& 19<br><br>ZPSO 7 |
| HALLE PARKING | R+1 – GAUCHE<br>WC 2                            | Le linoleum rouge, sur le sol, contient de l’amiante<br><br>Estimation quantité = 3.50 m2 environ   | Echantillons n°17<br>& 19<br><br>ZPSO 7 |
| HALLE PARKING | ENTRESOL<br>DROITE –<br>BUREAU 1                | Le linoleum orange, sur le sol, contient de l’amiante<br><br>Estimation quantité = 20.00 m2 environ | Echantillon n°48<br><br>ZPSO 11         |
| HALLE PARKING | ENTRESOL<br>DROITE –<br>BUREAU 2                | Le linoleum orange, sur le sol, contient de l’amiante<br><br>Estimation quantité = 20.00 m2 environ | Echantillon n°48<br><br>ZPSO 11         |

|                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>HALLE<br/>PARKING</b> | ENTRESOL<br>DROITE –<br>BUREAU 1             | Le ragréage situé sous le linoléum orange, sur le sol,<br>contient de l'amiante<br><br><b>Estimation quantité = 20.00 m2 environ</b>                                                                                                | <b>Echantillon n°48</b><br><br><b>ZPSO 11</b> |
| <b>HALLE<br/>PARKING</b> | ENTRESOL<br>DROITE –<br>BUREAU 2             | Le ragréage situé sous le linoléum orange, sur le sol,<br>contient de l'amiante<br><br><b>Estimation quantité = 20.00 m2 environ</b>                                                                                                | <b>Echantillon n°48</b><br><br><b>ZPSO 11</b> |
| <b>HALLE<br/>PARKING</b> | ENTRESOL<br>DROITE –<br>PLATEFORME<br>ACCESS | Le ragréage situé sur le sol, contient de l'amiante<br><br><b>Estimation quantité = 1.00m2 environ</b>                                                                                                                              | <b>Echantillon n°48</b><br><br><b>ZPSO 11</b> |
| <b>HALLE<br/>PARKING</b> | TERRASSE R+1                                 | Les joints bitumineux situés entre les dalles béton<br>sur le sol, contiennent de l'amiante<br><br><b>Estimation quantité =</b>                                                                                                     | <b>Echantillon n°50</b>                       |
| <b>HALLE<br/>PARKING</b> | TERRASSE R+1                                 | Le revêtement bitumineux situé sur la verrière,<br>contient de l'amiante<br><br><b>Estimation quantité = totalité du revêtement<br/>bitumineux</b>                                                                                  | <b>Echantillon n°52</b>                       |
| <b>HALLE<br/>PARKING</b> | TOITURE<br>TERRASSE                          | Les revêtements bitumineux d'étanchéité,<br>contiennent de l'amiante. Ils sont situés sur le sol,<br>sur les acrotères et en relevé d'étanchéité.<br><br><b>Estimation quantité = Surface toiture terrasse<br/>d'environ 330 m2</b> | <b>Echantillon n°52</b>                       |
| <b>HALLE<br/>PARKING</b> | RDC – Zone<br>boxes à droite<br>en entrant   | Les conduits en fibres ciment utilisés comme fond de<br>coffrage pour des poteaux béton contiennent de<br>l'amiante<br><br><b>Estimation quantité = 6 unités</b>                                                                    | <b>Echantillon n°87</b>                       |

## **13 - Référentiel réglementaire:**

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du Code du Travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6, et l'annexe 13.9 du Code de La Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.

### **LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE**

- Art. R 1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6.
- Liste C de l'Annexe 13.9

### **NORME NFX 46-020 d'août 2017**

- Portant sur le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage d'amiante dans les immeubles bâtis prévu par la réglementation.

### **ARRETE DU 26 JUIN 2013**

- relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

### **Liste C de l'annexe 13.9 du Code de la Santé Publique.**

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION                                                                                                                                                | PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Toiture et étanchéité</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plaques ondulées.<br>Ardoises.<br>Éléments ponctuels.<br>Revêtements bitumineux d'étanchéité.<br>Accessoires de toitures.                                                   | Plaques en fibres-ciment.<br>Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.<br>Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.<br>Rivets, faîtages, closoirs...                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Façades</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Panneaux-sandwichs.<br>Bardages.<br>Appuis de fenêtres.                                                                                                                     | Plaques, joints d'assemblage, tresses....<br>Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.<br>Éléments en fibres-ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Murs et cloisons.<br>Poteaux (périphériques et intérieurs).<br>Cloisons légères ou préfabriquées.<br>Gaines et coffres verticaux.<br>Portes coupe-feu, portes pare-flammes. | Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.<br>Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.<br>Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.<br>Vantaux et joints. |
| <b>4. Plafonds et faux plafonds</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plafonds.<br>Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).<br>Interfaces entre structures.                                                                          | Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).<br>Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.<br>Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaines et coffres horizontaux.                                                                   | Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.                                                                                                       |
| Faux plafonds.                                                                                   | Panneaux et plaques.                                                                                                                                                 |
| <b>5. Revêtements de sol et de murs</b>                                                          |                                                                                                                                                                      |
| Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).                 | Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. |
| Revêtement de murs                                                                               | Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.                                                         |
| <b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>                                                 |                                                                                                                                                                      |
| Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).                                                 | Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.                                                                                                   |
| Conduits de vapeur, fumée, échappement.                                                          | Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.                                                                                         |
| Clapets/ volets coupe-feu.                                                                       | Clapet, volet, rebouchage.                                                                                                                                           |
| Vide-ordures.                                                                                    | Conduit en fibres-ciment.                                                                                                                                            |
| <b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>                                                             |                                                                                                                                                                      |
| Portes palières.                                                                                 | Portes et cloisons palières.                                                                                                                                         |
| Trémie, machinerie.                                                                              | Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.                                                                                                                        |
| <b>8. Equipements divers</b>                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes... | Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.                                       |
| <b>9. Installations industrielles</b>                                                            |                                                                                                                                                                      |
| Fours, étuves, tuyauteries...                                                                    | Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.                                         |
| <b>10. Coffrages perdus</b>                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Coffrages et fonds de coffrages perdus.                                                          | Eléments en fibres-ciment.                                                                                                                                           |

## **14 – Recommandations Générales de Sécurité :**

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment.

Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « Amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à la connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.

Lorsque les travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe 1 du présent arrêté.

### **1 Informations générales**

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple : perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissés ou tressés, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

#### **B. – Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante**

##### **Stockage des déchets sur le site**

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol par exemple) peuvent être stockées temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sac étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

##### **Elimination des déchets**

Les matériaux où l'amiante est fortement liée (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installation de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharge pour déchets inertes pourvues dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sac étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et carton d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en double sacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA N° 11861x01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprises de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

##### **Elimination des déchets connexes**

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

### **2. Information des professionnels**

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

### **3. Recommandations générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières**

Lors d'intervention sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage) comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans les boîtiers électriques sur des gaines ou des circuits située sous un flocage sans action directe sous celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...) comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :



- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
  - en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
- Le port d'équipement de protection est recommandé.


Des demi-masques filtrants (type FFP3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

## CONSIGNES SPECIFIQUES DE SECURITE (CSS)


En complément des CGS explicitées ci avant, les CSS s'appliquent aux interventions pouvant être appliquées sur, ou dans, l'environnement immédiat ou proche d'un MPCA et faisant l'objet d'une étude de risque spécifique.

- CSS 0 : Applicable à un volume possédant des MPCA non friables ou friables de niveau I et dont l'intervention se déroule à proximité d'un MPCA sans contact possible sur celui-ci.  
EPI non nécessaire.  
**Tout intervenant professionnel ou non.**
- CSS 1 : Applicable à un volume possédant des MPCA non friables en (B)on état, sans retrait, à l'aide d'outils manuels, sans dégradation et de durée inférieure à une heure.  
EPI + ½ masque FFP3 jetable.  
**Personnel de maintenance sensibilisé à l'amiante avec suivi médical.**
- CSS 2 : Applicable à un volume possédant des MPCA friables protégés, de niveau I à II, avec intervention directe sur le MPCA avec outils manuels ou à vitesse lente, dégradation localisée et de durée :  
inférieure à une heure :  
EPI + ½ masque ou masque complet à cartouche P3.  
supérieure à une heure :  
EPI + ventilation assistée + mini confinement de la zone.  
**Personnel de maintenance sensibilisé à l'amiante avec suivi médical.**
- CSS 3 : Applicable à un volume possédant des MPCA non friables non protégés, de conservation (B)on ou (M)auvais, en espace exigu et non protégé avec intervention directe sur le MPCA ou retrait avec outils à vitesse rapide et dégradation importante.  
Durée supérieure à une heure :  
EPI + adduction d'air + confinement de la zone + plan d'intervention ou de retrait à soumettre aux organismes.  
**Personnel qualifié et suivi médicalement.**
- CSS 4 : Applicable à un volume possédant des MPCA friables non protégés, de niveau II et II, en espace exigu et non protégé avec intervention directe sur le MPCA ou retrait avec outils à vitesse rapide et dégradation importante.  
Durée supérieure à une heure :  
EPI + adduction d'air + confinement de la zone + plan d'intervention ou de retrait à soumettre aux organismes.  
**Personnel possédant la Qualibat 1513 ou similaire.**


**Légende Croquis :**  
**Pxx** : prélèvement négatif  
**Pxx** : prélèvement positif

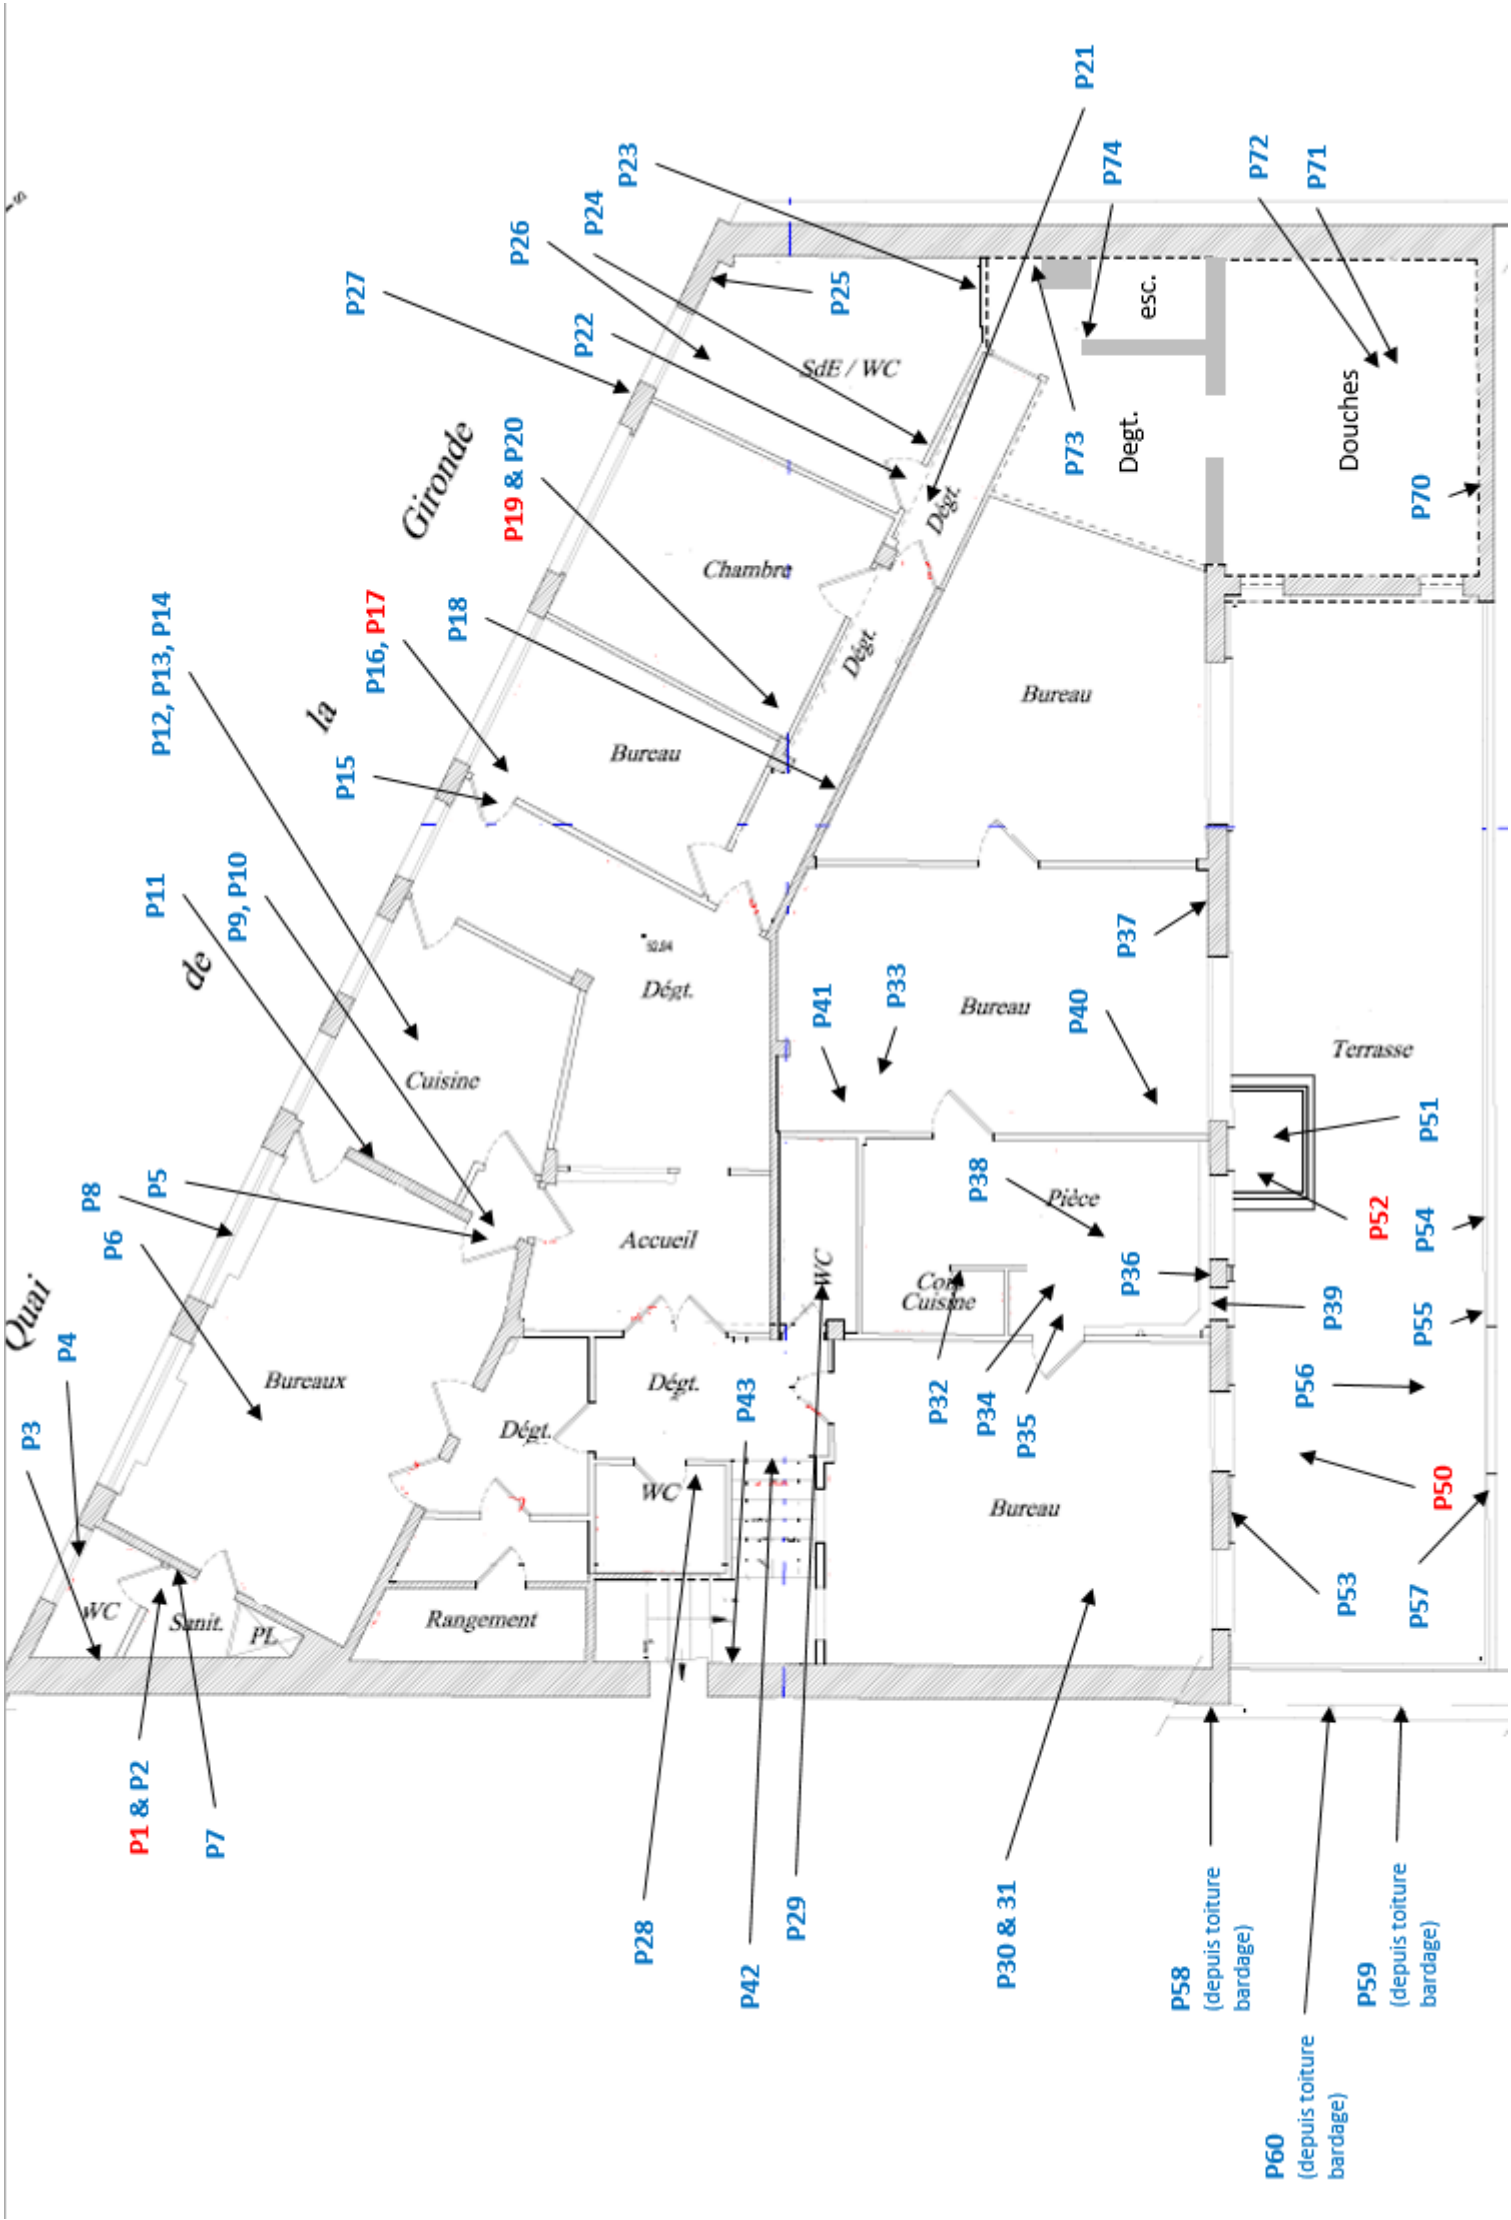


R+1

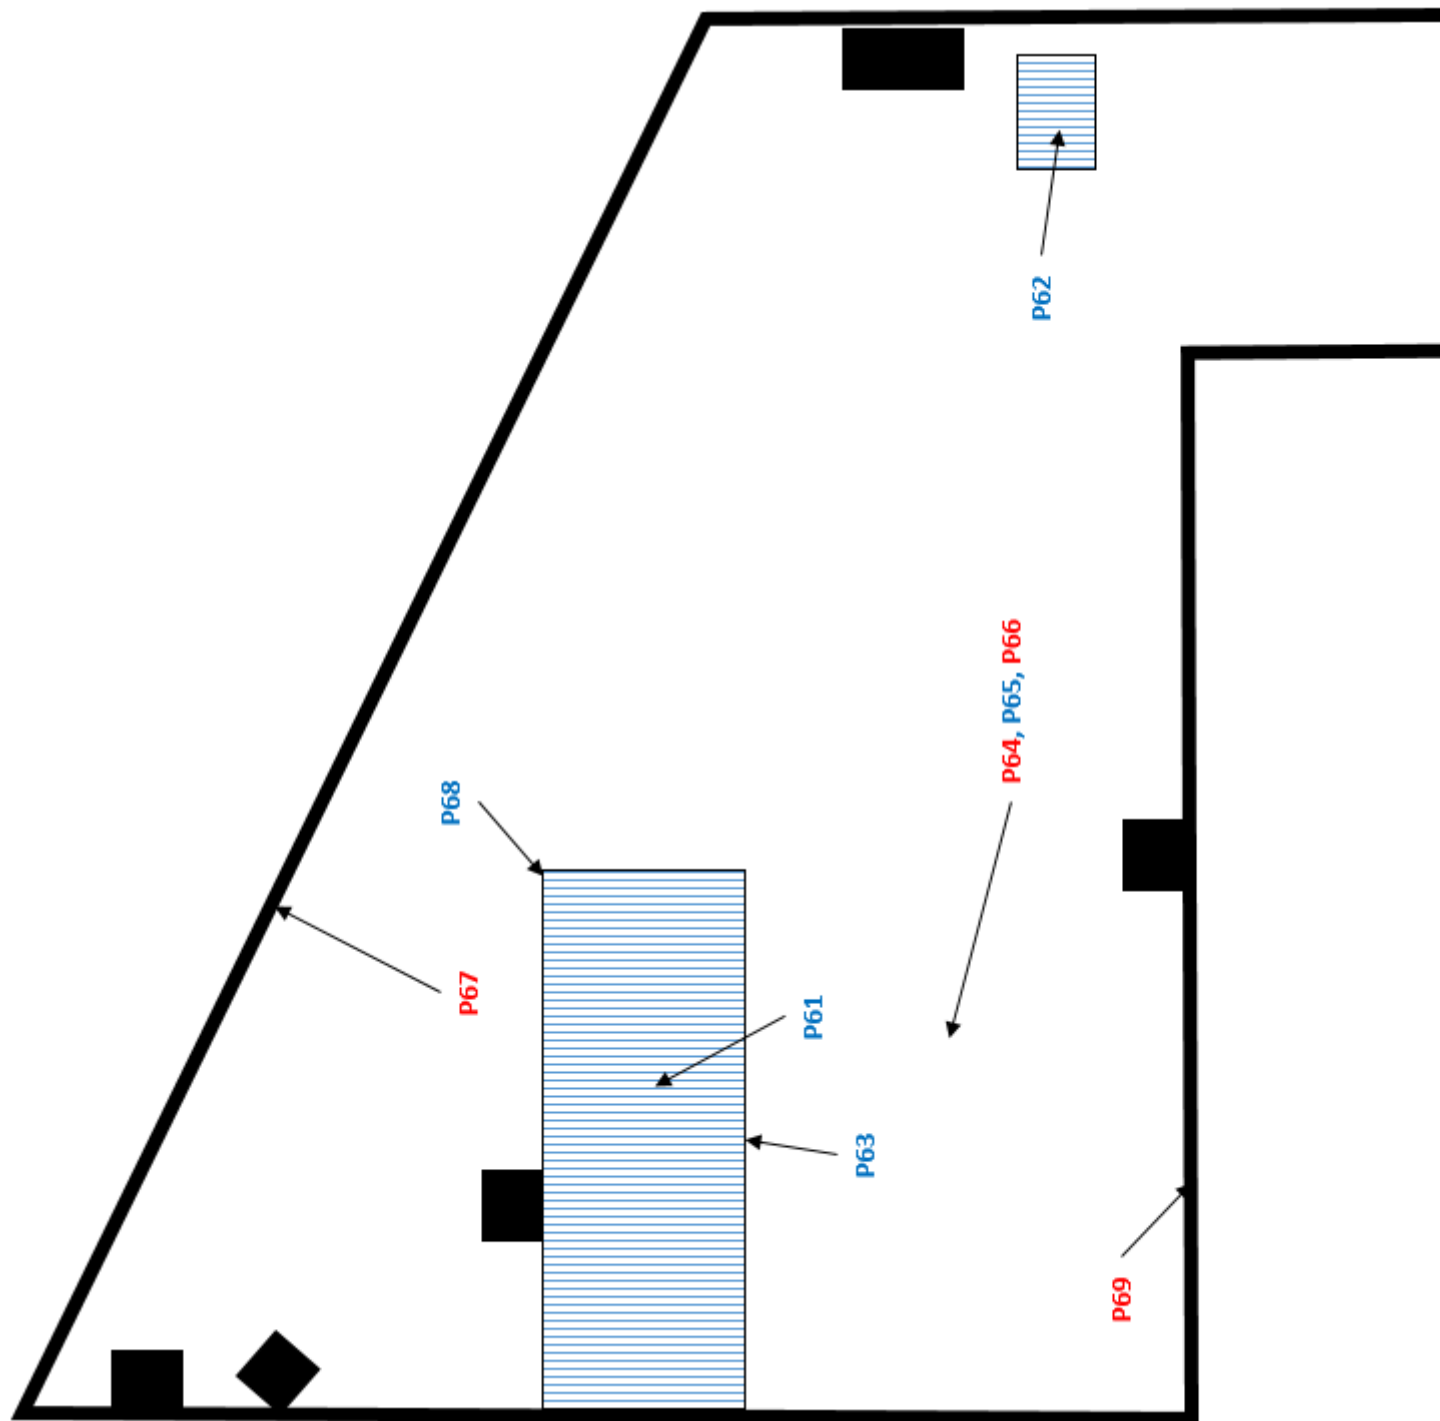


TOITURE TERRASSE

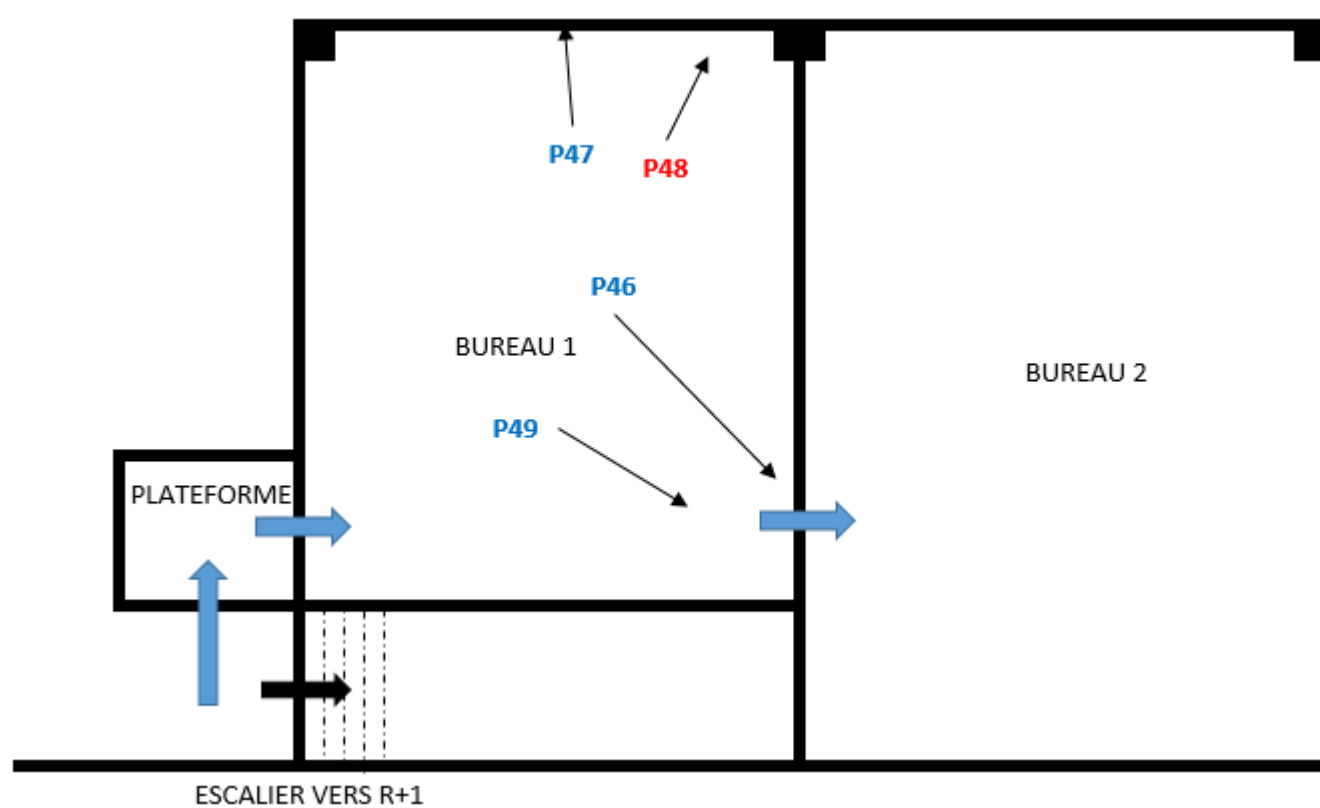

ENTRESOL DROITE

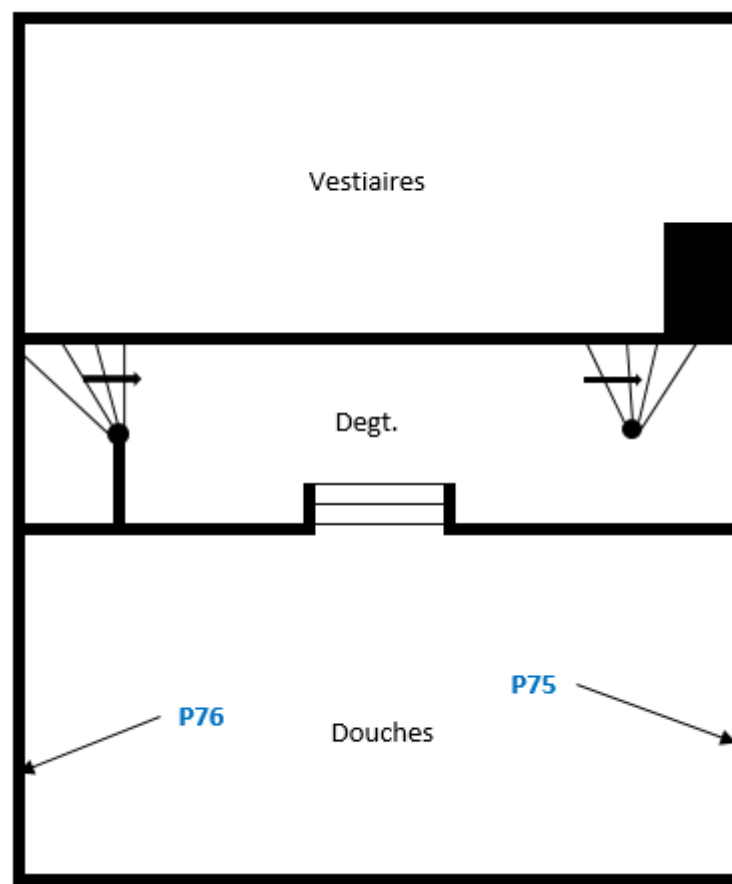


ENTRESOL GAUCHE

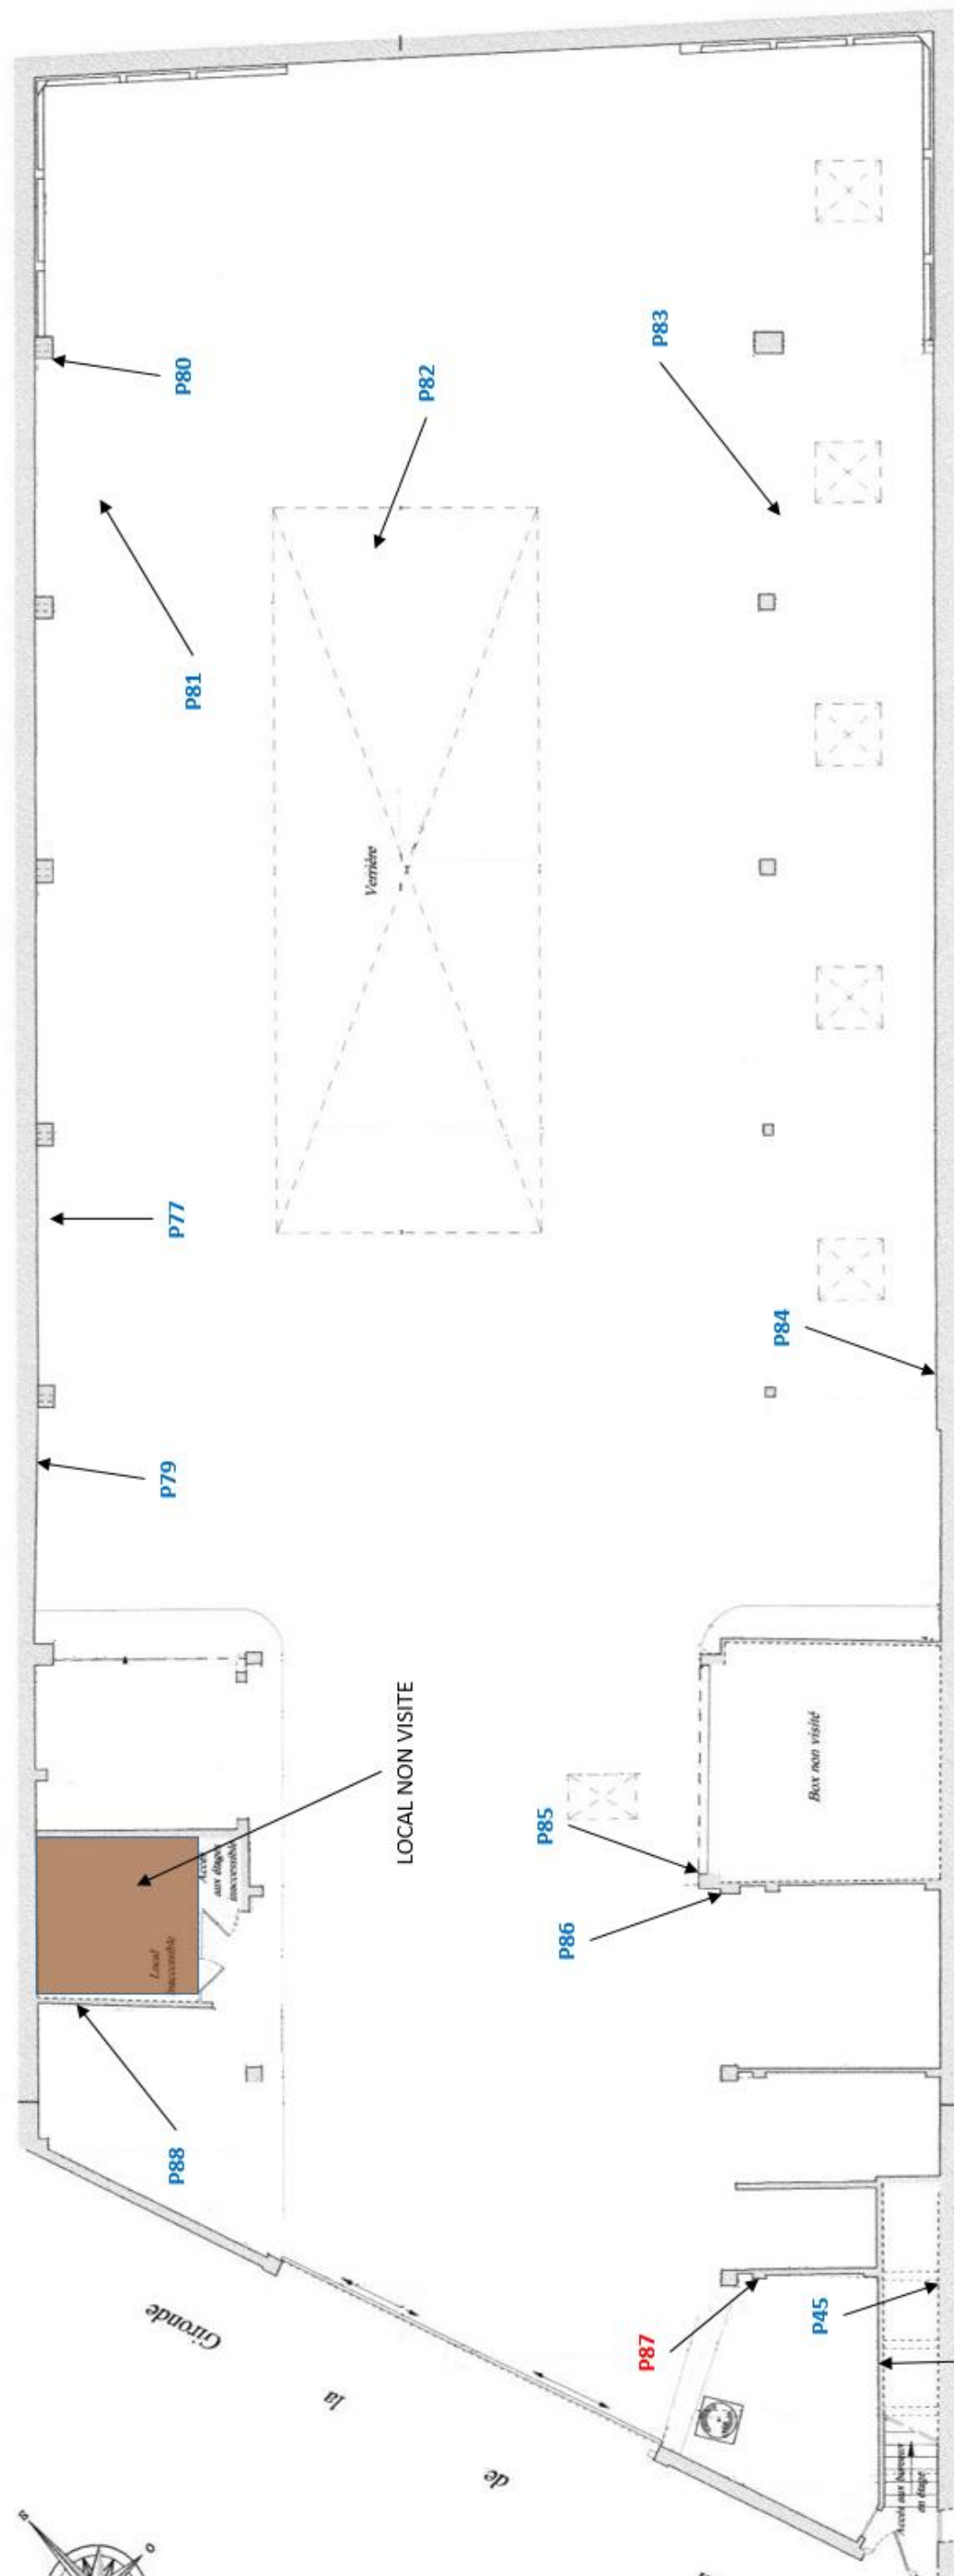

RDC


## ANNEXE 2 - Cartographie des matériaux et produits contenant de l'amiante


### Rappel : Investigations amiante incomplètes

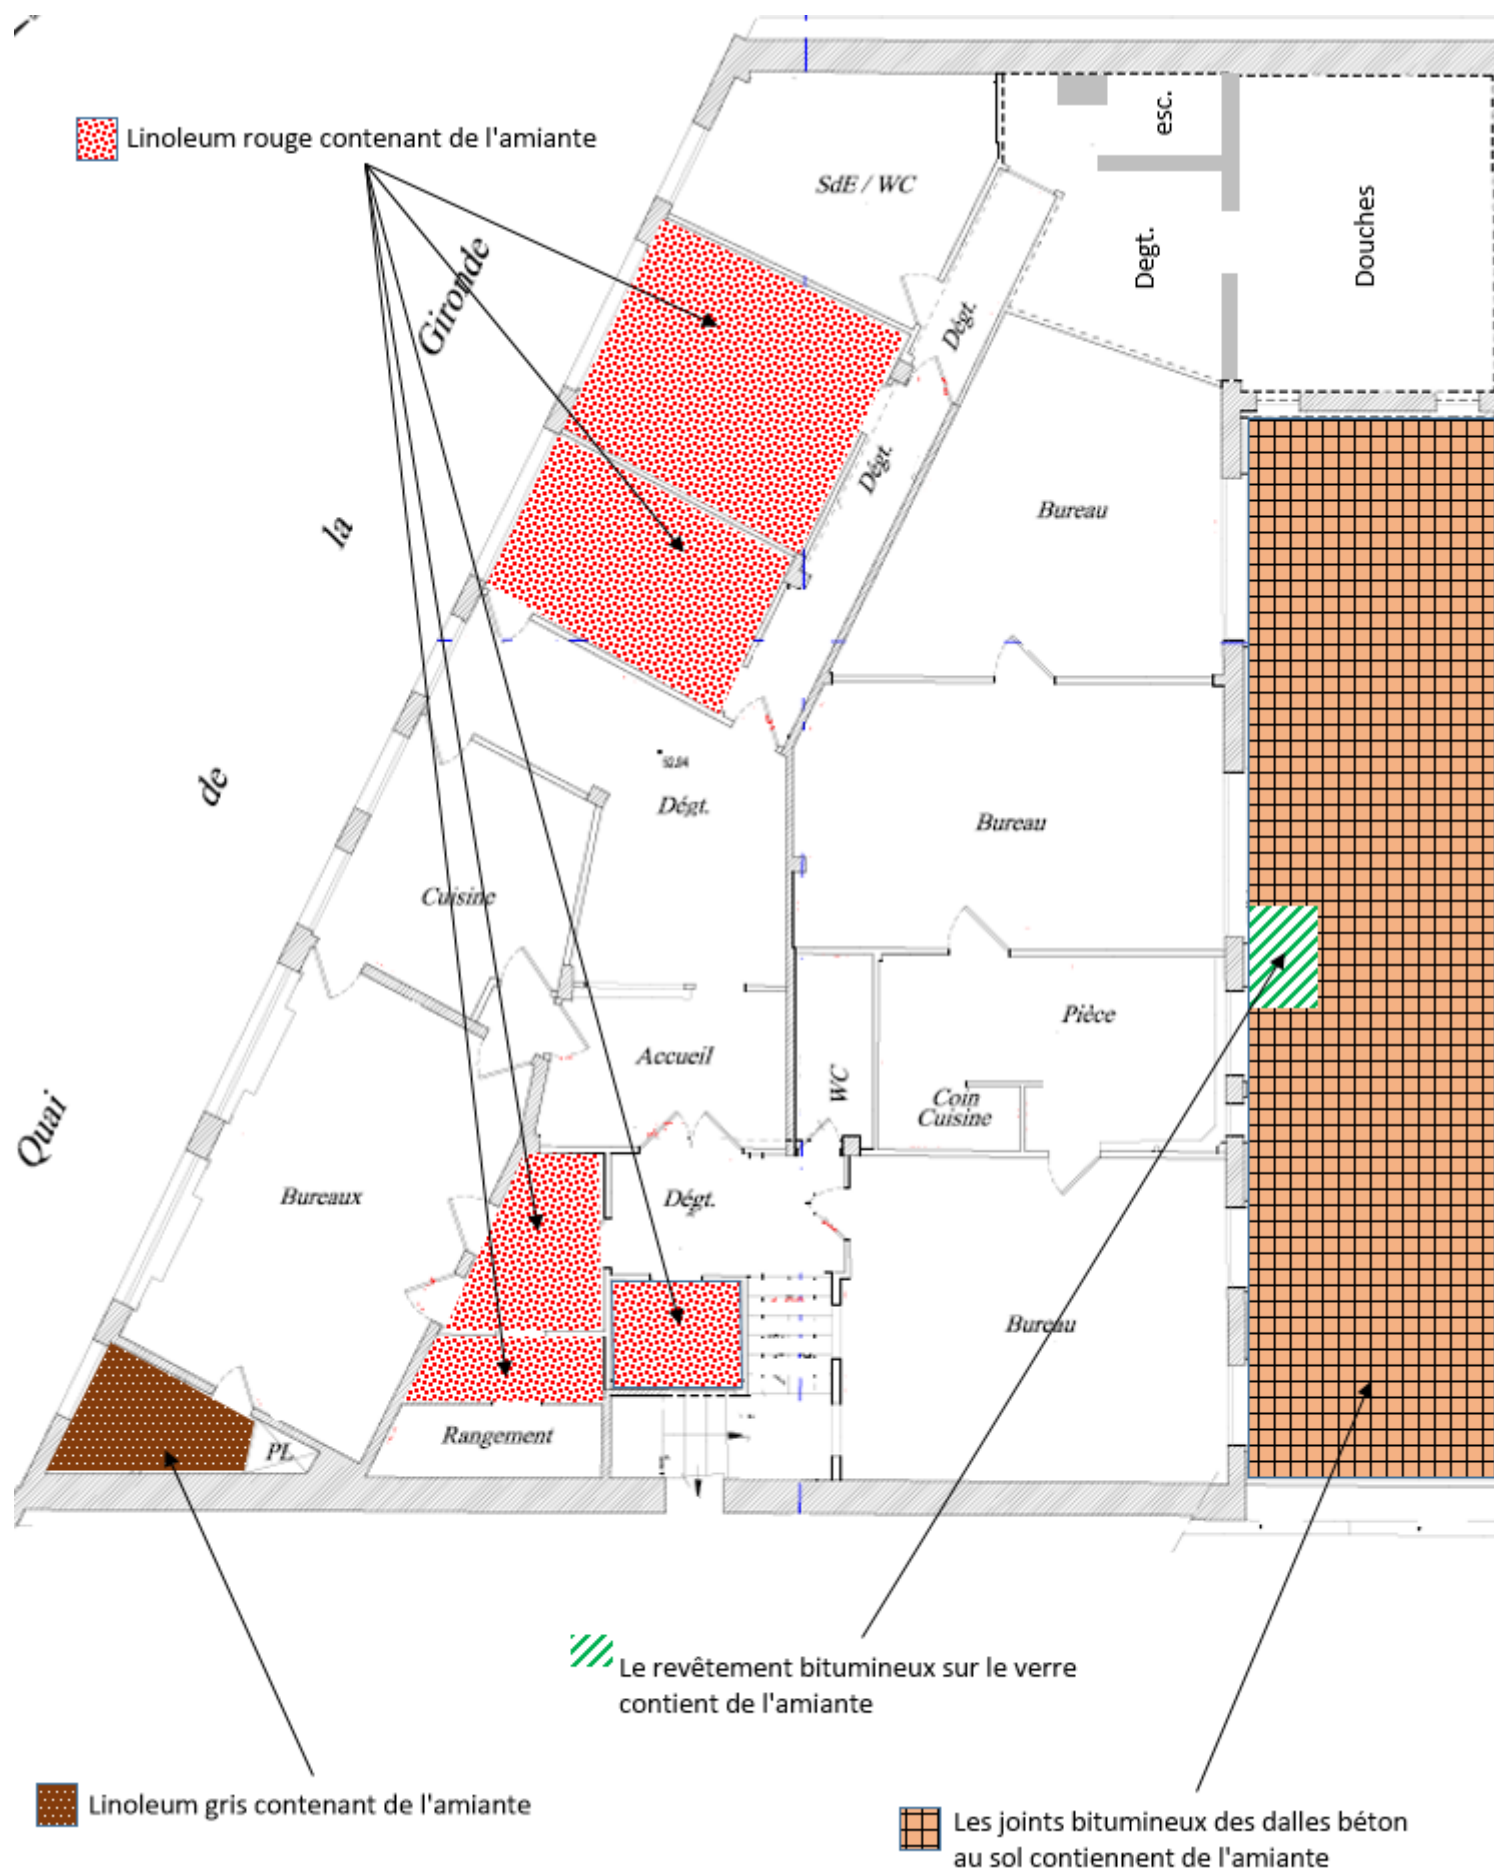


**R+1**



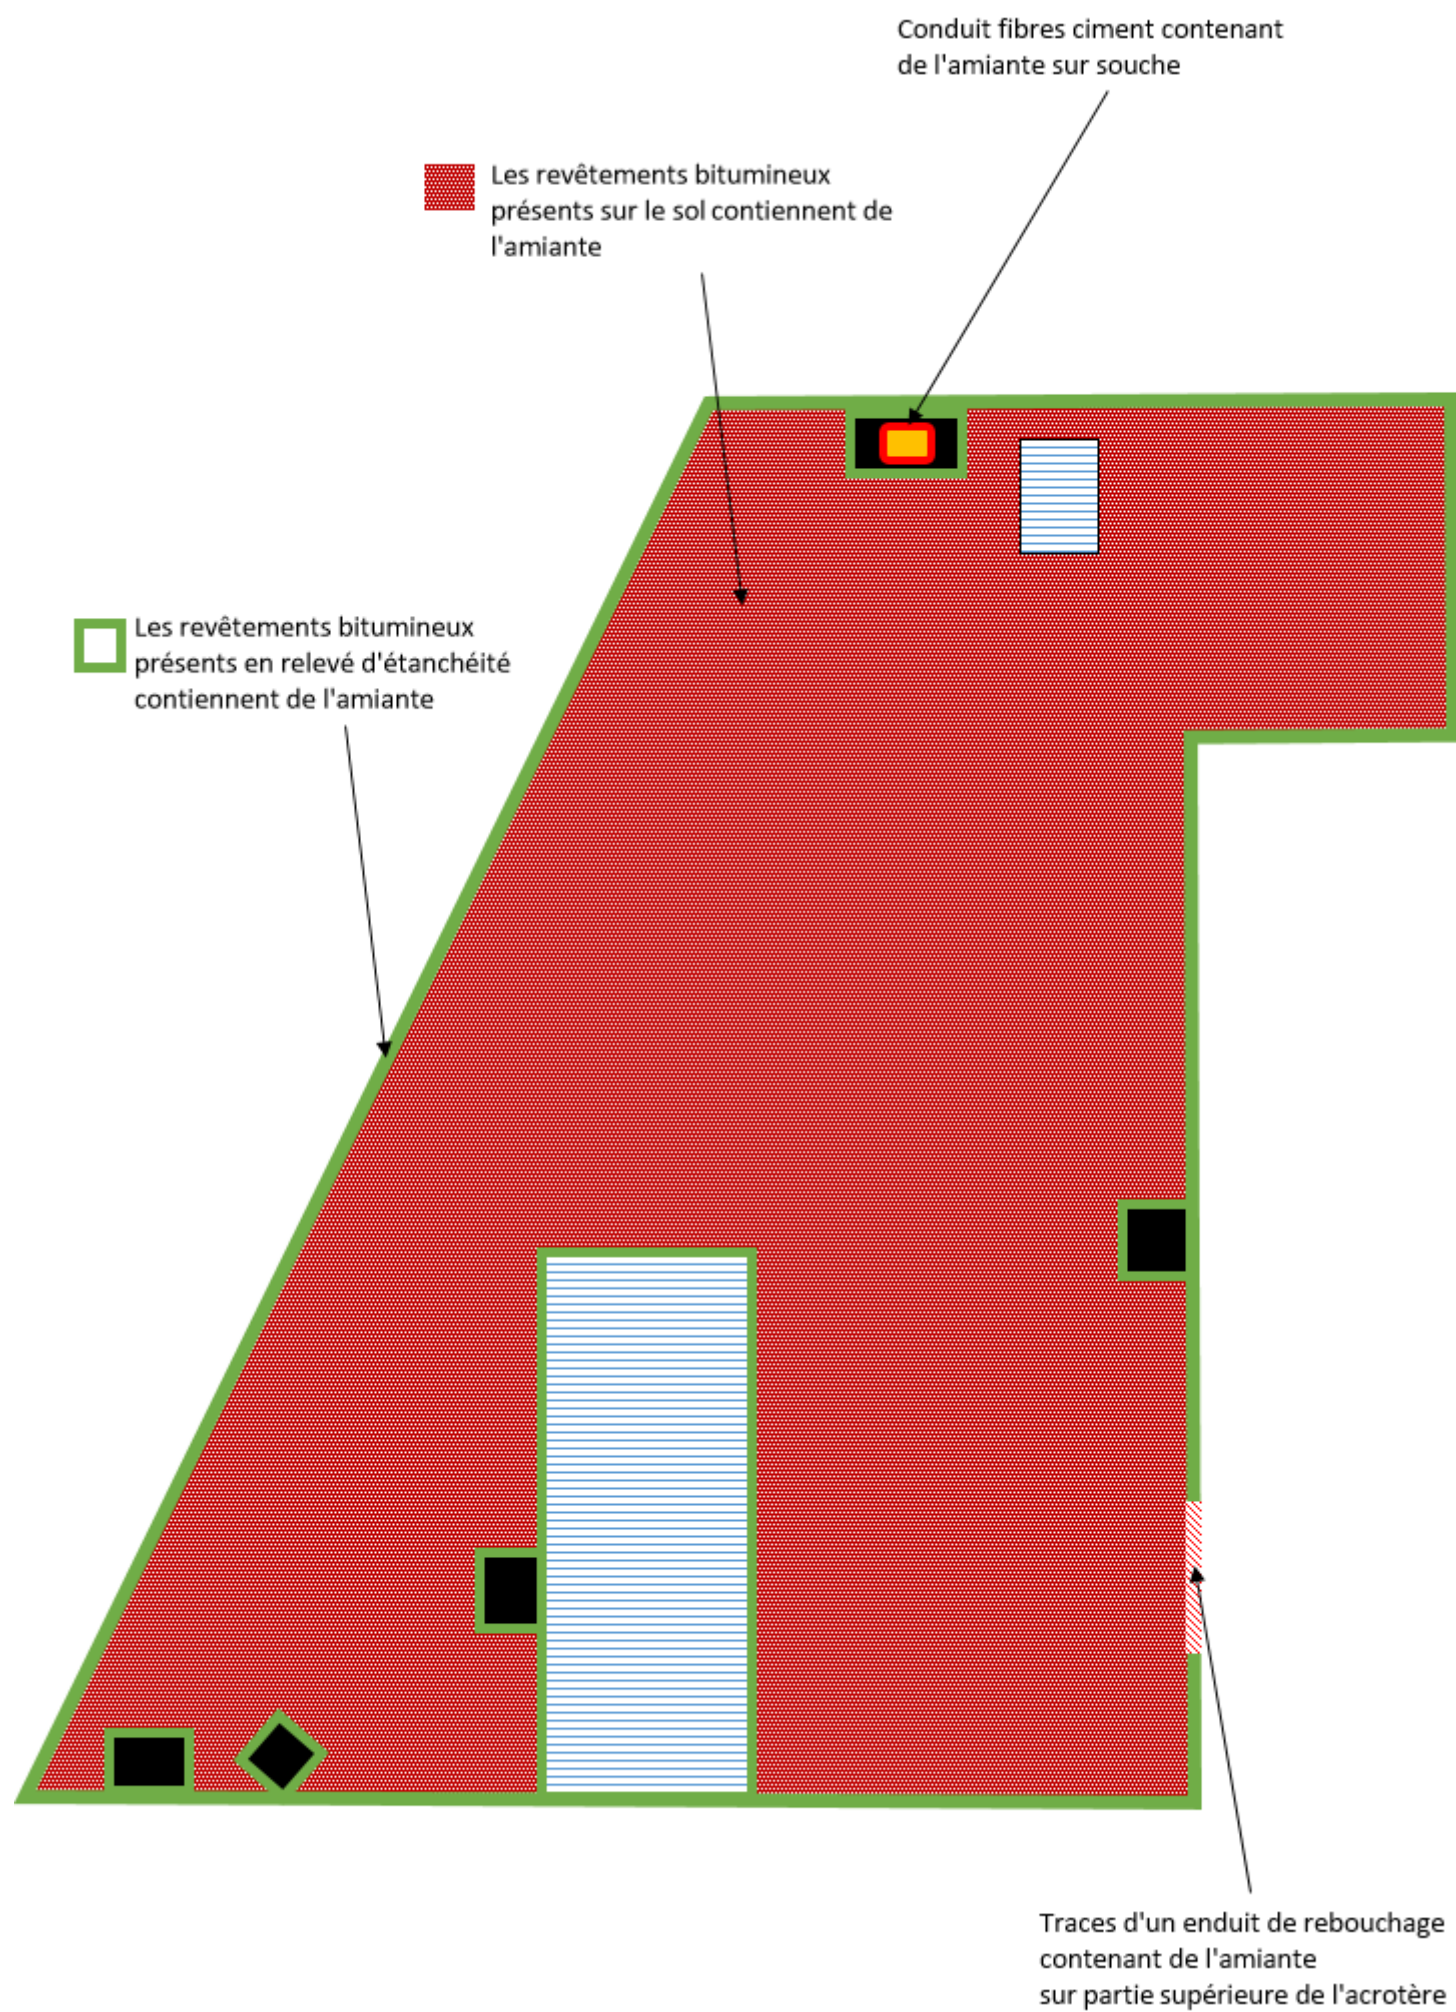

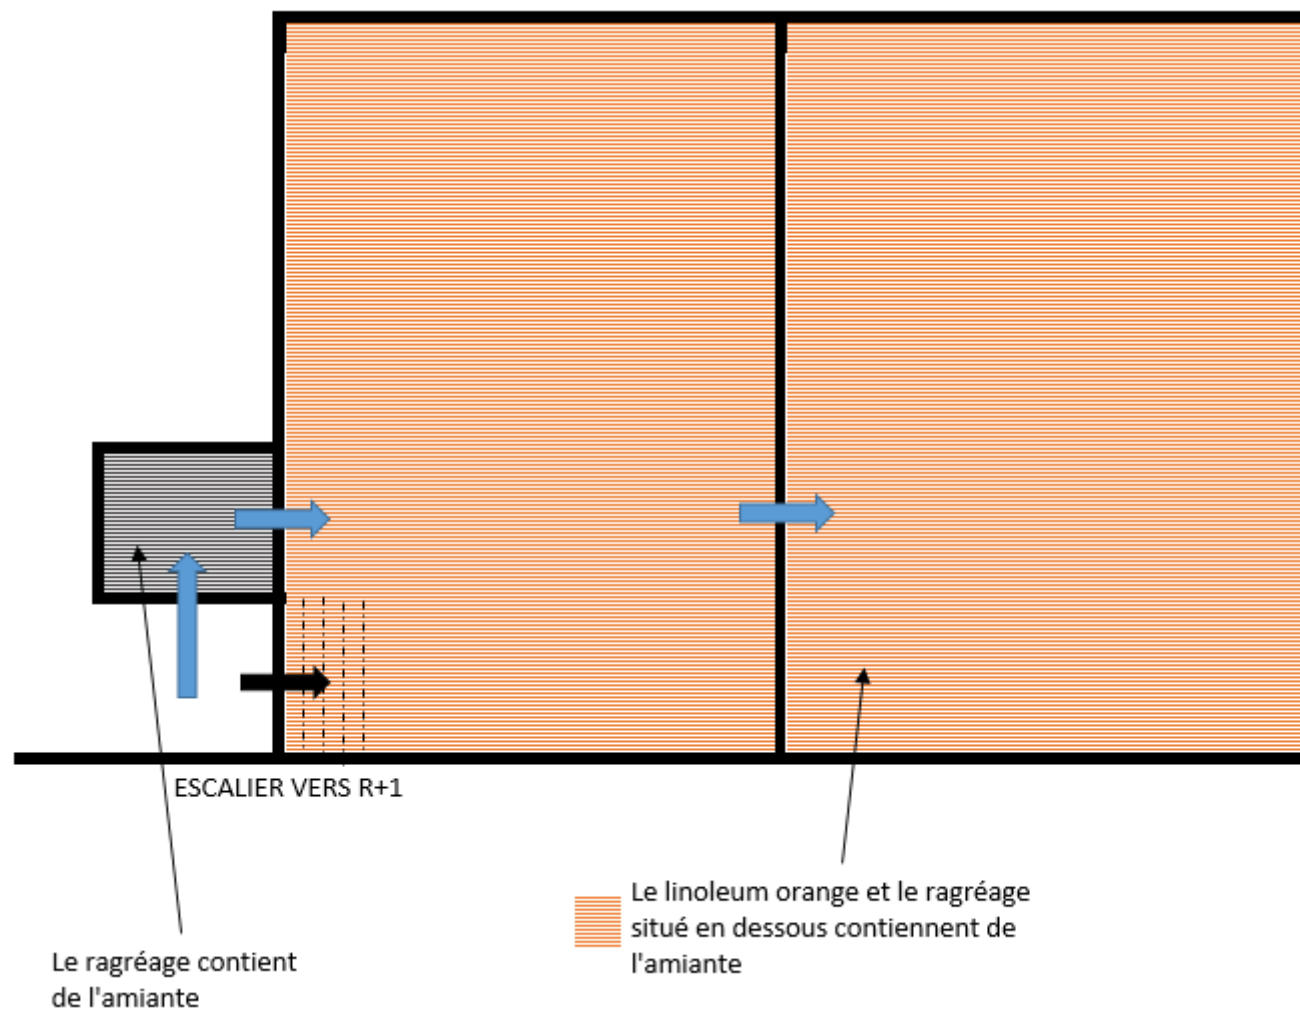

### ENTRESOL DROITE

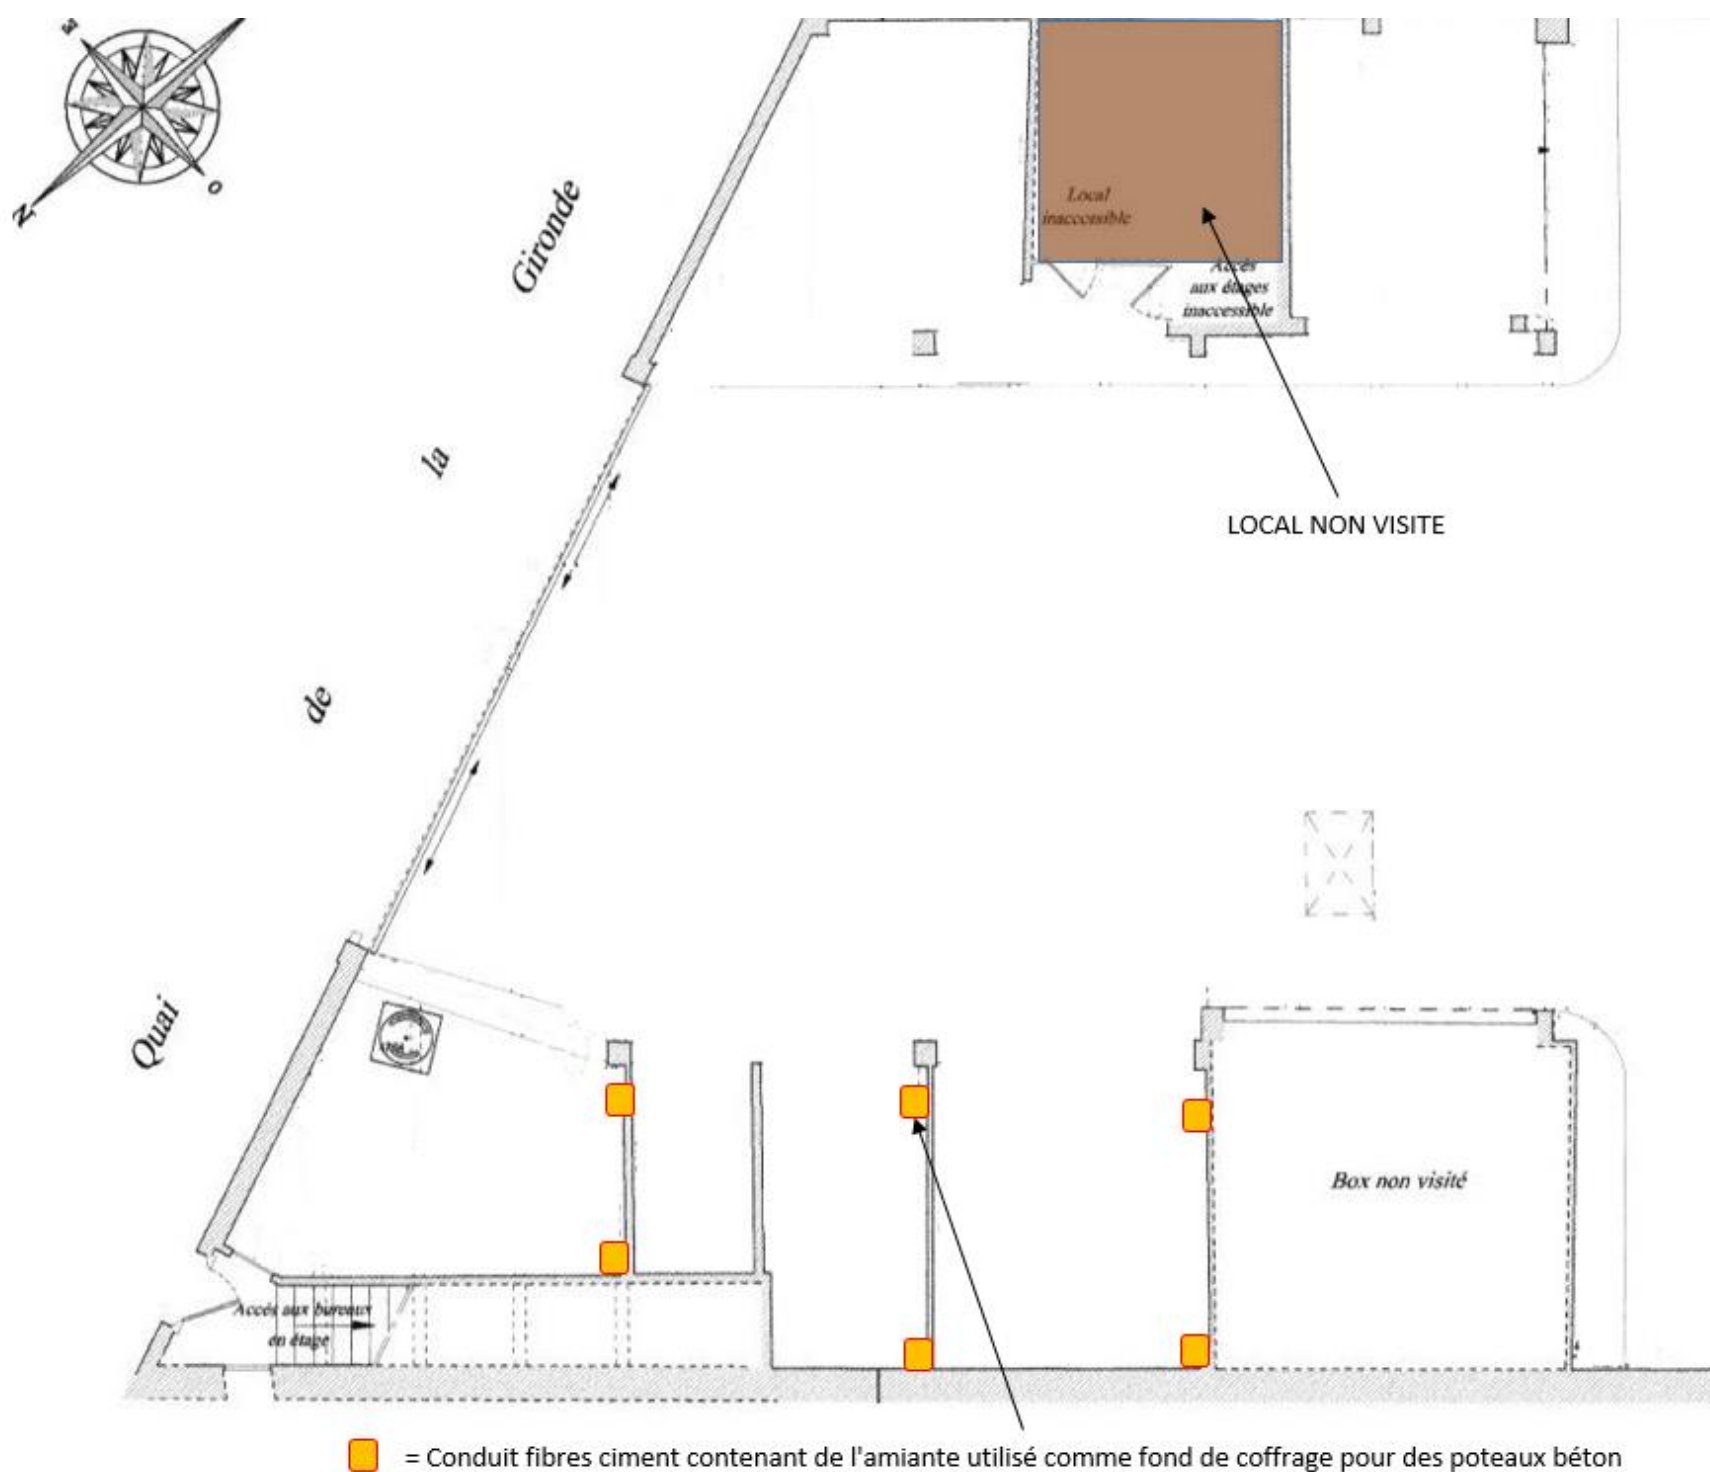

### RDC

**Rappel :** les investigations sont incomplètes, des zones et locaux n'ont pas été visités (se reporter aux réserves), les locaux étaient occupés lors de nos visites pour repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.



### ANNEXE 3 – Photographies




**Prélèvement n°1 : Le linoleum contient de l'amiante après analyse en laboratoire.**




**Prélèvement n°2 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.**



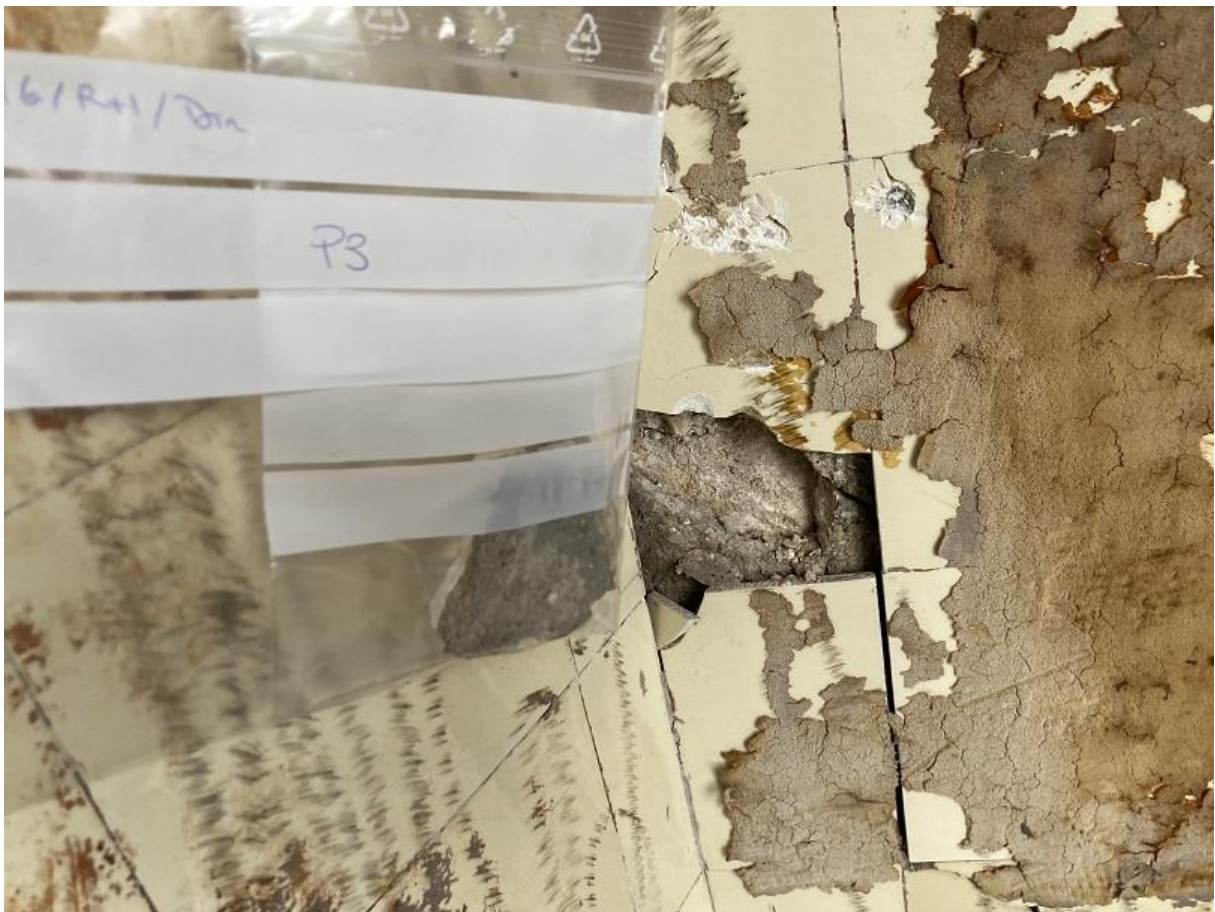

Prélèvement n°3 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.

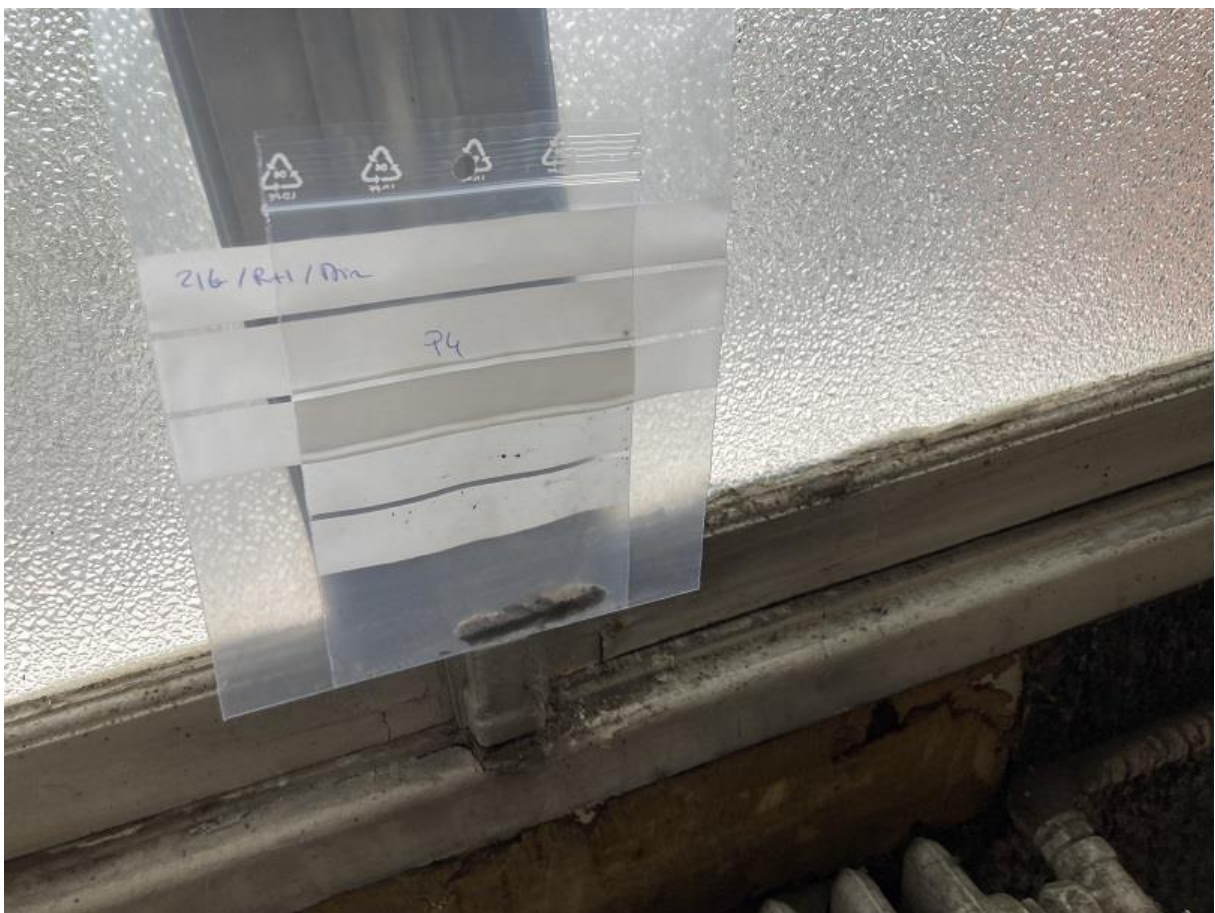


Prélèvement n°4 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°5 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.

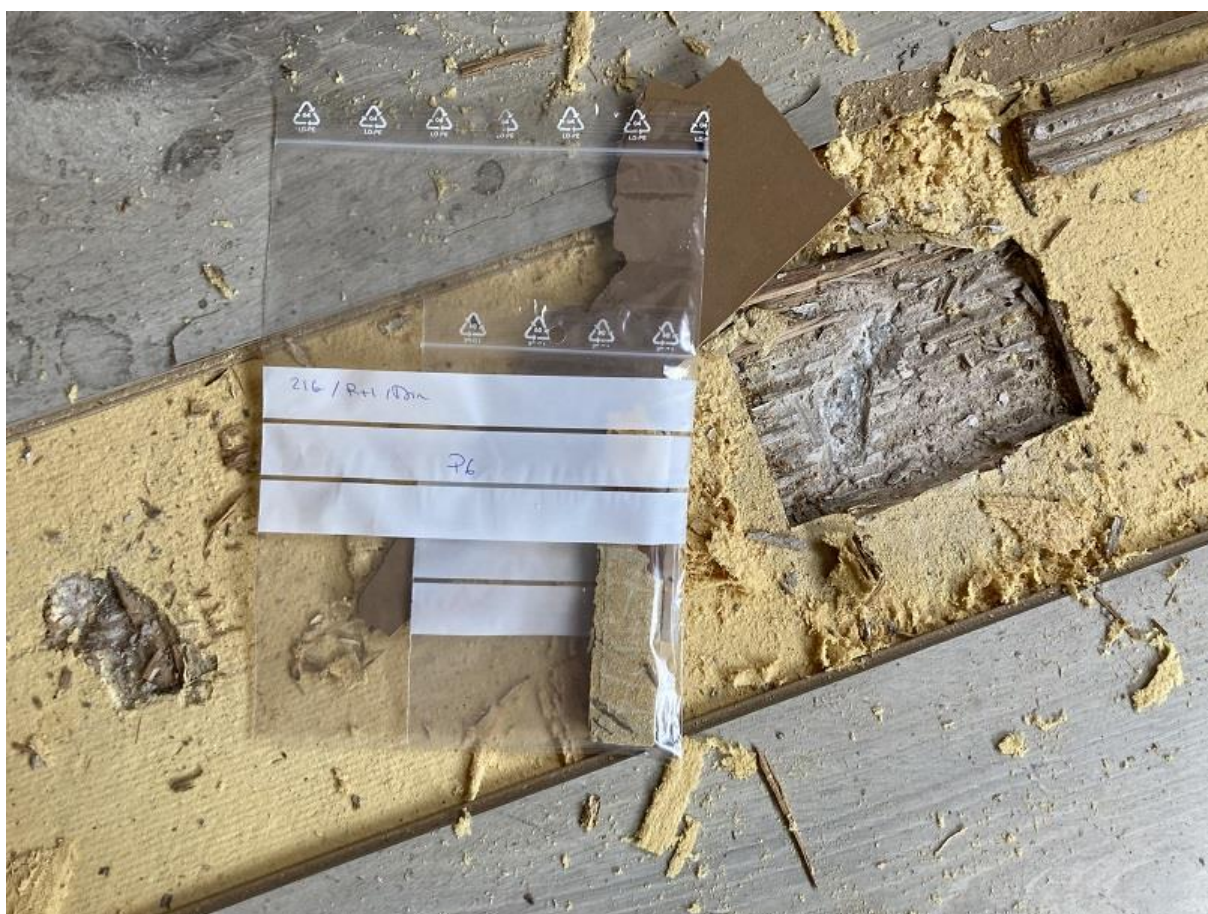

Prélèvement n°6 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°7 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.




Prélèvement n°8 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°9 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



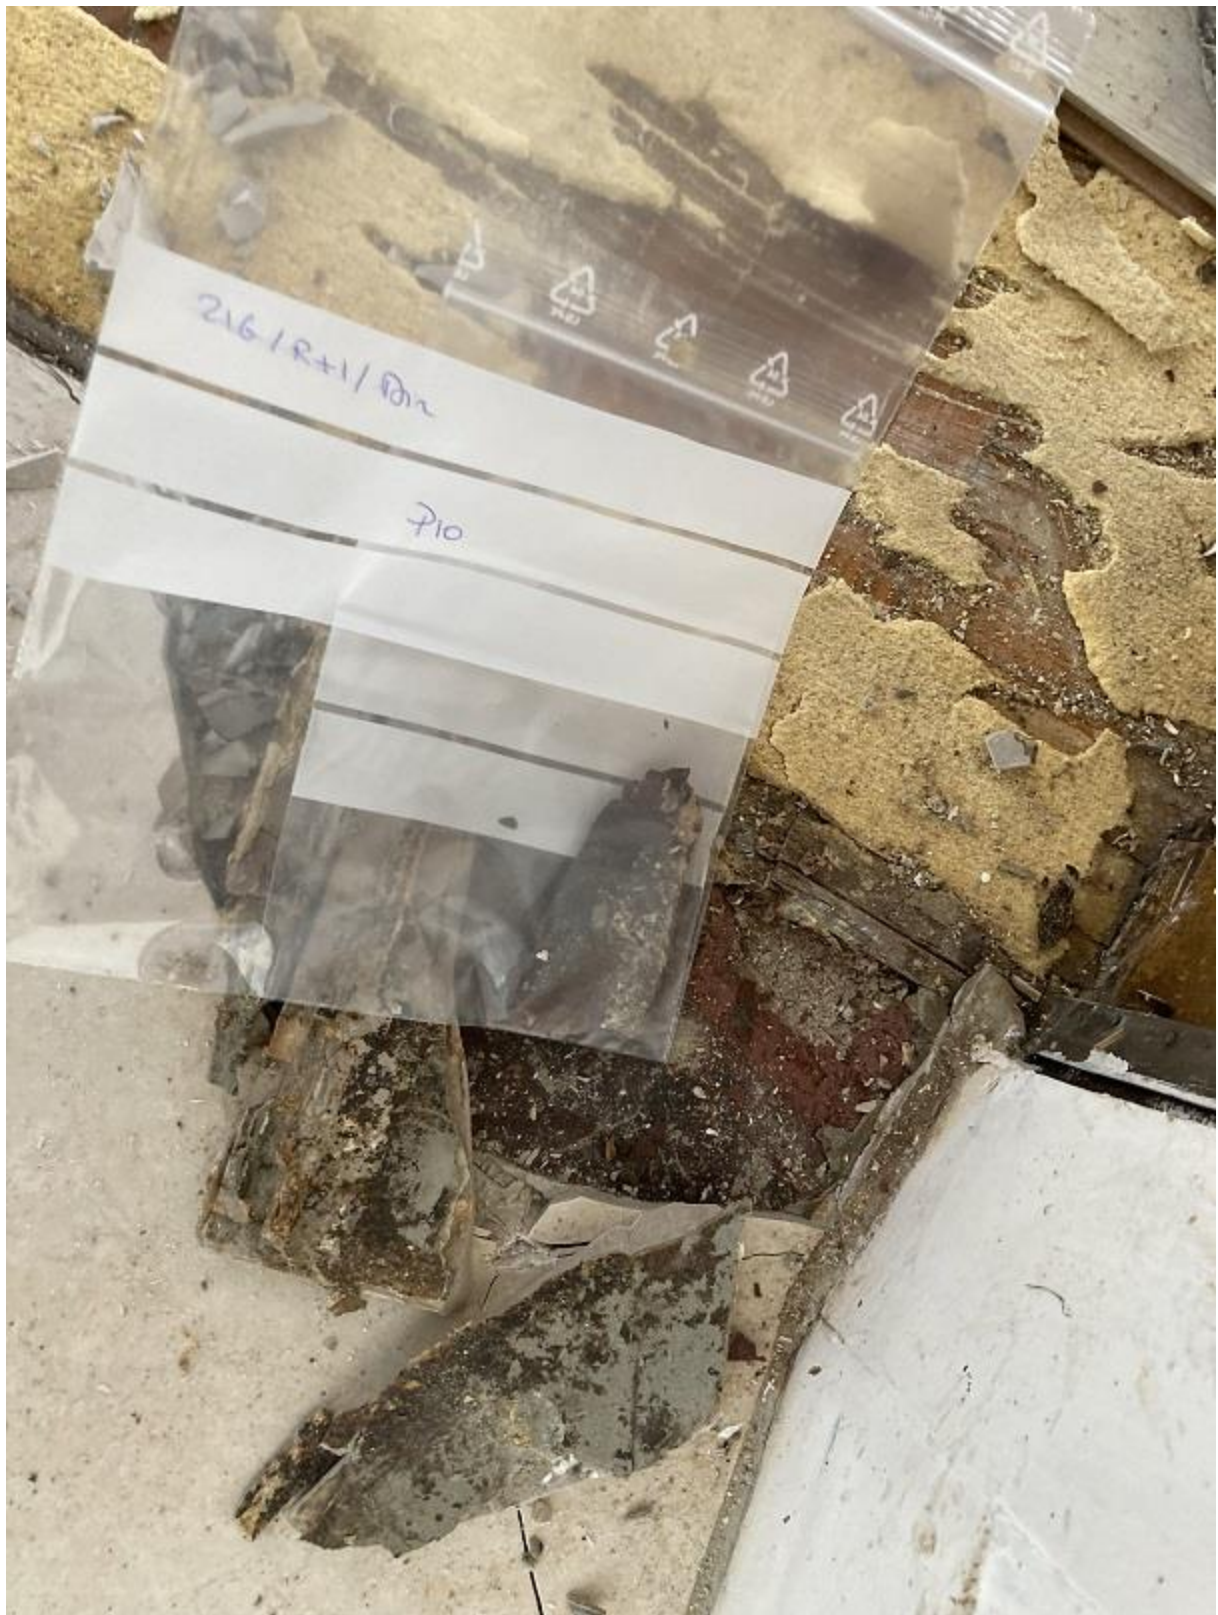

Prélèvement n°10 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°11 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvements n°12, 13, 14 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°15 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°16 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





**Prélèvement n°17 : Le linoleum rouge (situé sous le linoleum de couleur rose) contient de l'amiante après analyse en laboratoire.**




**Prélèvement n°18 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.**






**Prélèvement n°19 : Le linoleum rouge (situé sous la moquette) contient de l'amiante après analyse en laboratoire.**

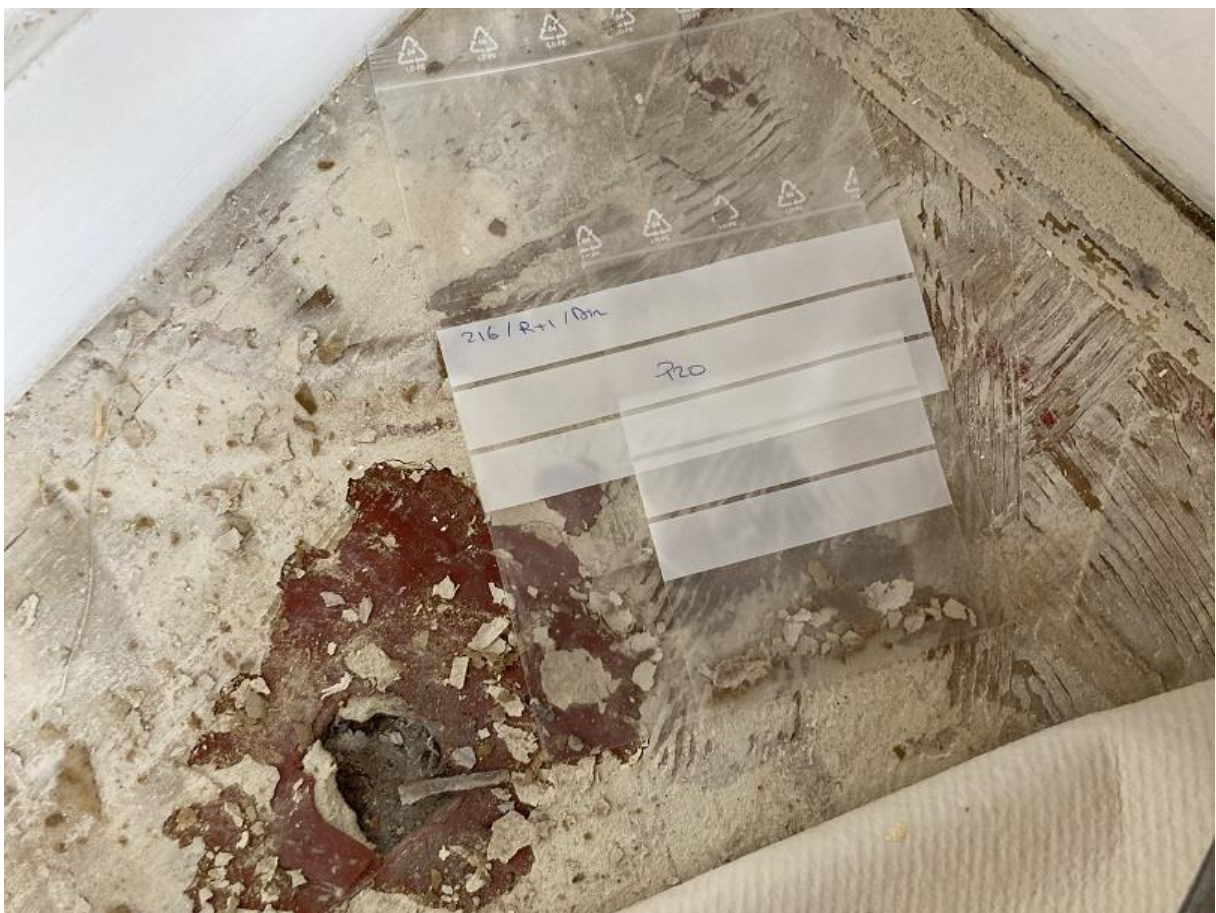

**Prélèvement n°20 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.**



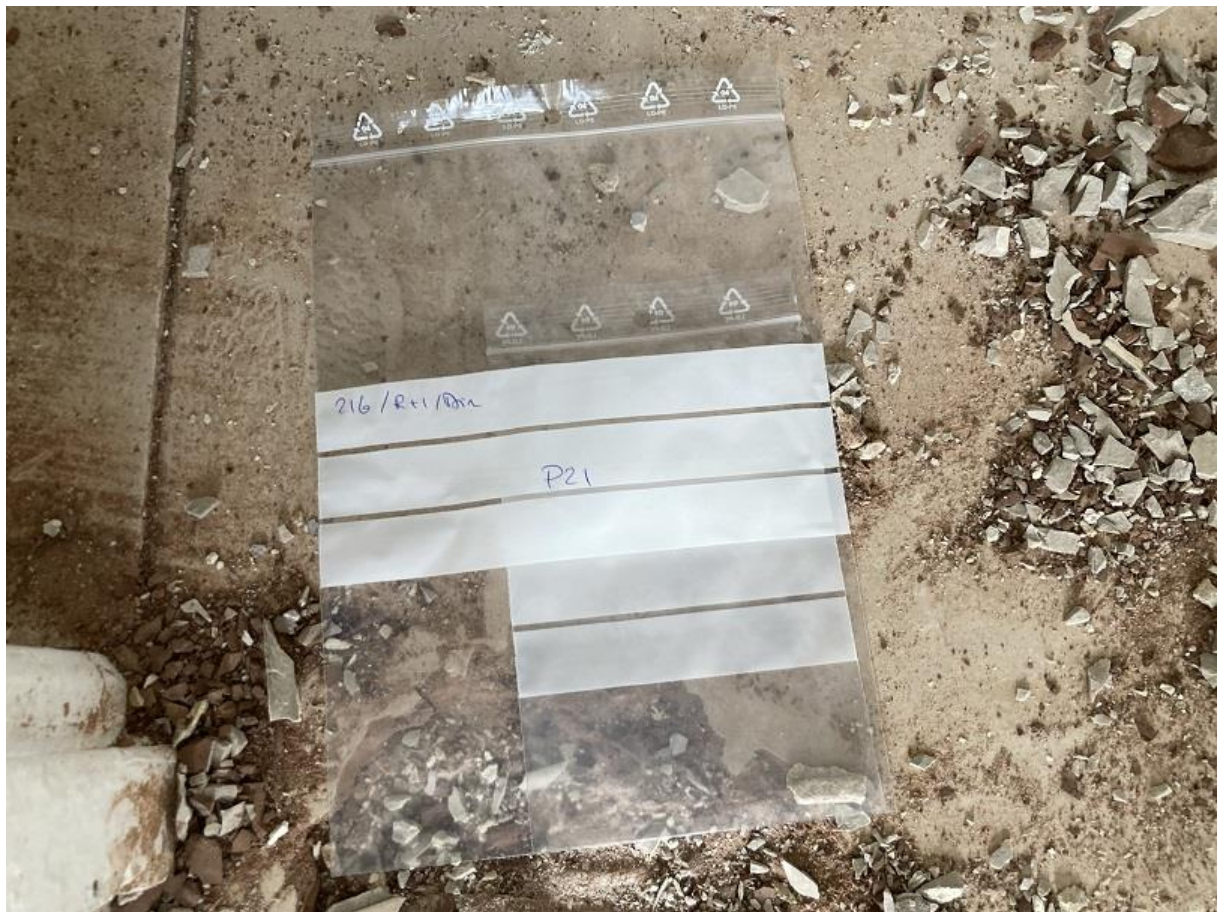

Prélèvement n°21 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.




Prélèvement n°22 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°22 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.




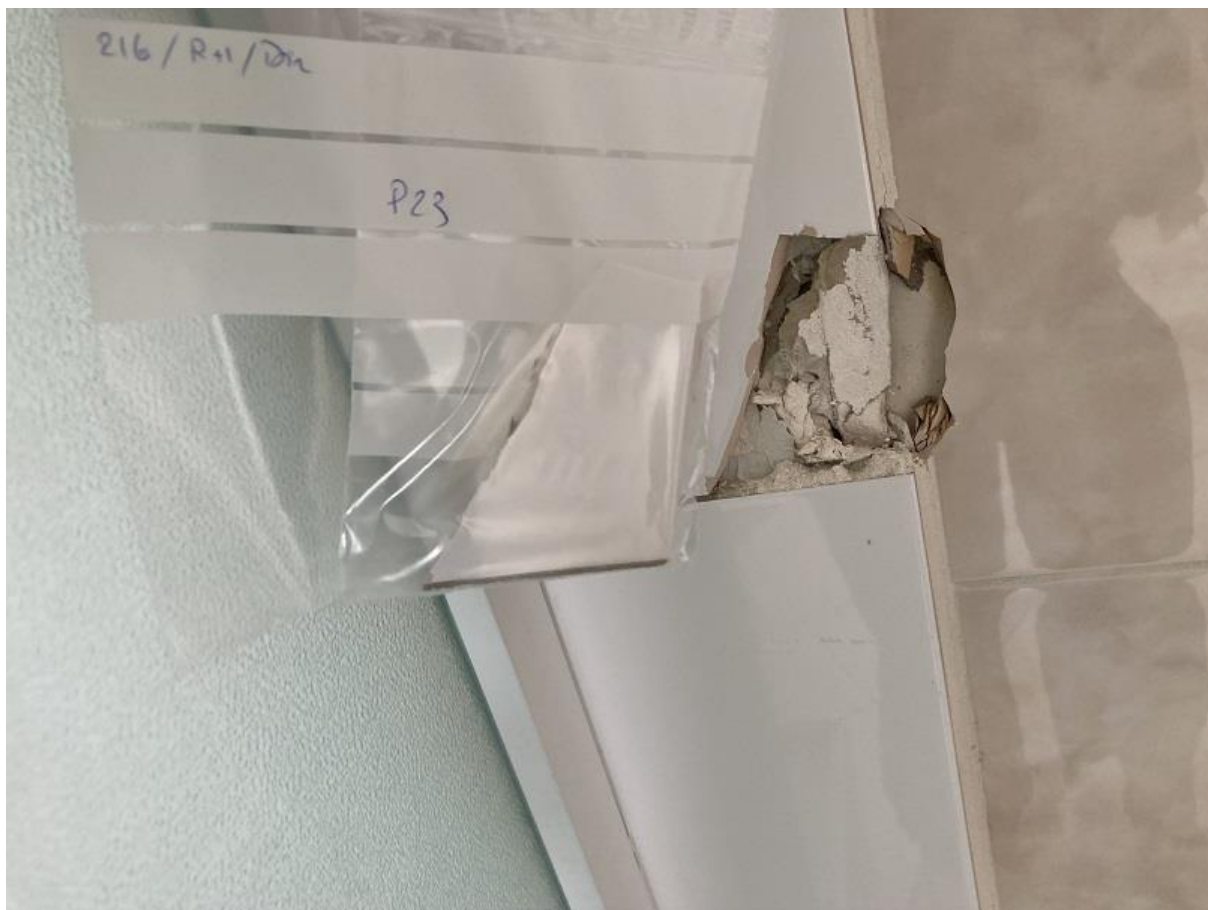

Prélèvement n°23 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°24 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.

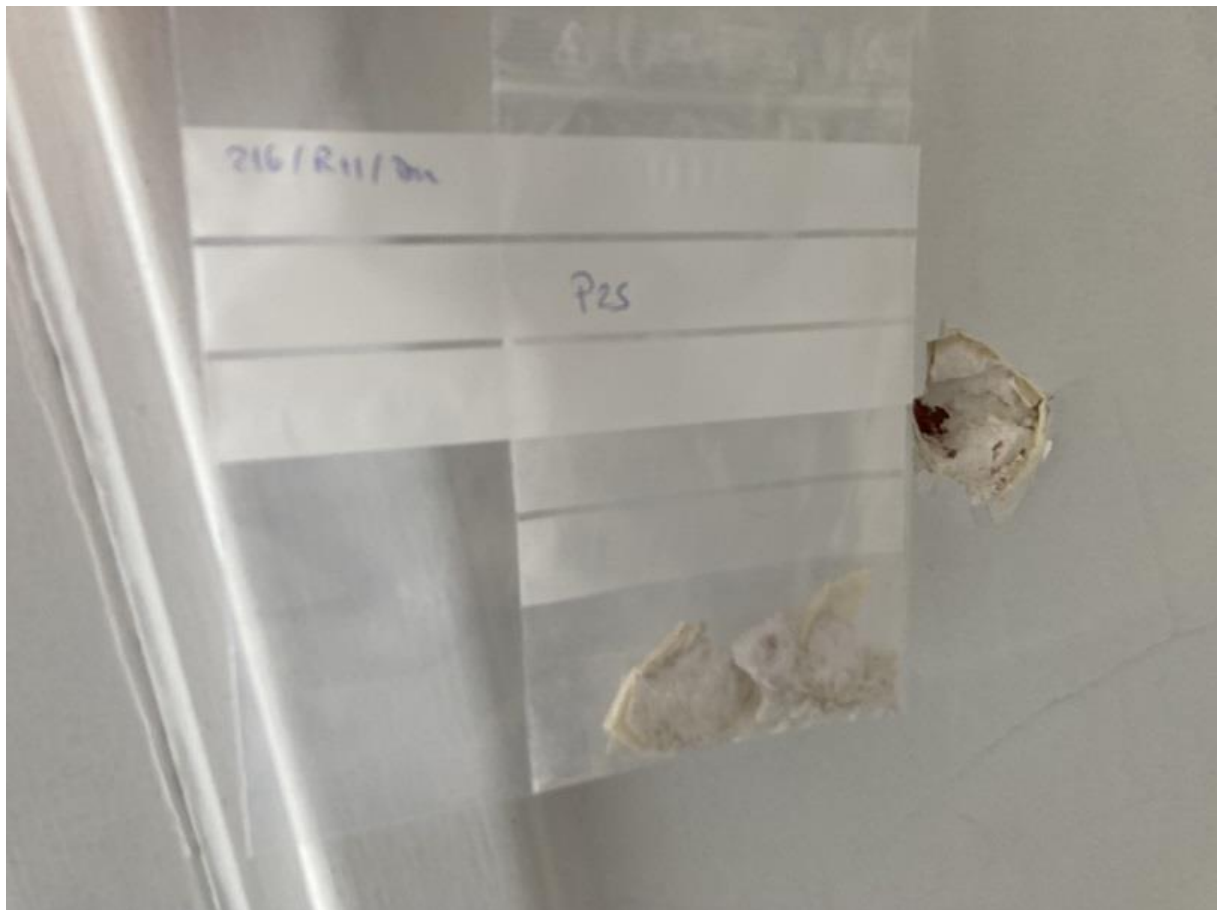

Prélèvement n°25 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°26 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.






Prélèvement n°27 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.




Les dalles de faux plafond de marque ARMSTRONG ne contiennent pas d'amiante.



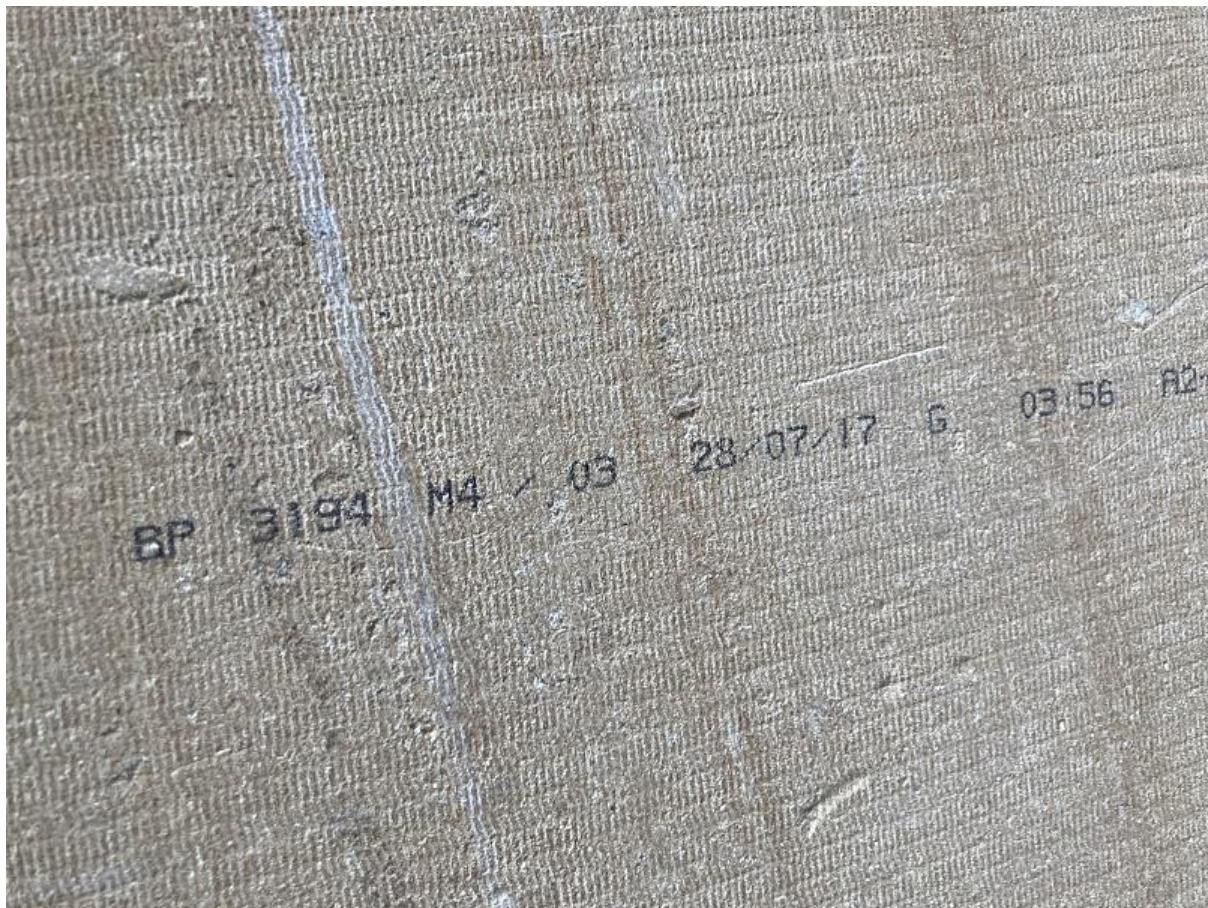


**Les dalles de faux plafond de marque ARMSTRONG ne contiennent pas d'amiante.**

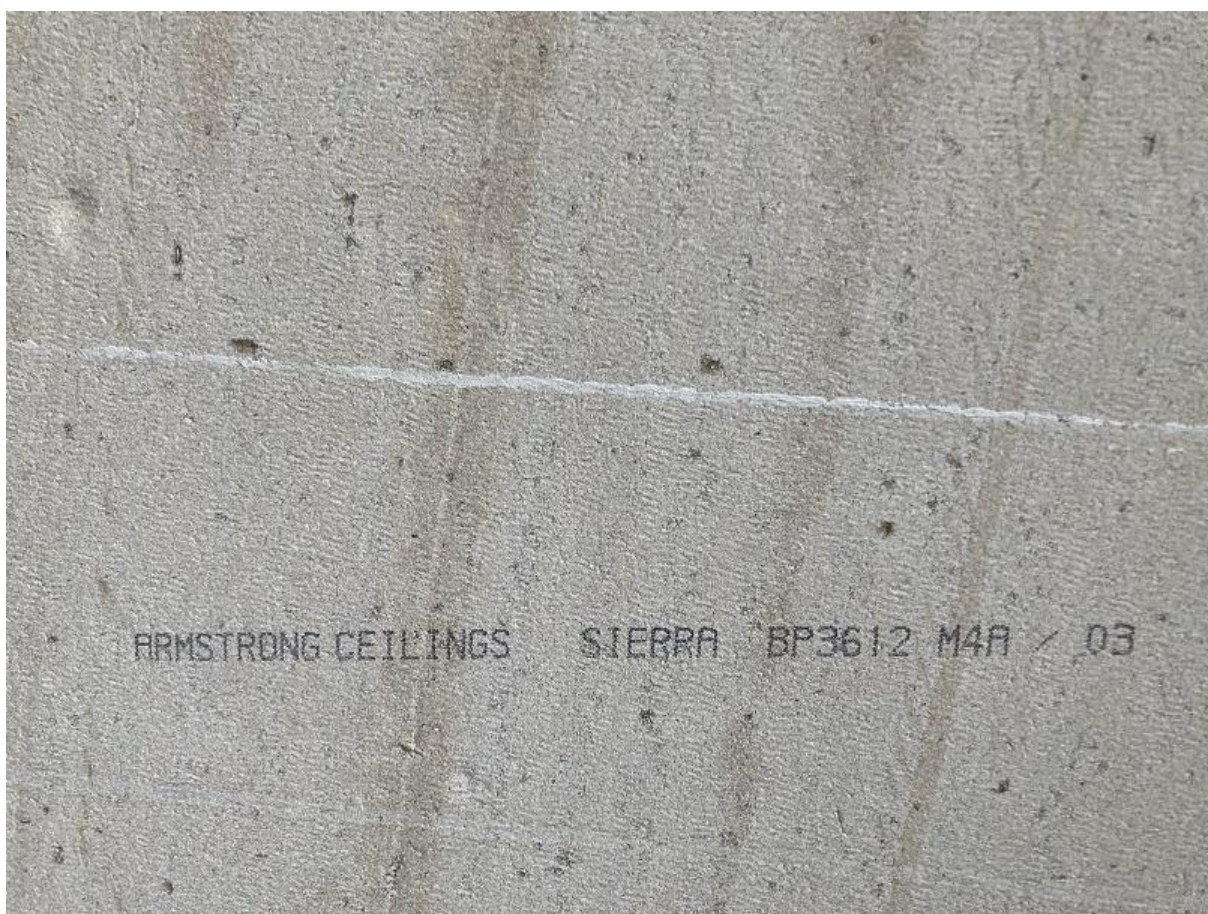

**Les dalles de faux plafond de marque ARMSTRONG ne contiennent pas d'amiante.**



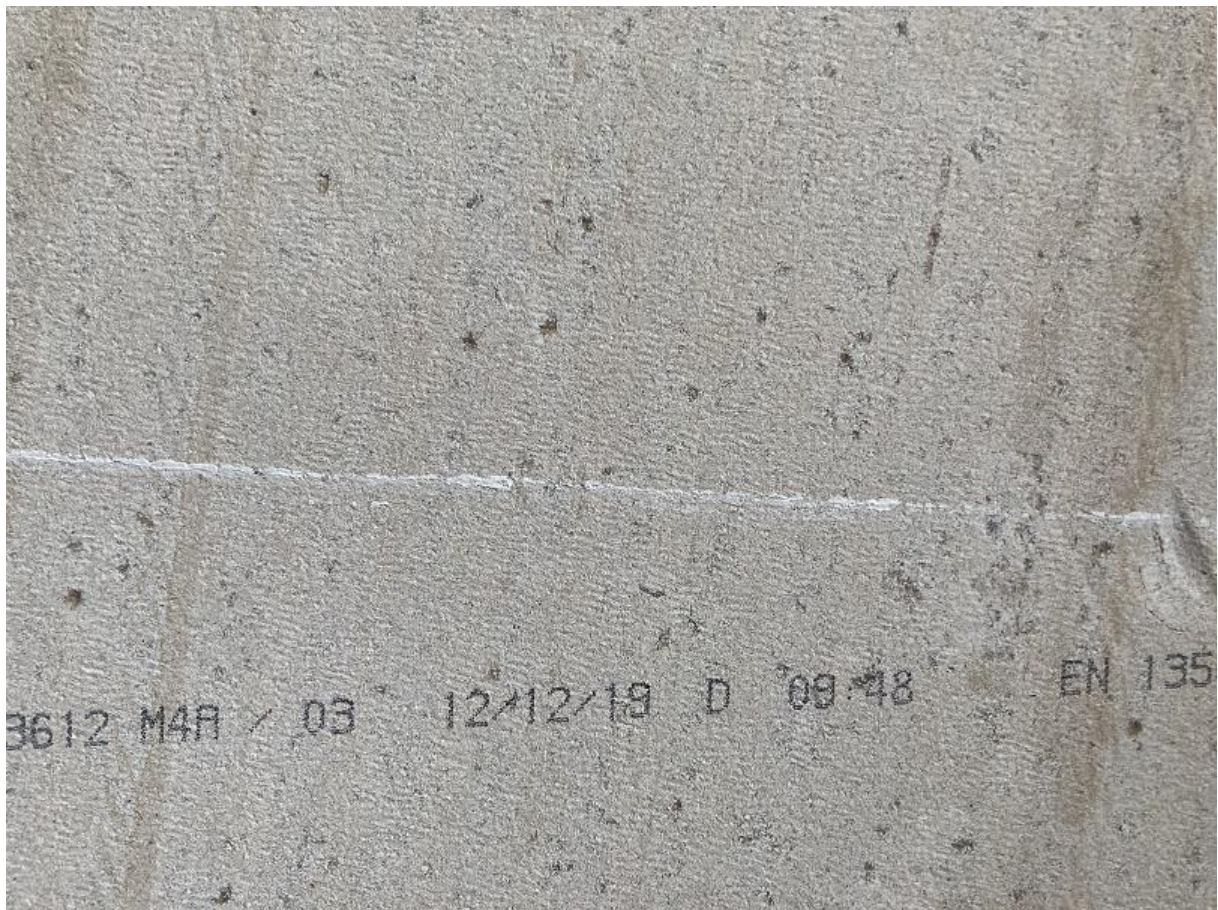

**Les dalles de faux plafond de marque ARMSTRONG ne contiennent pas d'amiante.**




**Prélèvement n°28 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.**






Le linoleum rouge contient des fibres d'amiante.

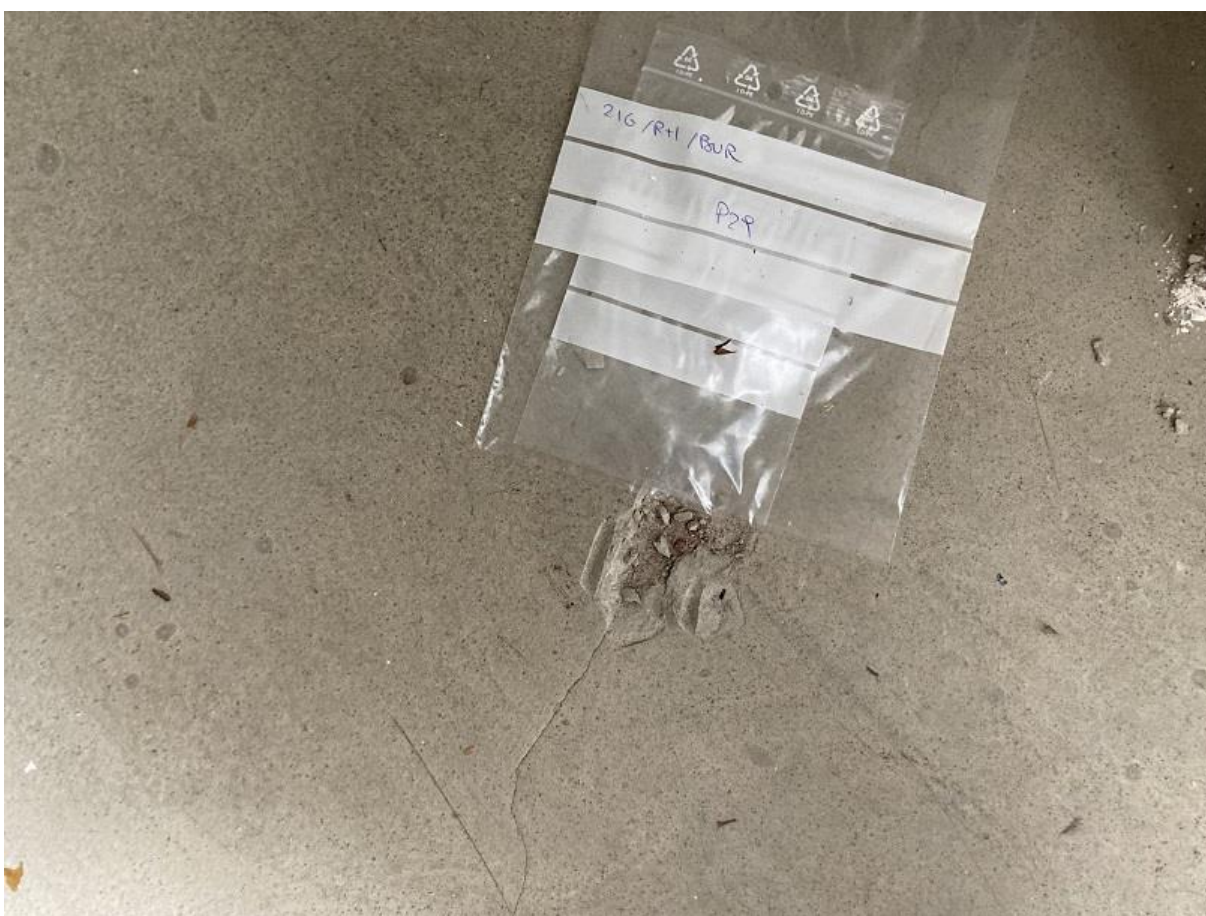

Prélèvement n°29 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



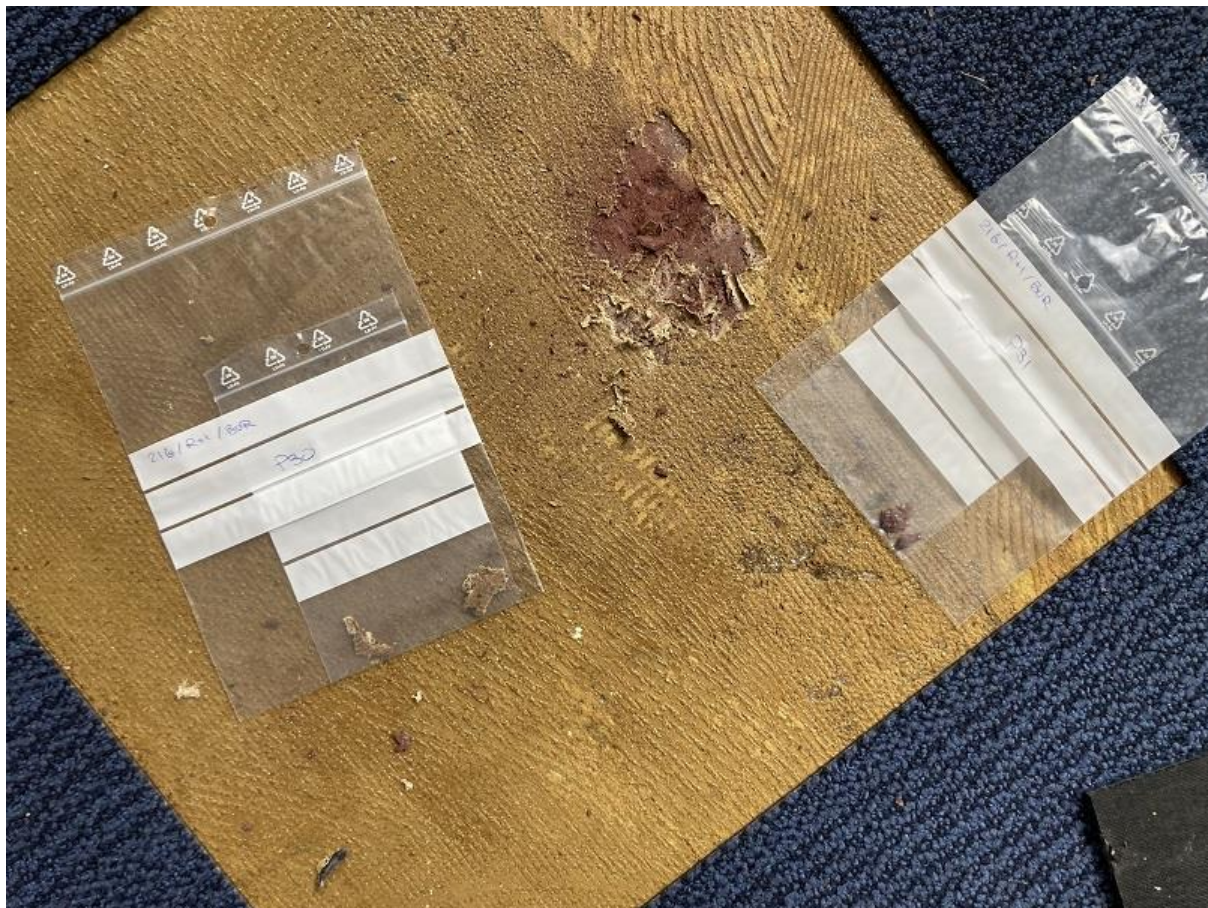

Prélèvements n°30 & 31 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°32 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°33 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.




Prélèvement n°34 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.






Prélèvement n°35 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.

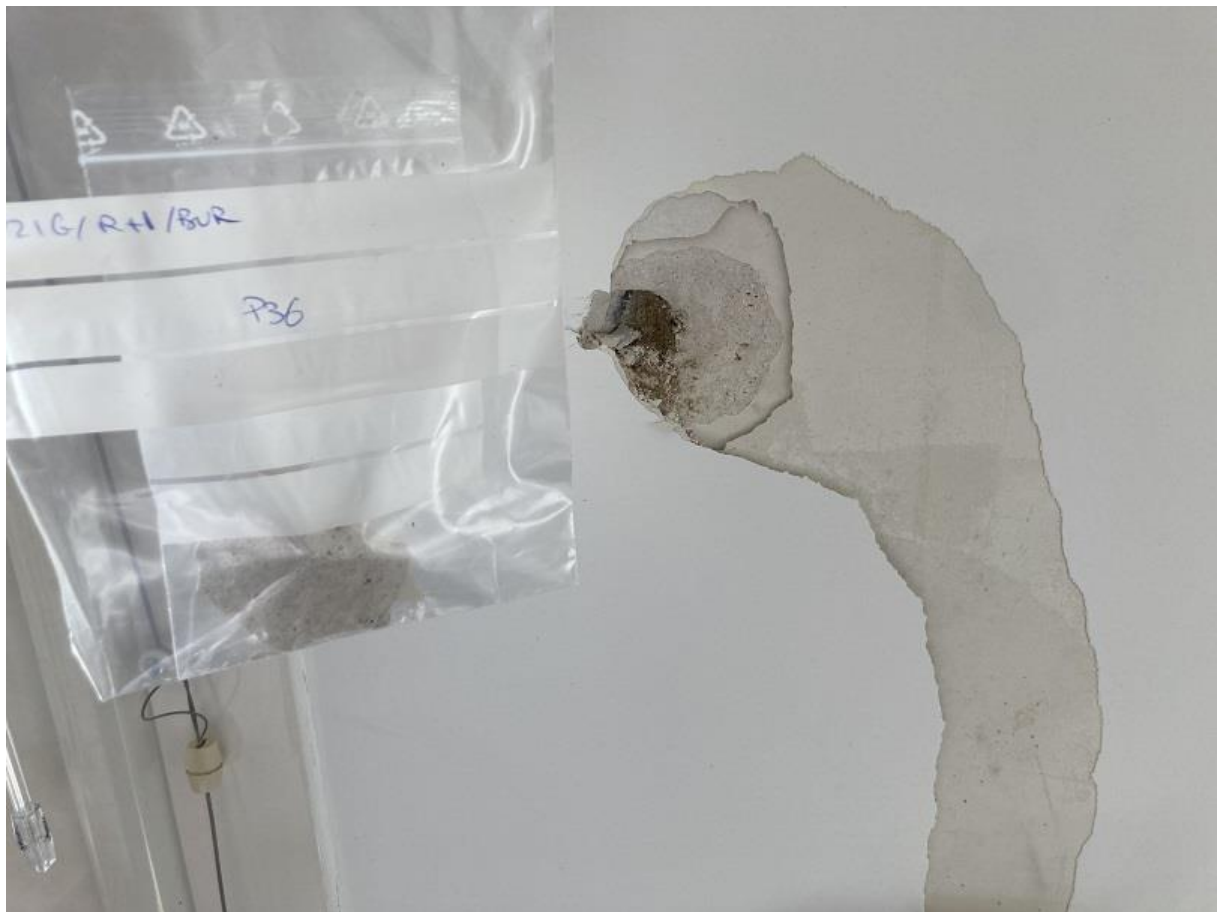

Prélèvement n°36 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.

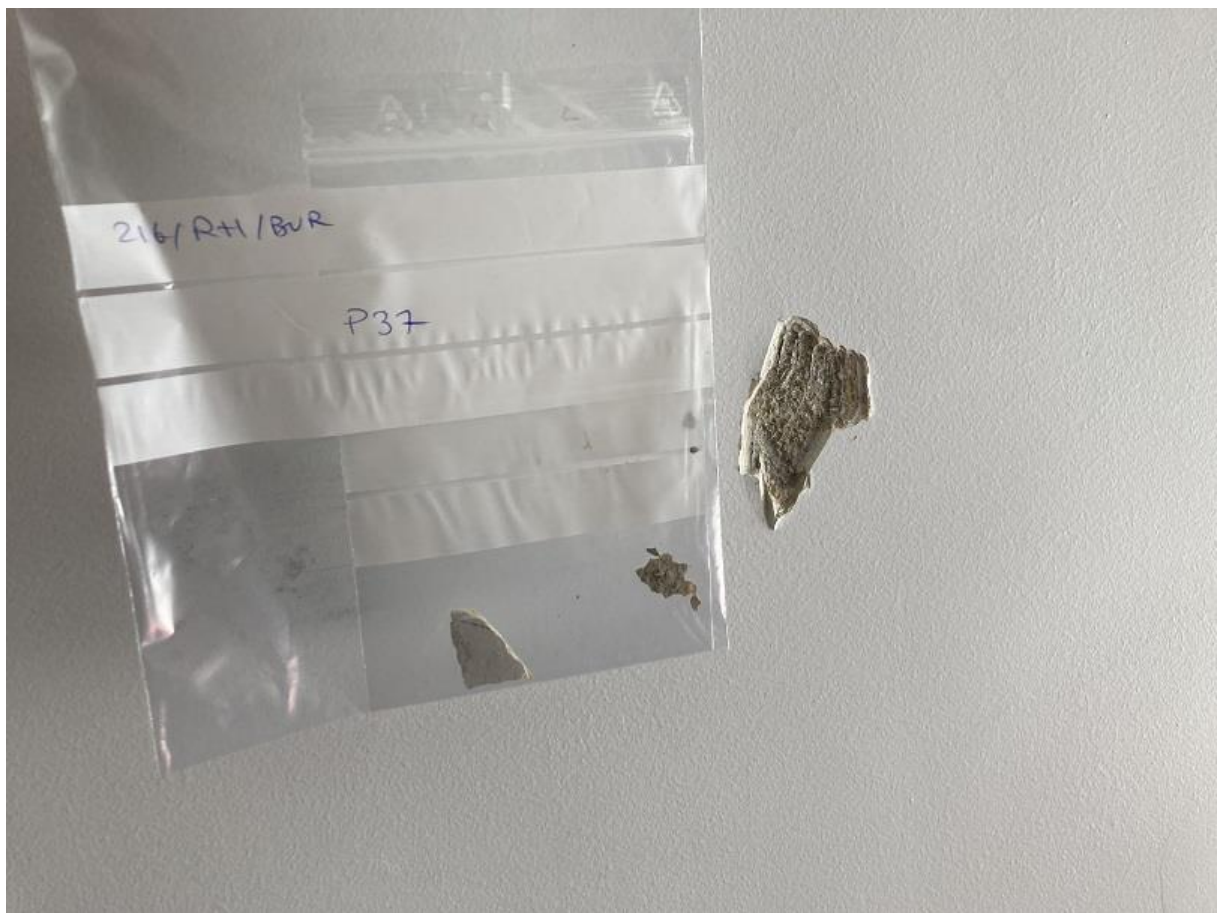

Prélèvement n°37 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°38 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°39 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°40 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.




Prélèvement n°41 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°42 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.

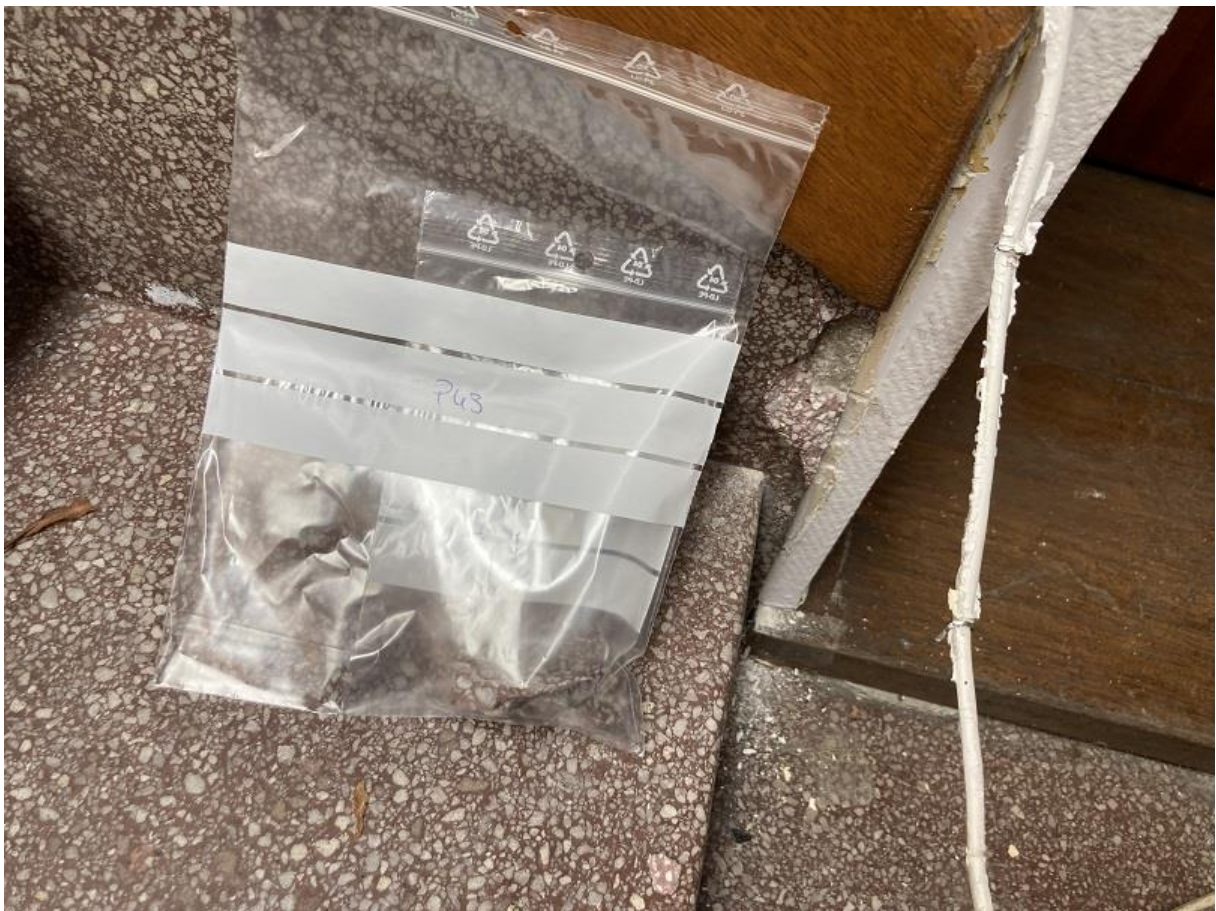

Prélèvement n°43 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.






Prélèvement n°44 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°44 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.

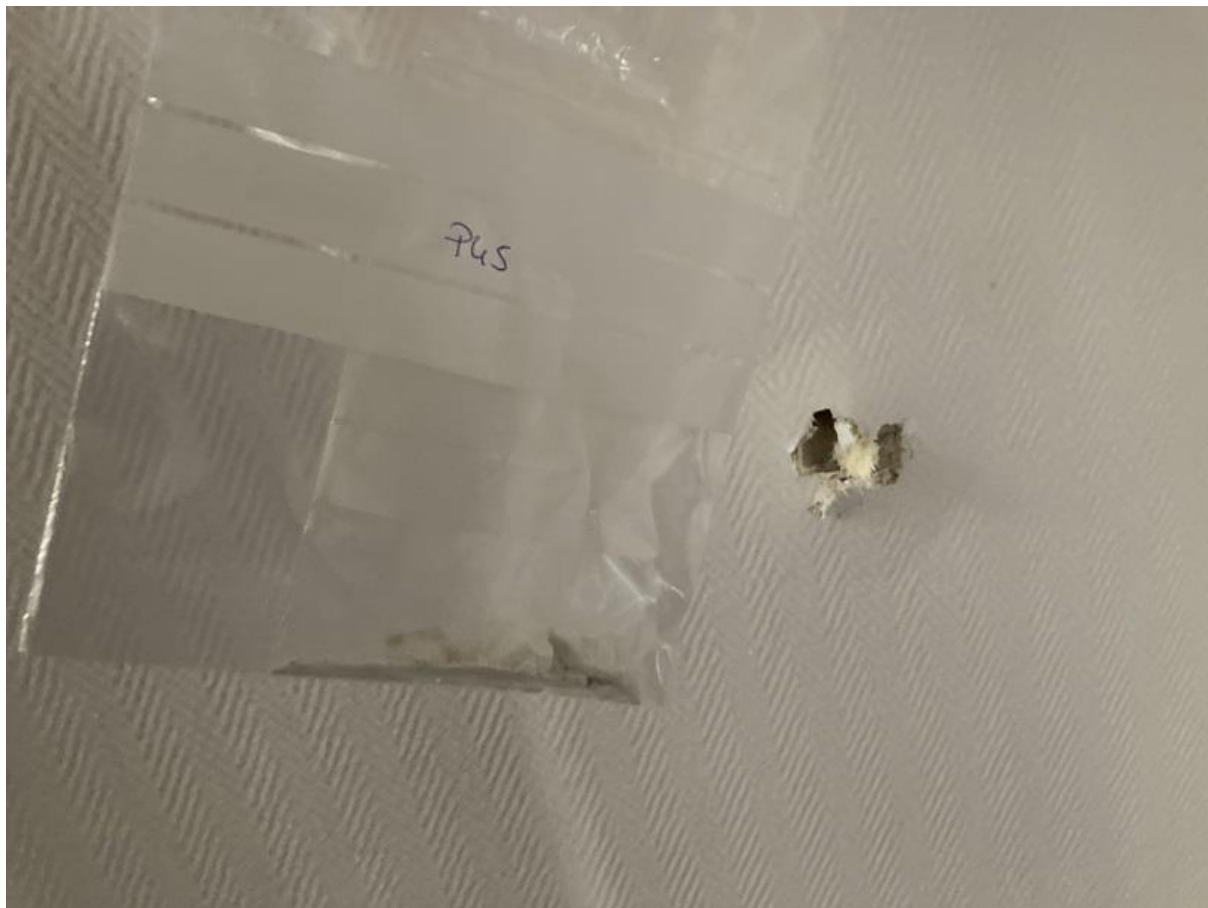

Prélèvement n°45 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°47 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°49 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



**Prélèvement n°50 : Les joints bitumineux entre les plaques béton au sol contiennent de l'amiante après analyse en laboratoire.**





**Prélèvement n°52 : Le revêtement bitumineux sur la verrière contient de l'amiante après analyse en laboratoire.**





Prélèvement n°54 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°55 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°56 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°57 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°58 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





**Vue partielle de la toiture terrasse : Tous les revêtements bitumineux d'étanchéité, sur sol, en relevé, sur acrotères, ... contiennent de l'amiante après analyse en laboratoire.**



**Vue partielle de la toiture terrasse : Tous les revêtements bitumineux d'étanchéité, sur sol, en relevé, sur acrotères, ... contiennent de l'amiante après analyse en laboratoire.**





Prélèvement n°59 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°60 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°61 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°61 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°62 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°63 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





**Prélèvement n°64 & 66 : Les revêtements bitumineux d'étanchéité contiennent de l'amiante après analyse en laboratoire.**

Prélèvement n°65 (ardoise) : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°68 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



**Prélèvement n°69 : Les revêtements bitumineux en relevé d'étanchéité contiennent des fibres d'amiante après analyse en laboratoire.**



**Présence d'un conduit fibres ciment contenant de l'amiante sur souche en bordure.**





Présence d'un conduit fibres ciment contenant de l'amiante sur souche en bordure.



Prélèvement n°68 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°71 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°72 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°75 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°76 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°80 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



Prélèvement n°81 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.





Prélèvement n°82 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.




Prélèvement n°84 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.






Prélèvement n°85 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.

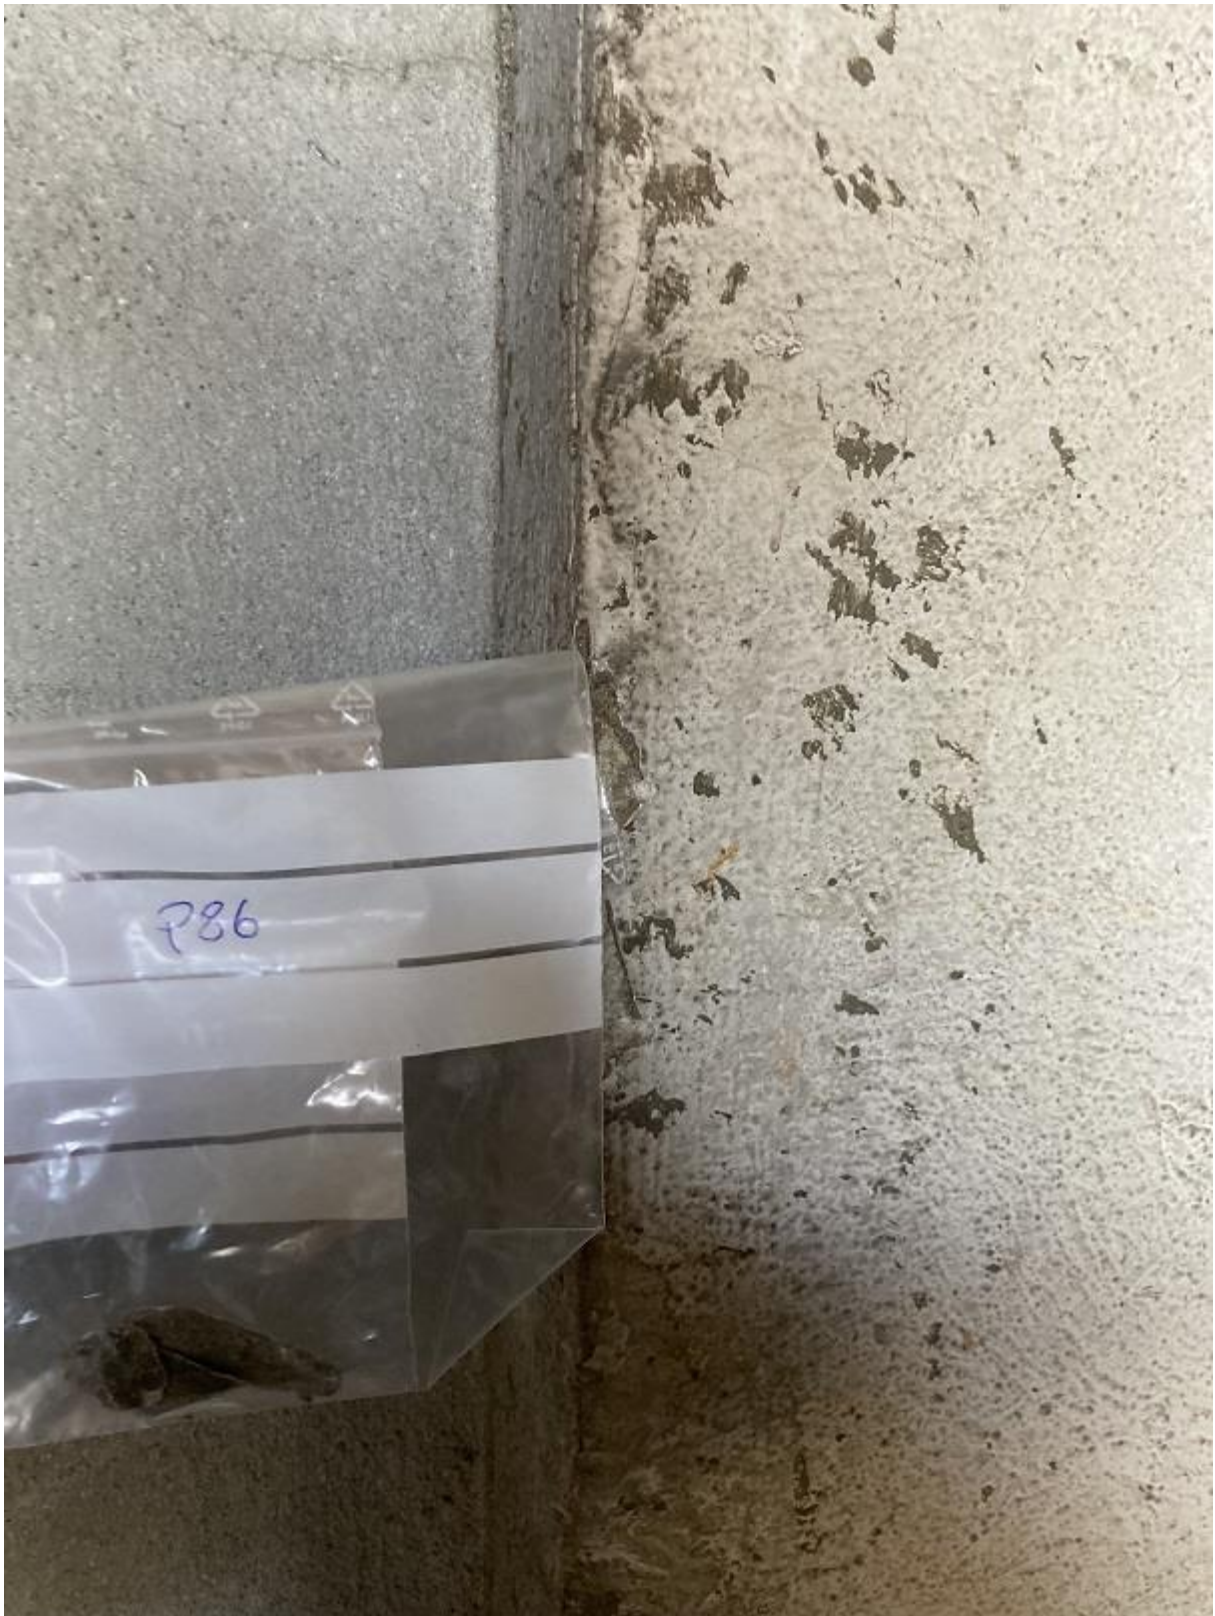

Prélèvement n°86 : Pas de fibres d'amiante détectées après analyse en laboratoire.



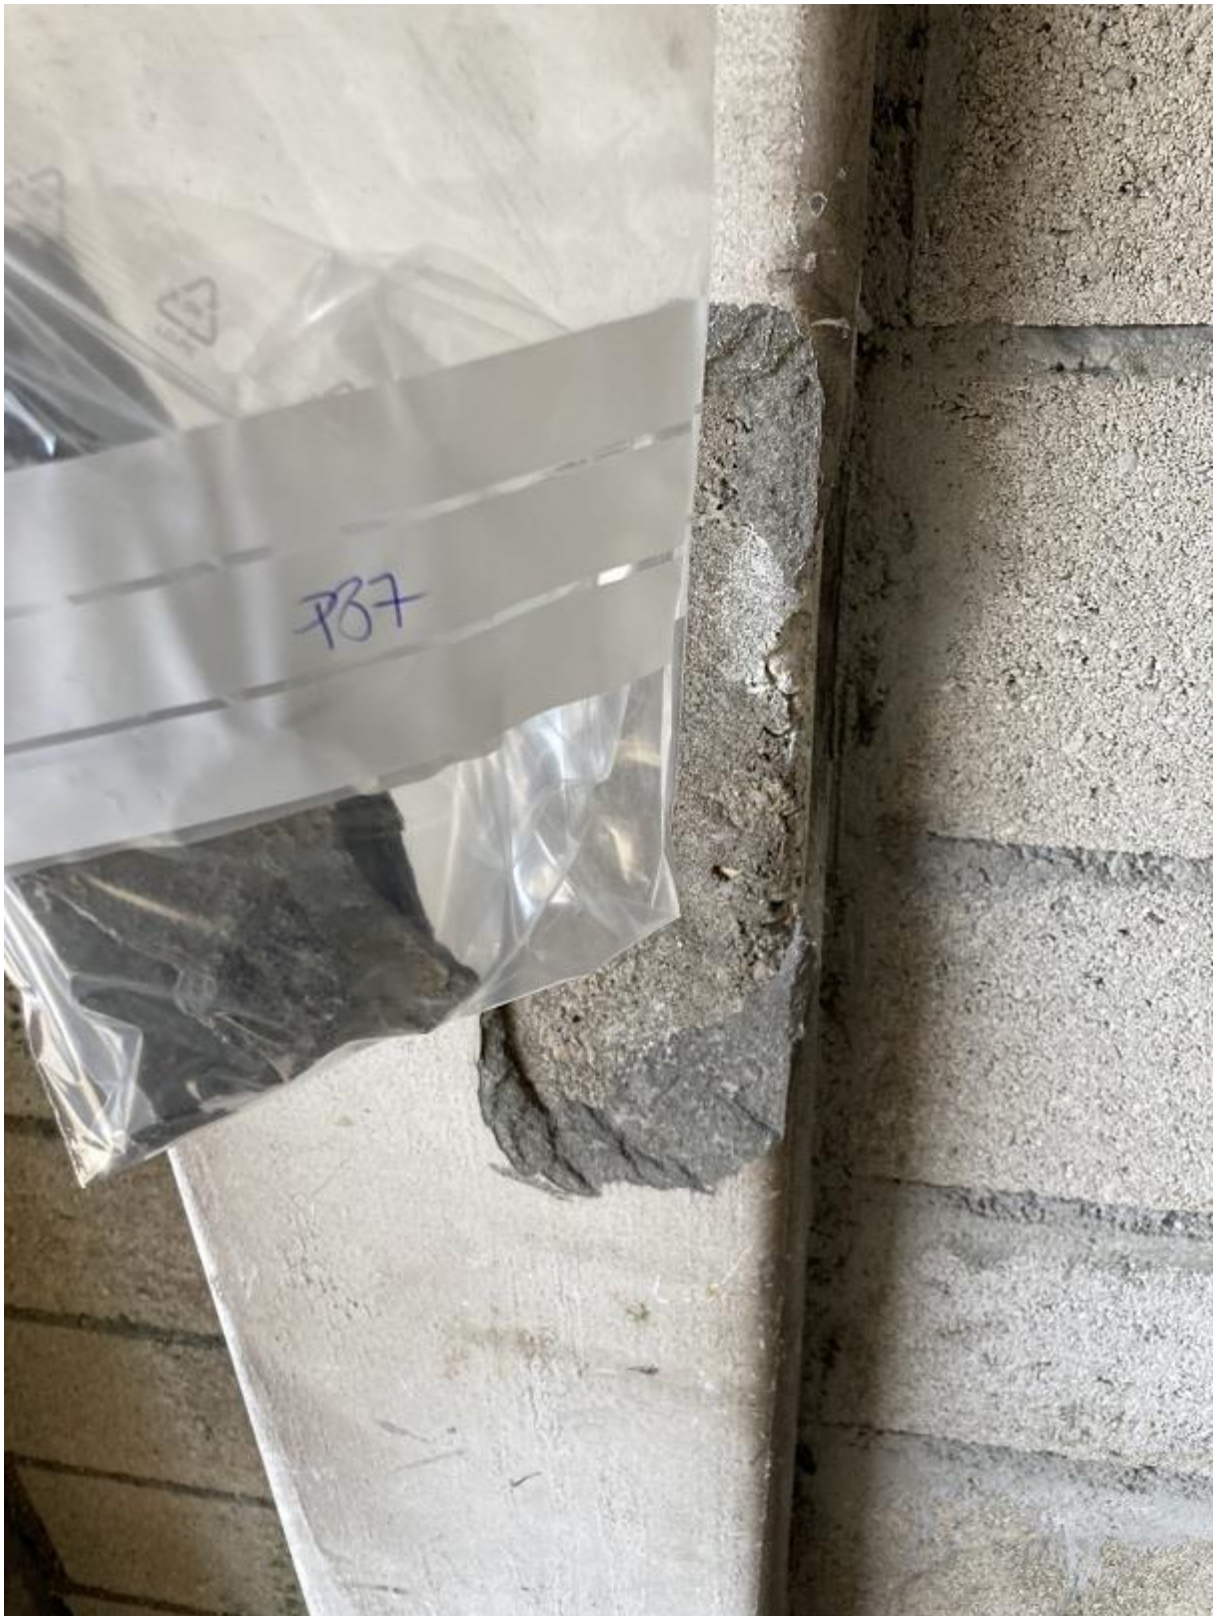

Prélèvement n°87 : Les conduits fibres ciment utilisés comme fond de coffrage pour des poteaux béton contiennent de l'amiante après analyse en laboratoire.



E20-V17 du 02 janvier 2020

## - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES -

## Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée  
par GINGER CATED à :

### COURSAT Thomas sous le numéro 55

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

|                                                                              | Intitulé du type de diagnostic technique immobilier                                                                                                                                                                         | Date d'effet | Date d'expiration |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>AMIANTE</b><br>Renouvellement<br>Selon arrêté du 24 décembre 2021         | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention     | 11/07/2022   | 10/07/2029        |
| <b>AMIANTE MENTION</b><br>Renouvellement<br>Selon arrêté du 24 décembre 2021 | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation, pour tous types de bâtiments - Examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement | 11/07/2022   | 10/07/2029        |
| <b>PLOMB</b><br>Renouvellement<br>Selon arrêté du 24 décembre 2021           | Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)                                                                                                                                                                              | 19/03/2023   | 18/03/2030        |

Ref: 2355C2GC2023

Le lundi 27/02/2023

Cécile PIERRE  
Directrice de Ginger CATED





**ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE  
PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Société ACCESS DIAG  
17 rue dupin  
75006 PARIS 6EME ARRONDISSEMENT  
Siret n°495 361 560 00016

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 86517808/808109380.

**ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :**

Diagnostic amiante avant-vente et avant location  
Dossier technique amiante (DTA)  
Diagnostic amiante dans les parties privatives (DAPP)  
Diagnostic Exposition au plomb (CREP)  
Diagnostic termites  
Diagnostic Etat des risques et pollutions (ERP)  
Diagnostic Loi Carrez  
Diagnostic surface habitable Loi Boutin  
Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans  
préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 à

R4412-142 du Code du travail – article R1334-27 CSP – arrêté du 26 juin 2013)  
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA)  
Diagnostic recherche de plomb avant travaux /démolition (art R1334-12 et R1334-8 du CSP – Article R4412 du Code du travail)  
Contrôle visuel après travaux de désamiantage (Norme NFX 46-021)

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/01/2023 au 30/09/2023.

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 808109380), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél 09 72 36 90 00

2 rue Grignan 13001 Marseille

[sinistre@cabinetcondorcet.com](mailto:sinistre@cabinetcondorcet.com) • [www.cabinetcondorcet.com](http://www.cabinetcondorcet.com)

Service Réclamation : [contact@cabinetcondorcet.com](mailto:contact@cabinetcondorcet.com) • 2 rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00

SAS au capital de 50 000 € • RCS Marseille 494 253 982 • Immatriculation ORIAS 07 026 627 [www.orias.fr](http://www.orias.fr) • Sous le contrôle de l'ACPR  
Autorité de contrôle Prudentiel et Résolution • 61 rue Taitbout 75009 Paris



## Télécopie

ARMSTRONG 3 ALLEE DE LA SEINE 94154 IVRY SUR SEINE CEDEX - TELEPHONE : (1) 43 90 43 00 - TELECOPIEUR : (1) 45 21 08 11

DE : F.BLIN

Société : ARMSTRONG

Nombre de pages, y compris cette page de garde : 1

**Objet : Absence d'amiante dans les produits ARMSTRONG**

=====

Monsieur,

Nous vous certifions par la présente que les produits fabriqués dans les usines ARMSTRONG ( et ex usine ALPHACOUSTIC ) sont fabriqués selon le procédé WET FELT, ou SLURRY (chaîne humide), et sont composés de laine de roche, d'argile, de perlite, d'amidon et de cellulose.

Ils ne contiennent pas et n'ont jamais contenu d'amiante sous quelle que forme que ce soit.

Espérant ainsi avoir répondu à votre attente, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

B. ALLGEYER

SERVICE TECHNIQUE - DIVISION PLAFONDS





RAPPORT D'ESSAI N°23FPN001425
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Table with 2 columns: Client information (ACCESS DIAG, Thomas COURSAT) and Date of reception (14/04/2023).

Main analysis table with columns: Phase analysée, Description microscopique MOLF, Préparation (Nb, Traitement), Analyse (Nb, Méthode, Analyste), and Résultat. Includes rows for sample identification and microscopic analysis results.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 19/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                                                             | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                             | Analyse |         | Résultat                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                   | Nb          | Traitement                                  | Nb      | Méthode |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-004    Référence échantillon client : 4 - Mastic vitrier                                                      |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - WC 1 - Fenêtre SV bois                                                                                                       |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                                          |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur beige de type joint, Peinture grise, Indissociables                                                                                    | N/A                               | #1          | # Calcinon, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-005    Référence échantillon client : 5 - Moquette (restes) + colle                                           |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - Bureau direction - Sol                                                                                                       |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                                          |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau compact jaune de type mousse, Colle jaune, Trace(s) de Ragréage, Indissociables                                                                 | N/A                               | #1          | # Calcinon, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-006    Référence échantillon client : 6 - Laitte parquet bois collé + colle blanche + reliquat moquette jaune |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - Bureau direction - Sol                                                                                                       |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                                          |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau compact jaune de type mousse, Colle jaune sur bois, Matériau semi dur grs, Indissociables                                                       | N/A                               | #1          | # Calcinon, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-007    Référence échantillon client : 7 - Moquette 1 + colle                                                  |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - Sanitaires - Mur                                                                                                             |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # # Observation(s) :                                                                                                                                       |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau compact fibreux marron et gris de type moquette, Trace(s) de Colle jaune                                                                        | N/A                               | #1          | # Calcinon, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.  
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.  
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.  
Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.  
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.  
\*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 19/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                   | Analyse |         | Résultat                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Nb          | Traitement                                        | Nb      | Méthode |                                                               |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-008    Référence échantillon client : 8 - Mastio vitrier<br>Localisation : R+1 - GAUCHE - Bureau direction - Fenêtre bois<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                    |                                   |             |                                                   |         |         |                                                               |
| # Matériau semi dur beige de type joint, Peinture grise, Indissociables                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux<br><br># Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-009    Référence échantillon client : 9 - Carrelage 2 + colle + ragréage<br>Localisation : R+1 - GAUCHE - Cuisine - Sol<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                      |                                   |             |                                                   |         |         |                                                               |
| # Matériau semi dur gris, Colle jaune, Indissociables                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux<br><br># Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **   |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-010    Référence échantillon client : 10 - Chape rouge + chape grise<br>Localisation : R+1 - GAUCHE - Cuisine - Sol<br># Observation(s) :                                                                                                                       |                                   |             |                                                   |         |         |                                                               |
| # Matériau dur rouge et gris de type béton                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux<br><br># Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **   |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-011    Référence échantillon client : 11 - Faïence 1 + colle ciment + enduit blanc + peinture<br>Localisation : R+1 - GAUCHE - Cuisine - Mur<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                                   |         |         |                                                               |
| # Matériau semi dur gris de type colle de carrelage, Matériau semi dur plâtreux blanc, einture beige, Indissociables                                                                                                                                                                                         | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux<br><br># Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **   |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une longueur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS                                                                     |                                   | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS |                                                |         |         | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 16:44 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Phase analysée                                                                                                                            | Description microscopique<br>MOLP | Préparation                                                                                                                       |                                                | Analyse |         | Résultat                                                                  |  |
|                                                                                                                                           |                                   | Nb                                                                                                                                | Traitement                                     | Nb      | Méthode |                                                                           |  |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-012    Référence échantillon client : 12 - Dalle polystyrène 1 + colle + dalle polystyrène 2 |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - Cuisine - Plafond                                                                                           |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                           |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| # Polystyrène, Peinture beige, Indissociables                                                                                             | N/A                               | #1                                                                                                                                | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   |  |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                              |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-013    Référence échantillon client : 13 - Dalle polystyrène 2 + colle jaune                 |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - Cuisine - Plafond                                                                                           |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                           |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| # Polystyrène, Peinture beige, Colle jaune, Indissociables                                                                                | N/A                               | #1                                                                                                                                | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   |  |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                              |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-014    Référence échantillon client : 14 - Enduit plafond + peinture                         |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - Cuisine - Plafond                                                                                           |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                           |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| # Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture beige, Indissociables                                                                        | N/A                               | #1                                                                                                                                | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   |  |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                              |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-015    Référence échantillon client : 15 - Carrelage 1 + ragréage gris                       |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - DGT 1 - Sol                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| # Observation(s) :                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |
| # Matériau semi dur gris                                                                                                                  | N/A                               | #1                                                                                                                                | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux                                                                 |  |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                              |                                   |                                                                                                                                   |                                                |         |         |                                                                           |  |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.  
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.  
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.  
Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.  
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 25 décembre 2019.  
\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



|                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Cliant : ACCESS DIAG</b><br/>Thomas COURSAT<br/>17 rue Dupin<br/>75006 PARIS</p> | <p>Référence FlashLab : 23FPN001425<br/>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br/>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS</p> | <p>Date de réception : 14/04/2023<br/>Edition du rapport : 19/04/2023 à 16:44</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                      | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                | Analyse |         | Résultat  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                                     |                                   | Nb          | Traitement                                     | Nb      | Méthode |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-016    Référence échantillon client : 16 - Linoléum rose + colle mamon |                                   |             |                                                |         |         |           |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - Bureau - Sol                                                                          |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Matériau souple rose de type revêtement de sol, Trace(s) de Colle jaune                                           | N/A                               | #1          | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Colle jaune                                                                                                       | N/A                               | #1          | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-017    Référence échantillon client : 17 - Linoléum rouge + colle      |                                   |             |                                                |         |         |           |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - Bureau - Sol                                                                          |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Matériau souple rouge de type revêtement de sol, Trace(s) de Colle jaune                                          | N/A                               | #1          | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Présence d'amiante de type Chrysotile                                                                             |                                   |             |                                                |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-018    Référence échantillon client : 18 - Colle                       |                                   |             |                                                |         |         |           |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - DGT 2 - Doublet mural                                                                 |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.     |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Matériau semi dur beige, Polystyrène, Indissociables                                                              | N/A                               | #1          | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                |         |         |           |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2015 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 18:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                                                                                | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                | Analyse |         | Résultat  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                                                                                               |                                   | Nb          | Traitement                                     | Nb      | Méthode |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-019    Référence échantillon client : 19 - Linoléum rouge + colle + ragréage gris<br>Localisation : R+1 - GAUCHE - Chambre - Sol |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                                                               |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Matériau souple rouge de type revêtement de sol, Trace(s) de Colle jaune, Trace(s) de Ragréage                                                                              | N/A                               | #1          | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Colle jaune, Matériau semi dur gris de type ragréage, Indissociables                                                                                                        | N/A                               | #1          | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | Idetaux   |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-020    Référence échantillon client : 20 - Colle<br>Localisation : R+1 - GAUCHE - Chambre - Sol (colle de la moquette)           |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                                                                            |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Colle jaune                                                                                                                                                                 | N/A                               | #1          | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | Idetaux   |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                                                                  |                                   |             |                                                |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-021    Référence échantillon client : 21 - Colle blanche<br>Localisation : R+1 - GAUCHE - DGT 2 - Sol sous C1                    |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                                                                            |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Matériau semi dur blanc                                                                                                                                                     | N/A                               | #1          | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                                                                  |                                   |             |                                                |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-022    Référence échantillon client : 22 - Colle blanche<br>Localisation : R+1 - GAUCHE - SDB - Sol sous C4                      |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                                                               |                                   |             |                                                |         |         |           |
| # Matériau semi dur blanc de type colle de carrelage, Peinture rose, Indissociables                                                                                           | N/A                               | #1          | # Calcination, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                                                                  |                                   |             |                                                |         |         |           |

N/A : Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.  
Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\*\*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 19/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                          | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                             | Analyse |         | Résultat                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                   | Nb          | Traitement                                  | Nb      | Méthode |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-023    Référence échantillon client : 23 - Faïence 3 + colle               |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - SDB - Mur                                                                                 |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.         |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur blanc de type colle de carrelage, Papier cartonné, Matériau semi dur plâtreux blanc, Indissociables | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-024    Référence échantillon client : 24 - Faïence 4 + colle               |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - SDB - Mur                                                                                 |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.         |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur gris de type colle de carrelage, Peinture blanche, Indissociables                                   | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-025    Référence échantillon client : 25 - Enduit mural + peinture         |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - SDB - Mur                                                                                 |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.         |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture beige, Peinture blanche, Indissociables                                    | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-026    Référence échantillon client : 26 - Enduit plafond + peinture       |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - SDB - Plafond                                                                             |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.         |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture beige, Peinture blanche, Indissociables                                    | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accreditation, selon l'annexe du 1er octobre 2019 modifiée par l'annexe du 26 décembre 2019.

\*\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

|                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75008 PARIS | Référence FlashLab : 23FFPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 19/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                  | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                             | Analyse |         | Résultat  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                                 |                                   | Nb          | Traitement                                  | Nb      | Méthode |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-027    Référence échantillon client : 27 - Enduit façade           |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Localisation : R+1 - GAUCHE - SDB - Façade ext rue                                                              |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Matériau semi dur gris de type ciment, Peinture blanche, Indissociables                                       | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                    |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-028    Référence échantillon client : 28 - Dalle de sol + colle    |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Localisation : R+1 - WC 2 - Sol                                                                                 |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                              |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Matériau souple noir de type revêtement souple                                                                | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                    |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Colle blanche                                                                                                 | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                    |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-029    Référence échantillon client : 29 - Ragréage + peinture     |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Localisation : R+1 - WC 3 - Sol                                                                                 |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                              |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Matériau semi dur gris de type ragréage                                                                       | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                    |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-030    Référence échantillon client : 30 - Colle jaune             |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Localisation : R+1 - DROITE - Bureau 1 - Sol - sous moquette 4                                                  |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                              |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Colle jaune                                                                                                   | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                    |                                   |             |                                             |         |         |           |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.  
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75008 PARIS                                                                                                                                                                                                          |                                   | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS |                                                      |         |         | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 18:44 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Phase analysée                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description microscopique<br>MOLP | Préparation                                                                                                                       |                                                      | Analyse |         | Résultat                                                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Nb                                                                                                                                | Traitement                                           | Nb      | Méthode |                                                                           | Analyste |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-031    Référence échantillon client : 31 - Chape rouge<br>Localisation : R+1 - DROITE - Bureau 1 - Sol - sous P30<br># Observation(s) :                                                                                           |                                   |                                                                                                                                   |                                                      |         |         |                                                                           |          |
| # Matériau semi dur rouge de type béton                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                               | #1                                                                                                                                | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   |          |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-032    Référence échantillon client : 32 - Faïence + colle<br>Localisation : R+1 - DROITE - Coin Cuisine - Lur<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |                                                                                                                                   |                                                      |         |         |                                                                           |          |
| # Matériau semi dur beige de type colle de<br>carrelage, Matériau friable plâtreux blanc,<br>Indissociables                                                                                                                                                                    | N/A                               | #1                                                                                                                                | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   |          |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-033    Référence échantillon client : 33 - Ragréage + chape<br>Localisation : R+1 - DROITE - Bureau 2 - Sol<br># Observation(s) :                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                   |                                                      |         |         |                                                                           |          |
| # Matériau semi dur gris                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                               | #1                                                                                                                                | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   |          |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-034    Référence échantillon client : 34 - Ragréage rose + chape<br>Localisation : R+1 - DROITE - Pièce - Sol<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.  |                                   |                                                                                                                                   |                                                      |         |         |                                                                           |          |
| # Colle jaune, Matériau semi dur rose de type<br>ragréage, Indissociables                                                                                                                                                                                                      | N/A                               | #1                                                                                                                                | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   |          |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                   |                                                      |         |         |                                                                           |          |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amianté de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré, soit à l'air, soit en présence.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\*\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

|                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Client :</b> ACCESS DIAG<br/>Thomas COURSAT<br/>17 rue Dupin<br/>75008 PARIS</p> | <p><b>Référence FlashLab :</b> 23FPN001425<br/><b>Référence client :</b> 2023-121-B-HALLE<br/><b>Adresse du site :</b> 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS</p> | <p><b>Date de réception :</b> 14/04/2023<br/><b>Edition du rapport :</b> 18/04/2023 à 18:44</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                      | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                   | Analyse |         | Résultat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|                                                                                                                     |                                   | Nb          | Traitement                                        | Nb      | Méthode |          |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-035      Référence échantillon client : 35 - Chape                     |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| Localisation : R+1 - DROITE - Pièce - Sol sous carrelage                                                            |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| # Matériau semi dur gris                                                                                            | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux  |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-036      Référence échantillon client : 36 - Enduit mural + peinture   |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| Localisation : R+1 - DROITE - Pièce - Mur sur terrasse                                                              |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.     |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| # Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture<br>blanche, Peinture beige, Indissociables                             | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux  |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-037      Référence échantillon client : 37 - Enduit mural + peinture   |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| Localisation : R+1 - DROITE - Bureau 2 - Mur sur terrasse                                                           |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.     |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| # Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture<br>blanche, Peinture beige, Indissociables                             | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux  |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-038      Référence échantillon client : 38 - Enduit plafond + peinture |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| Localisation : R+1 - DROITE - Pièce - Plafond                                                                       |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.     |                                   |             |                                                   |         |         |          |
| # Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture<br>blanche, Peinture beige, Indissociables                             | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux  |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                   |         |         |          |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être prélevé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées pour le couvent de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\*\*Pour être optiquement observable au MOLF, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



|                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FFPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                    | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                   | Analyse |         | Résultat                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                   | Nb          | Traitement                                        | Nb      | Méthode |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-039    Référence échantillon client : 39 - Mastic vitrier            |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - DROITE - Pièce - Fenêtre SV Bois                                                             |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.   |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur beige de type joint, Peinture blanche, Indissociables                                         | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-040    Référence échantillon client : 40 - Enduit plafond + peinture |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - DROITE - Bureau 2 - Plafond                                                                  |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.   |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture blanche, Peinture beige, Indissociables                              | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-041    Référence échantillon client : 41 - Colle                     |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - DROITE - Bureau 2 - Baguette dalle répartition                                               |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.   |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Colle jaune, Matériau semi dur gris de type ragréage, Indissociables                                            | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-042    Référence échantillon client : 42 - Nez de marche + colle     |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : R+1 - Escalier - Marche palier                                                                     |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.   |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau souple noir de type revêtement de sol, Colle jaune sur toile, Indissociables                           | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 25 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une longueur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS |                                               |         |         | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 16:44 |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Phase analysée                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description microscopique<br>MOLP        | Préparation                                                                                                                       |                                               | Analyse |         | Résultat                                                                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Nb                                                                                                                                | Traitement                                    | Nb      | Méthode |                                                                           | Analyste                                     |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-043    Référence échantillon client : 43 - Plinthe + colle ciment<br>Localisation : Escalier RDC à R+1 - Mur<br># Observation(s) :                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                   |                                               |         |         |                                                                           |                                              |
| # Matériau semi dur gris de type colle de carrelage                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                      | #1                                                                                                                                | # Calcinaton, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-044    Référence échantillon client : 44 - Mastic vitrier<br>Localisation : Escalier RDC à R+1 - Vernière donnant sur hallie<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.   |                                          |                                                                                                                                   |                                               |         |         |                                                                           |                                              |
| # Matériau semi dur beige de type joint, Peinture marron, Indissociables                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                      | #1                                                                                                                                | # Calcinaton, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-045    Référence échantillon client : 45 - Toile de verre + peinture + enduit mural<br>Localisation : Escalier RDC à R+1 - Mur<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                          |                                                                                                                                   |                                               |         |         |                                                                           |                                              |
| # Matériau friable plâtreux blanc, Peinture beige, Peinture blanche sur toile, Indissociables                                                                                                                                                                                                  | N/A                                      | #1                                                                                                                                | # Calcinaton, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                                                   | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-046    Référence échantillon client : 46 - Dalle de faux plafond<br>Localisation : ENTRESOL - Bureau 1 - Plafond<br># Observation(s) :                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                   |                                               |         |         |                                                                           |                                              |
| # Matériau compact fibreux beige                                                                                                                                                                                                                                                               | # Fibres celluloseiques, Fibres de verre | #2                                                                                                                                | N/A                                           | #2      | # MOLP  | qpruvost                                                                  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 25 décembre 2019.

\*\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une longueur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 19/04/2023 à 18:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                   | Analyse |         | Résultat                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | Nb          | Traitement                                        | Nb      | Méthode |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-047    Référence échantillon client : 47 - Mastio vitrier<br>Localisation : ENTRESOL - Bureau 1 - Vitrage bois<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                                                                      |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur beige de type joint, Peinture blanche, Indissociables                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-048    Référence échantillon client : 48 - Linoleum rouge<br>Localisation : ENTRESOL - Bureau 1 - Sol<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.<br>Les fibres d'amiante sont présentes en faible quantité dans l'échantillon. |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau souple orange de type revêtement de sol, Trace(s) de Colle jaune, Trace(s) de Ragréage                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Présence d'amiante de type Chrysotile      |
| # Colle jaune, Matériau semi dur gris de type ragréage, Indissociables                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Présence d'amiante de type Chrysotile      |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-049    Référence échantillon client : 49 - Peinture + enduit + béton<br>Localisation : Escalier - Poutre plafond (arête)<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.                                                            |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur gris de type béton, Peinture blanche, Indissociables                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-050    Référence échantillon client : 50 - Revêtement bitumineux<br>Localisation : Terrasse - Sol (joint dalles)<br># Observation(s) : Les fibres d'amiante sont présentes en faible quantité dans l'échantillon.                                                                                      |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur bitumineux noir et gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Présence d'amiante de type Chrysotile      |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75008 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 18:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                  | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                   | Analyse |         | Résultat  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                                 |                                   | Nb          | Traitement                                        | Nb      | Méthode |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-051    Référence échantillon client : 51 - Mastic vitrier          |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| Localisation : Terrasse - Verrière                                                                              |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| # Matériau semi dur beige de type joint, Peinture blanche, Indissociables                                       | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                    |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-052    Référence échantillon client : 52 - Revêtement bitumineux   |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| Localisation : Terrasse - Verrière                                                                              |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                              |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| # Matériau semi dur bitumineux noir                                                                             | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux   |
| # Présence d'amiante de type Chrysotile                                                                         |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-053    Référence échantillon client : 53 - Enduit façade           |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| Localisation : Façade ext. Côté terrasse                                                                        |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| # Matériau dur gris, Peinture blanche, Indissociables                                                           | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux   |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                    |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-054    Référence échantillon client : 54 - Enduit façade           |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| Localisation : Façade Halle sur terrasse                                                                        |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                                   |         |         |           |
| # Matériau dur gris, Peinture blanche, Indissociables                                                           | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux   |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                    |                                   |             |                                                   |         |         |           |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être analysé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75008 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 19/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                      | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                      | Analyse |         | Résultat  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                                     |                                   | Nb          | Traitement                                           | Nb      | Méthode |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-055    Référence échantillon client : 55 - Revêtement bitumineux       |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Relevé étanchéité terrasse                                                                           |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau semi dur bitumineux noir et gris                                                                         | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-056    Référence échantillon client : 56 - Revêtement bitumineux       |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Terrasse - étanchéité sous dallage                                                                   |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau semi dur bitumineux noir                                                                                 | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-057    Référence échantillon client : 57 - Revêtement bitumineux + alu |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Terrasse - Muret                                                                                     |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau semi dur bitumineux noir et gris                                                                         | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-058    Référence échantillon client : 58 - Enduit + joint mou gris     |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Façade ext. sur toiture Bardage                                                                      |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.     |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau semi dur gris, Matériau souple gris de type joint, Indissociables                                        | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                      |         |         |           |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75008 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 19/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                      | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                      | Analyse |         | Résultat  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                                     |                                   | Nb          | Traitement                                           | Nb      | Méthode |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-059    Référence échantillon client : 59 - Revêtement bitumineux + alu |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Façade ext. sur toiture Bardage                                                                      |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau semi dur bitumineux noir                                                                                 | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoleux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-060    Référence échantillon client : 60 - Enduit façade               |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Façade ext. sur toiture Bardage (arête)                                                              |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau dur gris                                                                                                 | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoleux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-061    Référence échantillon client : 61 - Mastio vitrier              |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Toiture terrasse - grande verrière                                                                   |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.     |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau souple blanc de type joint, Peinture grise, Indissociables                                               | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoleux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-062    Référence échantillon client : 62 - Mastio vitrier              |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Toiture terrasse - petite verrière                                                                   |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.     |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau semi dur beige de type joint, Peinture alanoche, Indissociables                                          | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoleux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                                      |         |         |           |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être prélevé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75008 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 18:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                     | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                   | Analyse |         | Résultat                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                   | Nb          | Traitement                                        | Nb      | Méthode |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-063 Référence échantillon client : 63 - Mastio vitrier                |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : Toiture terrasse - grande verrière - vitrages verticaux                                             |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.    |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau friable beige de type joint, Peinture grise, Indissociables                                             | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-064 Référence échantillon client : 64 - Revêtement bitumineux + alu   |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : Toiture terrasse - Sol - revêtement étanchéité courant                                              |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les fibres d'amiante sont présentes en faible quantité dans l'échantillon.                      |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur bitumineux noir                                                                                | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Présence d'amiante de type Chrysotile      |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-065 Référence échantillon client : 66 - Revêtement bitumineux + chape |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : Toiture terrasse - Sol - sous P65                                                                   |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) :                                                                                                 |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur bitumineux noir                                                                                | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Présence d'amiante de type Chrysotile      |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-066 Référence échantillon client : 67 - Revêtement bitumineux         |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : Toiture terrasse - relevé étanchéité fronton                                                        |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) :                                                                                                 |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur bitumineux noir                                                                                | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Présence d'amiante de type Chrysotile      |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.  
La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.  
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.  
Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être prélevé.  
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.  
\*\*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX,  
PRODUITS MANUFACTURÉS ET MATÉRIAUX BRUTS**

Client : ACCESS DIAG  
Thomas COURSAT  
17 rue Dupin  
75006 PARIS

**DOSSIER**

Référence FlashLab : 23FPP006054

Référence client © : 2023-121-B-HALLE

Adresse du site © : 21,QUAI DE LA GIRONDE - 75019 PARIS

Date de réception : 14/04/2023

Edition du rapport : 24/04/2023 à 16:53

| Examen initial                                                                                                                                          |                                                 | Description couche /<br>Composant | Préparation |                          | Analyse |         |            | Résultat                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------|---------|------------|----------------------------------------------|
| Description initiale<br>avant traitement                                                                                                                | Superposition ou<br>stratification de<br>couche |                                   | Nb          | Traitement               | Nb      | Méthode | Analyste   |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPP006054-001<br>Référence échantillon client © : 65 - ARDOISE<br>Localisation © : TOITURE TERRASSE - SOL - SOUS P64 |                                                 |                                   |             |                          |         |         |            |                                              |
| # Matériau<br>homogène meuble                                                                                                                           | # Absence                                       | # Ardoise naturelle               | #3          | # Acide<br>chlorhydrique | #6      | #META   | melgaied   | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| # Matériau<br>homogène meuble                                                                                                                           | # Absence                                       | # Ardoise naturelle               | #3          | N/A                      | #3      | #MOLP   | ilouarradi | N/A                                          |

**Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :**

Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 246 - Appendice 2.

Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

\*\* META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

**# Observation(s) :**

• Lorsque d'autres fibres minérales que l'amiante susceptibles d'être inhalées (largeur inférieure à 3 µm) sont détectées, les observations ayant permis de les différencier des fibres d'amiante sont reprises ci-dessous :/



HARKATI Sabah  
Chef d'équipe

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

© Information fournie par le client.

R-PRR-FOR-1-1

1/1



|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                      | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                           | Analyse |         | Résultat  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                                     |                                   | Nb          | Traitement                                | Nb      | Méthode |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-067      Référence échantillon client : 68 - Enduit ciment             |                                   |             |                                           |         |         |           |
| Localisation : Toiture terrasse - maçonnerie vernière                                                               |                                   |             |                                           |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                           |         |         |           |
| # Matériau dur gris de type ciment                                                                                  | N/A                               | #1          | # Calcin, attaque acide et broyage manuel | #2      | # MIETA | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                           |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-068      Référence échantillon client : 69 - Enduit rebouchage         |                                   |             |                                           |         |         |           |
| Localisation : Toiture terrasse - acrotère                                                                          |                                   |             |                                           |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                           |         |         |           |
| # Matériau semi dur fibreux gris                                                                                    | N/A                               | #2          | N/A                                       | #2      | # MOLP  | qpruvost  |
| # Présence d'amiante de type Chrysotile                                                                             |                                   |             |                                           |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-069      Référence échantillon client : 70 - Enduit projeté + peinture |                                   |             |                                           |         |         |           |
| Localisation : Douches 1 - mur                                                                                      |                                   |             |                                           |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.     |                                   |             |                                           |         |         |           |
| # Matériau semi dur gris, Peinture blanche, Indissociables                                                          | N/A                               | #1          | # Calcin, attaque acide et broyage manuel | #2      | # MIETA | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                           |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-070      Référence échantillon client : 71 - Chape                     |                                   |             |                                           |         |         |           |
| Localisation : Douches 1 - Sol                                                                                      |                                   |             |                                           |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                  |                                   |             |                                           |         |         |           |
| # Matériau dur gris                                                                                                 | N/A                               | #1          | # Calcin, attaque acide et broyage manuel | #2      | # MIETA | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                        |                                   |             |                                           |         |         |           |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 25 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une longueur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

|                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FFPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                               | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                             | Analyse |         | Résultat  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                                              |                                   | Nb          | Traitement                                  | Nb      | Méthode |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-071      Référence échantillon client : 72 - Ràgràge                            |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Localisation : Douches 1 - Sol                                                                                               |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.            |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Matériau semi dur gris de type ragréage, Peinture grise, Indissociables                                                    | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                 |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-072      Référence échantillon client : 73 - Calorifugeage liège + coque        |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Localisation : Palier - Conduit chauffage                                                                                    |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.            |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture beige et bleue sur toile, Matériau compact marron de type liège, Indissociables | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                 |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-073      Référence échantillon client : 74 - Enduit ciment + peinture           |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Localisation : Palier - Mur escalier                                                                                         |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.            |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Matériau dur gris de type ciment, Peinture beige, Indissociables                                                           | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                 |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-074      Référence échantillon client : 75 - Colle                              |                                   |             |                                             |         |         |           |
| Localisation : Douches 2 - Mur                                                                                               |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # # Observation(s) :                                                                                                         |                                   |             |                                             |         |         |           |
| # Colle jaune                                                                                                                | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                                 |                                   |             |                                             |         |         |           |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être préparé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 25 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une longueur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FFN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 18:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                  | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                   | Analyse |         | Résultat                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                   | Nb          | Traitement                                        | Nb      | Méthode |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FFN001425-075    Référence échantillon client : 78 - Mastic vitrier          |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : Douches 2 - Vitrages                                                                             |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur beige de type joint, Peinture blanche, Indissociables                                       | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FFN001425-076    Référence échantillon client : 77 - Enduit plâtreux         |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : Halle - sous face toiture - plaque                                                               |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau semi dur gris de type ciment,<br>Matériau semi dur plâtreux blanc, Peinture noire, Indissociables    | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FFN001425-077    Référence échantillon client : 79 - Enduit mural            |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : Halle - Mur S-E                                                                                  |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau dur gris, Peinture blanche, Indissociables                                                           | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| Référence échantillon FlashLab : 23FFN001425-078    Référence échantillon client : 80 - Enduit ciment           |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| Localisation : Halle - Poteau                                                                                   |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                                   |         |         |                                              |
| # Matériau dur gris de type ciment, Peinture blanche, Indissociables                                            | N/A                               | #1          | # Calcinat,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être analysé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75008 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 19/04/2023 à 16:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                     | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                                      | Analyse |         | Résultat  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                                    |                                   | Nb          | Traitement                                           | Nb      | Méthode |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-079      Référence échantillon client : 81 - Chape                    |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Halle - Sol                                                                                         |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                 |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau dur gris                                                                                                | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | gdezoteux |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                       |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-080      Référence échantillon client : 84 - Enduit ciment + peinture |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Halle - Mur N-O                                                                                     |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.    |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau friable gris de type ciment, Peinture<br>blanche, Indissociables                                        | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux   |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                       |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-081      Référence échantillon client : 85 - Enduit ciment            |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Halle - Poteau - arête                                                                              |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) :                                                                                                 |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau dur gris de type ciment                                                                                 | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux   |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                       |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-082      Référence échantillon client : 86 - Enduit ciment            |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| Localisation : Halle - Poteau - arête                                                                              |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier.    |                                   |             |                                                      |         |         |           |
| # Matériau semi dur gris de type ciment,<br>Peinture grise, Indissociables                                         | N/A                               | #1          | # Calcination,<br>attaque acide et<br>broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux   |
| # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **                                                                       |                                   |             |                                                      |         |         |           |

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX, PRODUITS MANUFACTURÉS ET MATÉRIAUX BRUTS

Client : ACCESS DIAG  
Thomas COURSAT  
17 rue Dupin  
75006 PARIS

### DOSSIER

Référence FlashLab : 23FPP006072

Date de réception : 14/04/2023

Référence client © : 2023-121-B-HALLE

Edition du rapport : 24/04/2023 à 14:24

Adresse du site © : 21, QUAI DE LA GIRONDE - 75019 PARIS

| Examen initial                                                                                                                                       |                                                 | Description couche /<br>Composant | Préparation |                          | Analyse |         |          | Résultat                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------|
| Description initiale<br>avant traitement                                                                                                             | Superposition ou<br>stratification de<br>couche |                                   | Nb          | Traitement               | Nb      | Méthode | Analyste |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPP006072-001<br>Référence échantillon client © : 82 - ENROBE BITUMINEUX<br>Localisation © : HALLE - SOL ( PAVES) |                                                 |                                   |             |                          |         |         |          |                                              |
| # Fragments<br>d'enrobés<br>bitumineux                                                                                                               | # Absence                                       | # Liant bitumineux                | #1          | # Chloroforme            | #2      | #META   | Noizeau  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| # Fragments<br>d'enrobés<br>bitumineux                                                                                                               | # Absence                                       | # Agrégats, Anguleux,<br>Gris     | #3          | # Acide<br>chlorhydrique | #6      | #META   | Noizeau  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| # Fragments<br>d'enrobés<br>bitumineux                                                                                                               | # Absence                                       | # Liant bitumineux                | #2          | # Thermique              | #2      | #MOLP   | mesnault | N/A                                          |

#### Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :

Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4, R-RAN-MOP-1-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.  
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4, R-RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

\*\* META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

#### # Observation(s) :



HARKATI Sabah  
Chef d'équipe

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

© Information fournie par le client.

R-PRR-FOR-1-1

1/2

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX, PRODUITS MANUFACTURÉS ET MATÉRIAUX BRUTS

Client : ACCESS DIAG  
Thomas COURSAT  
17 rue Dupin  
75006 PARIS

DOSSIER

Référence FlashLab : 23FPP006072

Date de réception : 14/04/2023

Référence client © : 2023-121-B-HALLE

Edition du rapport : 24/04/2023 à 14:24

Adresse du site © : 21, QUAI DE LA GIRONDE - 75019 PARIS

| Examen initial                                                                                                                                       |                                                 | Description couche /<br>Composant | Préparation |                          | Analyse |         |          | Résultat                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------|
| Description initiale<br>avant traitement                                                                                                             | Superposition ou<br>stratification de<br>couche |                                   | Nb          | Traitement               | Nb      | Méthode | Analyste |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPP006072-002<br>Référence échantillon client © : 83 - ENROBE BITUMINEUX<br>Localisation © : HALLE - SOL ZONE N-O |                                                 |                                   |             |                          |         |         |          |                                              |
| # Fragments<br>d'enrobés<br>bitumineux                                                                                                               | # Absence                                       | # Liant bitumineux                | #1          | # Chloroforme            | #2      | #META   | Noizeau  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| # Fragments<br>d'enrobés<br>bitumineux                                                                                                               | # Absence                                       | # Agrégats, Anguleux,<br>Gris     | #3          | # Acide<br>chlorhydrique | #6      | #META   | Noizeau  | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |
| # Fragments<br>d'enrobés<br>bitumineux                                                                                                               | # Absence                                       | # Liant bitumineux                | #2          | # Thermique              | #2      | #MOLP   | mesnault | N/A                                          |

### Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :

Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4, R-RAN-MOP-1-6 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.  
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4, R-RPP-MOP-1-7 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

\*\* META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

### # Observation(s) :



HARKATI Sabah  
Chef d'équipe

N/A= Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\* Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

© Information fournie par le client.

R-PRR-FOR-1-1

2/2



|                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client : ACCESS DIAG<br>Thomas COURSAT<br>17 rue Dupin<br>75006 PARIS | Référence FlashLab : 23FPN001425<br>Référence client : 2023-121-B-HALLE<br>Adresse du site : 21, quai de la Gironde - 75019 PARIS | Date de réception : 14/04/2023<br>Edition du rapport : 18/04/2023 à 18:44 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Phase analysée                                                                                                                                                                                                                                                                   | Description microscopique<br>MOLP | Préparation |                                             | Analyse |         | Résultat                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | Nb          | Traitement                                  | Nb      | Méthode |                                              |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-083    Référence échantillon client : 87 - Plaque fibres ciment<br>Localisation : Halle - Poteau sous bureaux entresol<br># Observation(s) :                                                                                        |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau dur fibreux gris                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                               | #2          | N/A                                         | #2      | # MOLP  | qpruvost                                     |
| Référence échantillon FlashLab : 23FPN001425-084    Référence échantillon client : 88 - Enduit mural + peinture<br>Localisation : Halle - Mur sous vestiaires<br># Observation(s) : Les couches sont adhérentes ou entremêlées et d'épaisseurs insuffisantes pour les dissocier. |                                   |             |                                             |         |         |                                              |
| # Matériau dur gris de type ciment, Peinture blanche, Indissociables                                                                                                                                                                                                             | N/A                               | #1          | # Calcinat, attaque acide et broyage manuel | #2      | # META  | Idefaux                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |             |                                             |         |         | # Aucune fibre d'amiante n'a été détectée ** |

**Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :**

MOLP : Microscopie Optique à Lumière Polarisée - Guide HSG 248 Appendice 2 et méthode interne de traitement IB 11 34.

META : Microscopie Electronique à Transmission Analytique - Norme NF X 43-050 pour ses parties pertinentes et méthode interne de traitement IB 11 35 (Calcinat, attaque acide et broyage manuel).

\*\* MOLP : L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\* inférieure à la limite de détection.

\*\*\* META : L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : DELATTRE Juliette  
Responsable analyses

*Delattre*

N/A = Non Applicable ou Non Concluant dans le cas d'un résultat.

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.

Sauf indication contraire en observation, chaque échantillon est considéré apte à être prélevé.

Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.

\*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).