

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Décret 2017-899 du 9 mai 2017, Articles L.4121-1 à 5, L.4531-1 et R.4412-59 à 65 du Code du Travail; Arrêté du 16 juillet 2019, Décret du 4 mai 2012

A	INFORMATIONS GENERALES	
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT	
Nature du bâtiment : Bureaux		Adresse : 20 avenue du Québec 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Référence Cadastre : AP20 – AP21 - AP22		
Date du Permis de Construire : NC – Antérieur au 01/07/1997		Propriété de: COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 27 Rue Pierre Valette 92240 MALAKOFF
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom : GINGER DELEO		Documents remis : Néant
Adresse : 49 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 77211 AVON CEDEX		Moyens mis à disposition : Néant
Qualité : Maitre d'oeuvre		
A.3	EXECUTION DE LA MISSION	
Rapport N° : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22 A Le repérage a été réalisé le : 07/04/2022 Par : SOUPLET Madeline N° certificat de qualification : CPDI4717 V3 Date d'obtention : 11/04/2018 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT Bât G rue de la Terre Victoria- Parc EDONIA 35760 SAINT-GRÉGOIRE		Date d'émission du rapport : 17/05/2022 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : Agence ITGA Lille Park Plaza II - Bâtiment D 31 Avenue de l'Harmonie 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ Adresse laboratoire : Numéro d'accréditation : 1-5971 Organisme d'assurance professionnelle : MMA Contrat N° 145908689 30 Cours du Maréchal Juin - BP 29 33023 BORDEAUX CEDEX Adresse assurance : N° de contrat d'assurance : 114.231.812
Le repérage des entrepôts a été réalisé le : 11/04/2022 Par : LEDO Antony N° certificat de qualification : CPDI4238 V4 Date d'obtention : 08/07/2020 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT Bât G rue de la Terre Victoria- Parc EDONIA 35760 SAINT-GRÉGOIRE		Date de validité : 31/12/2022
Date de commande : 28/03/2022		

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

SARL FMDC DIAGNOSTICS
20 Avenue Christian Doppler
77700 BAILEY ROMAINVILLIERS
Tél. : 01 64 63 02 03 - Fax : 01 64 63 02 04
SIRET 500 109 491 00028

Date d'établissement du rapport :Fait à **MARNE LA VALLEE - Cedex 4** le **17/05/2022**Cabinet : **FMDC DIAGNOSTICS**Nom du responsable : **CREPIN David**Nom du diagnostiqueur : **SOUPLET Madeline et LEDO Antony***Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.*

INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
SOMMAIRE	3
CONCLUSION(S)	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	10
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	10
PROGRAMME DE REPERAGE.....	11
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
RAPPORTS PRECEDENTS	12
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	13
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	13
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	14
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	15
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	18
COMMENTAIRES	18
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	19
ANNEXE 2 – CROQUIS.....	149
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	158
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	189
ANNEXE 5 – ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	191
ATTESTATION(S)	198

D	CONCLUSION(S)
----------	----------------------

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Chaufferie : - Ensemble des joints de brides : $\approx$ 19 unités
- Ensemble des enveloppes de calorifugeage plâtre : $\approx$ 65 mètres linéaires

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
48	Chaufferie	RDC	Chaudière	Toutes zones	Joint de bride	Résultat d'analyse (P091)	≈ 19 unités	
			Conduit de fluide	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge plâtre	Résultat d'analyse (P098)	≈ 65 mètres linéaires	
			Conduit de fluide	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge plâtre	Résultat d'analyse (P100)	≈ 65 mètres linéaires	
			Conduit de fluide	Toutes zones	Joint de bride	Résultat d'analyse (P095)	≈ 19 unités	
			Conduit de fluide	Toutes zones	Joint de bride	Résultat d'analyse (P096)	≈ 19 unités	
			Conduit de fluide	Toutes zones	Joint de bride	Résultat d'analyse (P097)	≈ 19 unités	

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Amiante

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Cafétéria	RDC	Plinthes	Murs	Joint
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Carrelage	Plancher	Colle
2	Archives	RDC	Plinthes	Murs	Joint
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Carrelage	Plancher	Colle
3	Accueil	RDC	Carrelage	Plancher	Colle
			Plinthes	Murs	Colle
			Plinthes	Murs	Joint
			Plinthes	Poteau	Colle
			Plinthes	Poteau	Joint
			Poteau	Poteau	Enduit + Peinture
			Murs	Murs	Enduit + Peinture
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
4	Sanitaires	RDC	Faïence	Murs	Colle
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Carrelage	Plancher	Colle
			Sol	Plancher	Résine
			Passage de plancher	Toutes zones	Matériau souple
5	Bureaux	RDC	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Murs	Murs	Enduit + Peinture
7	Circulation	RDC	Murs	Murs	Enduit + Peinture
			Plinthes	Murs	Joint
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Carrelage	Plancher	Colle
8	Sas	RDC	Murs	Murs	Enduit + Peinture
			Plinthes	Murs	Joint
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Carrelage	Plancher	Colle
9	Circulation	RDC	Gaine de ventilation	Plénum	Bande tissé
			Gaine de ventilation	Plénum	Mastic marron
			Murs	Murs	Enduit + Peinture
			Plinthes	Murs	Joint
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Carrelage	Plancher	Colle
12	Sanitaires	RDC	Revêtement de sol	Sol	Dalles Plastique
			Revêtement de sol	Sol	Colle + ragréage
			Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
13	Douche	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence
14	Salle d'eau	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence
15	WC	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage

Amiante

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence
16	Sanitaires	RDC	Sol	Plancher	Dalle de sol
			Murs	Murs	Enduit + Peinture
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
17	Vestiaires	RDC	Faïence	Murs	Colle
18	vestiaires	RDC	Faïence	Murs	Colle
19	Réserve	RDC	Sol	Plancher	Dalle de sol
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
20	Local	RDC	Sol	Plancher	Dalle de sol
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
21	Local	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
22	PC Sécurité	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
23	Entrée	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
25	Rgt	R+1	Bande calicot	Murs	Enduit
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
26	Salle de réunion	R+1	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Bande calicot	Murs	Enduit
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
27	Bureaux	R+1	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Bande calicot	Murs	Enduit
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Bande calicot	Murs	Enduit
			Bande calicot	Murs	Enduit
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
28	Bureaux	R+1	Revêtement de sol	Sol	Colle + ragréage
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Bande calicot	Murs	Enduit
29	Circulation	R+1	Bande calicot	Murs	Enduit
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
30	Bureaux	R+1	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Bande calicot	Murs	Enduit
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
31	Rgt	R+1	Sol	Plancher	Dalle de sol
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Bande calicot	Murs	Enduit
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
32	Sanitaires	R+1	Faïence	Murs	Colle
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Carrelage	Plancher	Colle
			Sol	Plancher	Résine
			Passage de plancher	Toutes zones	Matériau souple
33	Escaliers vers R+2	R+1	Carrelage	Escaliers	Colle
			Murs	Escaliers	Enduit + Peinture
35	Archives	R+1	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Bande calicot	Murs	Enduit

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
36	Archives Marionnaud	R+1	Coffret coupe-feu	Toutes zones	Matériau plâtreux
			Gaine de ventilation	Toutes zones	Soufflet
			Joint d'assemblage	Toutes zones	Mastic noir
			Fenêtres	Toutes zones	Mastic
			Enveloppe de calorifugeage	Réseaux	Enveloppe de calorifuge
37	Bureaux	R+2	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Bande calicot	Murs	Enduit
			Doublage	Murs	Colle
			Joint entre dormant et maçonnerie	Menuiseries	Mastic noir
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Bande calicot	Murs	Enduit
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Doublage	Murs	Colle
			Sol	Plancher	Dalle de sol
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
38	Laboratoire	R+2	Pied fixation	Plancher technique	Colle
			Sol	Plancher	Dalle de sol
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Bande calicot	Murs	Enduit
39	Circulation	R+2	Bande calicot	Murs	Enduit
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage
40	Sanitaires	R+2	Carrelage	Plancher	Colle
			Faïence	Murs	Colle
			Sol	Plancher	Résine
			Passage de plancher	Toutes zones	Matériau souple
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
41	Façades bureau		Allège	Façade	Matériau granuleux
			Faïence	Façade	Colle
			Faïence	Façade	Joint
42	Façades entrepôt		Etanchéité	Auvent	Revêtement bitumineux
			Isolation	Auvent	Mousse jaune
			Acrotère	Auvent	Revêtement bitumineux + aluminium
			Grille de ventilation	Façade	Mastic
			Revêtement mural	Façade	Béton + enduit
			Revêtement mural	Façade	Enduit de rebouchage
			Appuis de fenêtre	Façade	Mastic
			Encadrement fenêtre	Façade	Mastic

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Clapets	Façade	Mastic
			Etanchéité	Auvent	Revêtement bitumineux
			Isolation	Auvent	Mousse jaune
			Acrotère	Auvent	Revêtement bitumineux
43	Entrepôt n°1	RDC	Isolation skydome	Plafond	Mousse blanche
			Poutre	Plafond	Enduit ciment
			Poutre	Plafond	Enduit ciment
			Revêtement mural	Murs	Enduit projeté
			Revêtement mural	Murs	Flocage
			Poutre	Plafond	Flocage
			Poteau	Toutes zones	Béton + enduit + peinture
44	Entrepôt n°2	RDC	Encadrement porte coupe-feu	A	Plaques fibreuses
			Isolation Porte coupe-feu	A	Laine jaune
			Soufflet gaine de ventilation	Toutes zones	Tissu fibreux
			Gaine de ventilation	Toutes zones	Bande adhésive + colle
			Revêtement mural	Murs	Enduit projeté
			Revêtement mural	Murs	Flocage
			Isolation skydome	Plafond	Mousse blanche
			Poutre	Plafond	Enduit ciment
			Poutre	Plafond	Flocage
			Poutre	Plafond	Enduit ciment
			Poteau	Toutes zones	Béton + enduit + peinture
45	Sanitaires n°6	RDC	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol + colle
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence
46	Sanitaires n°7	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
47	Sanitaires n°8	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage
48	Chaufferie	RDC	Chaudière	Toutes zones	Joint de bride
			Chaudière	Toutes zones	Joint bruleur
			Chaudière	Toutes zones	Joint de bride
			Chaudière	Toutes zones	Joint bruleur
			Chaudière	Toutes zones	Joint bruleur
			Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge laine jaune
49	Toiture bureau	3ème	Etanchéité	Sol	Revêtement bitumineux
			Isolation	Sol	Mousse jaune
			Acrotère	Murs	Revêtement bitumineux + aluminium
50	Toiture entrepôt n°1	3ème	Acrotère	Murs	Revêtement bitumineux + aluminium
			Couvertine	Murs	Mastic
			Etanchéité	Sol	Revêtement bitumineux
			Isolation	Sol	Mousse jaune
51	Toiture entrepôt n°2	3ème	Acrotère	Murs	Revêtement bitumineux + aluminium
			Couvertine	Murs	Mastic
			Etanchéité	Sol	Revêtement bitumineux
			Isolation	Sol	Mousse jaune

Amiante

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 07/04/2022

Les repérages amiante avant travaux et avant démolition, contiennent les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants des activités ou interventions se font sur des matériaux produits ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

Pour le repérage avant démolition d'immeuble : le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble, ou partie d'immeuble à démolir.

Pour repérage avant réalisation de travaux : le repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre.

Dans le cadre de repérage avant travaux, le programme de travaux défini par le donneur d'ordre est rappelé en préambule. À partir de ce programme, l'opérateur précise son périmètre et son programme de repérage

Une inspection visuelle de tous les composants de la construction afin d'y rechercher et d'y recenser les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec le bâtiment à démolir ;

Un classement des matériaux et produits est réalisé en fonction de leur nature et caractéristiques, forme, aspect, afin d'optimiser l'intervention de l'opérateur du repérage ;

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des sondages et des prélèvements destructifs ou non sont effectués afin de déterminer par analyse un résultat d'essai spécifiant la présence ou non d'amiante dans ceux-ci.

NOTA 1 - Description des travaux, périmètre et programme de repérage

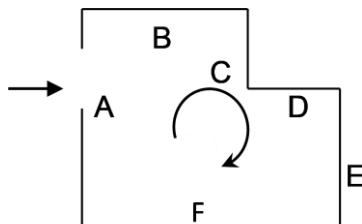
NOTA 2 - Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur : Il est précisé ici les écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme, et une information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc

NOTA 3 – Compte tenu de l'impossibilité technique de contrôle des fondations et des réseaux enterrés et en sous-sol, du bâtiment lors du repérage initial, ceux-ci sont exclus du présent contrôle.

Si nécessaire, nous nous tenons à la disposition du maître d'ouvrage pour effectuer un repérage complémentaire lorsque ces zones seront accessibles.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :



Périmètre de la démolition : Démolition totale du bâti.

G RAPPORTS PRECEDENTS

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
26/05/2017	910031	ASE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Cafétéria	RDC	OUI	
2	Archives	RDC	OUI	
3	Accueil	RDC	OUI	
4	Sanitaires	RDC	OUI	
5	Bureaux	RDC	OUI	
6	LT	RDC	OUI	
7	Circulation	RDC	OUI	
8	Sas	RDC	OUI	
9	Circulation	RDC	OUI	
10	Archives	RDC	OUI	
11	Transfo	RDC	OUI	
12	Sanitaires	RDC	OUI	
13	Douche	RDC	OUI	
14	Salle d'eau	RDC	OUI	
15	WC	RDC	OUI	
16	Sanitaires	RDC	OUI	
17	Vestiaires	RDC	OUI	
18	Vestiaires	RDC	OUI	
19	Réserve	RDC	OUI	
20	Local	RDC	OUI	
21	Local	RDC	OUI	
22	PC Sécurité	RDC	OUI	
23	Entrée	RDC	OUI	
24	Escaliers vers R+1	RDC	OUI	
25	Rgt	R+1	OUI	
26	Salle de réunion	R+1	OUI	
27	Bureaux	R+1	OUI	
28	Bureaux	R+1	OUI	
29	Circulation	R+1	OUI	
30	Bureaux	R+1	OUI	
31	Rgt	R+1	OUI	
32	Sanitaires	R+1	OUI	
33	Escaliers vers R+2	R+1	OUI	
34	Escaliers vers Mezzanine	R+1	OUI	
35	Archives	R+1	OUI	
36	Archives Marionnaud	R+1	OUI	
37	Bureaux	R+2	OUI	
38	Laboratoire	R+2	OUI	
39	Circulation	R+2	OUI	
40	Sanitaires	R+2	OUI	
41	Façades bureau		OUI	
42	Façades entrepôt		OUI	
43	Entrepôt n°1	RDC	OUI	
44	Entrepôt n°2	RDC	OUI	
45	Sanitaires n°6	RDC	OUI	
46	Sanitaires n°7	RDC	OUI	
47	Sanitaires n°8	RDC	OUI	
48	Chaufferie	RDC	OUI	
49	Toiture bureau	3ème	OUI	
50	Toiture entrepôt n°1	3ème	OUI	
51	Toiture entrepôt n°2	3ème	OUI	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

Amiante

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence	Quantification
48	Chaufferie	RDC	Chaudière	Toutes zones	Joint de bride	P091	A	≈ 19 unités
			Conduit de fluide	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge plâtre	P098	A	≈ 65 mètres linéaires
			Conduit de fluide	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge plâtre	P100	A	≈ 65 mètres linéaires
			Conduit de fluide	Toutes zones	Joint de bride	P095	A	≈ 19 unités
			Conduit de fluide	Toutes zones	Joint de bride	P096	A	≈ 19 unités
			Conduit de fluide	Toutes zones	Joint de bride	P097	A	≈ 19 unités

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

N° Local	Local / partie D'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
1	Cafétéria	RDC	Plinthes	Murs	Joint	Résultat d'analyse (P056)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P061)
			Carrelage	Plancher	Colle	Résultat d'analyse (P054)
2	Archives	RDC	Plinthes	Murs	Joint	Résultat d'analyse (P056)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P061)
			Carrelage	Plancher	Colle	Résultat d'analyse (P054)
3	Accueil	RDC	Carrelage	Plancher	Colle	Résultat d'analyse (P054)
			Plinthes	Murs	Colle	Résultat d'analyse (P055)
			Plinthes	Murs	Joint	Résultat d'analyse (P056)
			Plinthes	Poteau	Colle	Résultat d'analyse (P057)
			Plinthes	Poteau	Joint	Résultat d'analyse (P058)
			Poteau	Poteau	Enduit + Peinture	Résultat d'analyse (P059)
			Murs	Murs	Enduit + Peinture	Résultat d'analyse (P060)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P061)
			Faïence	Murs	Colle	Résultat d'analyse (P027)
4	Sanitaires	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
			Carrelage	Plancher	Colle	Résultat d'analyse (P026)
			Sol	Plancher	Résine	Résultat d'analyse (P028)
			Passage de plancher	Toutes zones	Matériau souple	Résultat d'analyse (P029)
5	Bureaux	RDC	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P062)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P065)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P066)
			Murs	Murs	Enduit + Peinture	Résultat d'analyse (P060)
7	Circulation	RDC	Murs	Murs	Enduit + Peinture	Résultat d'analyse (P060)
			Plinthes	Murs	Joint	Résultat d'analyse (P056)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P061)
			Carrelage	Plancher	Colle	Résultat d'analyse (P054)
8	Sas	RDC	Murs	Murs	Enduit + Peinture	Résultat d'analyse (P060)
			Plinthes	Murs	Joint	Résultat d'analyse (P056)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P061)
			Carrelage	Plancher	Colle	Résultat d'analyse (P054)
9	Circulation	RDC	Gaine de ventilation	Plénum	Bande tissé	Résultat d'analyse (P063)
			Gaine de ventilation	Plénum	Mastic marron	Résultat d'analyse (P064)
			Murs	Murs	Enduit + Peinture	Résultat d'analyse (P060)
			Plinthes	Murs	Joint	Résultat d'analyse (P056)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P061)
			Carrelage	Plancher	Colle	Résultat d'analyse (P054)
12	Sanitaires	RDC	Revêtement de sol	Sol	Dalles Plastique	Résultat d'analyse (P124)
			Revêtement de sol	Sol	Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P125)
			Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	Résultat d'analyse (P126)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P127)
13	Douche	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	Résultat d'analyse (P126)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P127)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P128)
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P129)
14	Salle d'eau	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	Résultat d'analyse (P126)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P127)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P128)
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P129)
15	WC	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	Résultat d'analyse (P126)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P127)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P128)
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P129)
16	Sanitaires	RDC	Sol	Plancher	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P067)
			Murs	Murs	Enduit + Peinture	Résultat d'analyse (P068)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
17	Vestiaires	RDC	Faïence	Murs	Colle	Résultat d'analyse (P027)

N° Local	Local / partie D'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
18	Vestiaires	RDC	Faïence	Murs	Colle	Résultat d'analyse (P027)
19	Réserve	RDC	Sol	Plancher	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P040)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P041)
20	Local	RDC	Sol	Plancher	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P040)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P041)
21	Local	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P041)
22	PC Sécurité	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P041)
23	Entrée	RDC	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P041)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	
25	Rgt	R+1	Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P038)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P039)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	
26	Salle de réunion	R+1	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P030)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P031)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P032)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P038)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P039)
27	Bureaux	R+1	Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P034)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P033)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P035)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P036)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P037)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P038)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P039)
28	Bureaux	R+1	Revêtement de sol	Sol	Colle + ragréage	Résultat d'analyse (P130)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P039)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P038)
29	Circulation	R+1	Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P038)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P039)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	
30	Bureaux	R+1	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P042)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P043)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P039)
31	Rgt	R+1	Sol	Plancher	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P040)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P041)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P038)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P039)
32	Sanitaires	R+1	Faïence	Murs	Colle	Résultat d'analyse (P027)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
			Carrelage	Plancher	Colle	Résultat d'analyse (P026)
			Sol	Plancher	Résine	Résultat d'analyse (P028)
			Passage de plancher	Toutes zones	Matériau souple	Résultat d'analyse (P029)
33	Escaliers vers R+2	R+1	Carrelage	Escaliers	Colle	Résultat d'analyse (P052)
			Murs	Escaliers	Enduit + Peinture	Résultat d'analyse (P053)
35	Archives	R+1	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P044)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P045)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P046)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P039)
36	Archives Marionnaud	R+1	Coffret coupe-feu	Toutes zones	Matériau plâtreux	Résultat d'analyse (P047)
			Gaine de ventilation	Toutes zones	Soufflet	Résultat d'analyse (P048)
			Joint d'assemblage	Toutes zones	Mastic noir	Résultat d'analyse (P049)
			Fenêtres	Toutes zones	Mastic	Résultat d'analyse (P050)
			Enveloppe de calorifugeage	Réseaux	Enveloppe de calorifuge	Résultat d'analyse (P051)
37	Bureaux	R+2	Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P001)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P002)

Amiante

N° Local	Local / partie D'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P003)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P004)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P005)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P006)
			Doublage	Murs	Colle	Résultat d'analyse (P007)
			Joint entre dormant et maçonnerie	Menuiseries	Mastic noir	Résultat d'analyse (P008)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P010)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P011)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P012)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P013)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P014)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P015)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P016)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P018)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P019)
			Doublage	Murs	Colle	Résultat d'analyse (P020)
			Sol	Plancher	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P021)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P022)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P009)
38	Laboratoire	R+2	Pied fixation	Plancher technique	Colle	Résultat d'analyse (P024)
			Sol	Plancher	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P023)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P025)
			Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P016)
39	Circulation	R+2	Bande calicot	Murs	Enduit	Résultat d'analyse (P016)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
			Sol	Plancher	Colle / Chappe / Ragréage	Résultat d'analyse (P001)
40	Sanitaires	R+2	Carrelage	Plancher	Colle	Résultat d'analyse (P026)
			Faïence	Murs	Colle	Résultat d'analyse (P027)
			Sol	Plancher	Résine	Résultat d'analyse (P028)
			Passage de plancher	Toutes zones	Matériau souple	Résultat d'analyse (P029)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P017)
41	Façades bureau		Allège	Façade	Matériau granuleux	Résultat d'analyse (P069)
			Faïence	Façade	Colle	Résultat d'analyse (P070)
			Faïence	Façade	Joint	Résultat d'analyse (P071)
42	Façades entrepôt		Etanchéité	Auvent	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P101)
			Isolation	Auvent	Mousse jaune	Résultat d'analyse (P102)
			Acrotère	Auvent	Revêtement bitumineux + aluminium	Résultat d'analyse (P103)
			Grille de ventilation	Façade	Mastic	Résultat d'analyse (P104)
			Revêtement mural	Façade	Béton + enduit	Résultat d'analyse (P105)
			Revêtement mural	Façade	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P106)
			Appuis de fenêtre	Façade	Mastic	Résultat d'analyse (P107)
			Encadrement fenêtre	Façade	Mastic	Résultat d'analyse (P108)
			Clapets	Façade	Mastic	Résultat d'analyse (P109)
			Etanchéité	Auvent	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P110)
			Isolation	Auvent	Mousse jaune	Résultat d'analyse (P111)
			Acrotère	Auvent	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P112)
43	Entrepôt n°1	RDC	Isolation skydome	Plafond	Mousse blanche	Résultat d'analyse (P072)
			Poutre	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P073)
			Poutre	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P078)
			Revêtement mural	Murs	Enduit projeté	Résultat d'analyse (P074)
			Revêtement mural	Murs	Flocage	Résultat d'analyse (P075)
			Poutre	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P076)
			Poteau	Toutes zones	Béton + enduit + peinture	Résultat d'analyse (P077)
44	Entrepôt n°2	RDC	Encadrement porte coupe-feu	A	Plaques fibreuses	Résultat d'analyse (P079)
			Isolation Porte coupe-feu	A	Laine jaune	Résultat d'analyse (P080)
			Soufflet gaine de ventilation	Toutes zones	Tissu fibreux	Résultat d'analyse (P082)
			Gaine de ventilation	Toutes zones	Bande adhésive + colle	Résultat d'analyse (P083)
			Revêtement mural	Murs	Enduit projeté	Résultat d'analyse (P074)
			Revêtement mural	Murs	Flocage	Résultat d'analyse (P075)

N° Local	Local / partie D'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
			Isolation skydom	Plafond	Mousse blanche	Résultat d'analyse (P072)
			Poutre	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P073)
			Poutre	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P076)
			Poutre	Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P078)
			Poteau	Toutes zones	Béton + enduit + peinture	Résultat d'analyse (P081)
45	Sanitaires n°6	RDC	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol + colle	Résultat d'analyse (P084)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P085)
			Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	Résultat d'analyse (P086)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P087)
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P088)
46	Sanitaires n°7	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	Résultat d'analyse (P086)
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P088)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P085)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P087)
47	Sanitaires n°8	RDC	Revêtement mural	Murs	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	Résultat d'analyse (P086)
			Revêtement mural	Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P088)
			Faux plafond	Plafond	Faux-Plafonds	Résultat d'analyse (P085)
			Revêtement de sol	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P087)
48	Chaufferie	RDC	Chaudière	Toutes zones	Joint de bride	Résultat d'analyse (P089)
			Chaudière	Toutes zones	Joint bruleur	Résultat d'analyse (P090)
			Chaudière	Toutes zones	Joint de bride	Résultat d'analyse (P093)
			Chaudière	Toutes zones	Joint bruleur	Résultat d'analyse (P092)
			Chaudière	Toutes zones	Joint bruleur	Résultat d'analyse (P094)
			Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge laine jaune	Résultat d'analyse (P099)
49	Toiture bureau	3ème	Etanchéité	Sol	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P113)
			Isolation	Sol	Mousse jaune	Résultat d'analyse (P114)
			Acrotère	Murs	Revêtement bitumineux + aluminium	Résultat d'analyse (P115)
50	Toiture entrepôt n°1	3ème	Acrotère	Murs	Revêtement bitumineux + aluminium	Résultat d'analyse (P118)
			Couvertine	Murs	Mastic	Résultat d'analyse (P119)
			Etanchéité	Sol	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P116)
			Isolation	Sol	Mousse jaune	Résultat d'analyse (P117)
51	Toiture entrepôt n°2	3ème	Acrotère	Murs	Revêtement bitumineux + aluminium	Résultat d'analyse (P122)
			Couvertine	Murs	Mastic	Résultat d'analyse (P123)
			Etanchéité	Sol	Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P120)
			Isolation	Sol	Mousse jaune	Résultat d'analyse (P121)

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE

Présence A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d'Amiante

COMMENTAIRES

- Les portes coupe-feu de la partie bureau ne contiennent pas d'amiante sur marquage (Portes de 2006 et 2007).
- L'ensemble des joints de brides ainsi que l'ensemble des enveloppes de calorifugeages présents dans la chaufferie contiennent de l'amiante.

Amiante

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragrée	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Couche blanche non séparable + matériau compact marron	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau compact gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Bande calicot - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Doublage - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle blanche	
Fr2	Non analysé	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		

PRELEVEMENT : P008		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic noir	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Joint entre dormant et maçonnerie - Menuiseries		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic noir		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Non analysé	
Fr2	Matériau souple noir	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

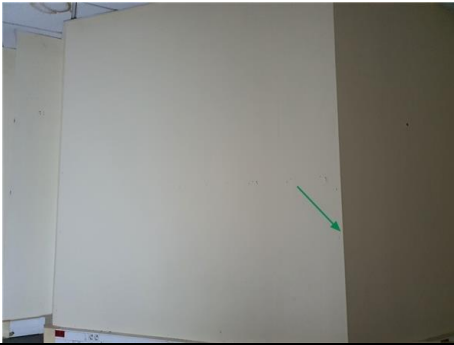
PRELEVEMENT : P011		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Bande calicot - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Revêtement bitumineux noir avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Ragréage gris en vrac + colle polymère jaune non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Doublage - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère incolore avec couche fibreuse non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Laboratoire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Dalle dure cassante beige	
Fr2	Quantité insuffisante pour analyse	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		

PRELEVEMENT : P024		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Laboratoire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Pied fixation - Plancher technique		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle jaune	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

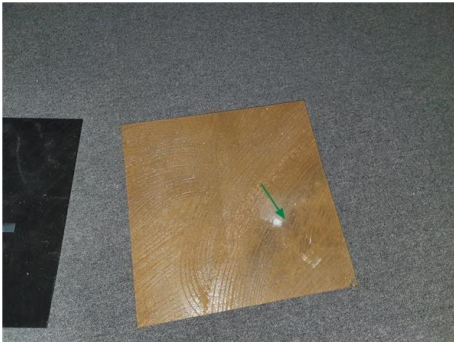
PRELEVEMENT : P025		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Laboratoire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Carrelage - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle grise avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faïence - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Résine	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Résine		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+2 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau souple	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Passage de plancher - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Matériau souple		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + matériau bitumineux noir	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Salle de réunion
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Salle de réunion
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Salle de réunion
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau blanc non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Bande calicot - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Bande calicot - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Bande calicot - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Rgt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère incolore avec couche fibreuse non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Rgt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris en faible quantité non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragrée	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragrée		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + couche blanche en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Bande calicot - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Archives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Archives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Bande calicot - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Archives
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Archives Marionnaud
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau platreux	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Coffret coupe feu - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Matériau platreux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux blanc en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Archives Marionnaud
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Soufflet	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Gaine de ventilation - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Soufflet		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Couche souple noire avec couche en toile	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Archives Marionnaud
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic noir	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Joint d'assemblage - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic noir		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau souple noir	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Archives Marionnaud
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau souple noir	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Archives Marionnaud
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Enveloppe de calorifugeage - Réseaux		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enveloppe de calorifuge		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + matériau fibreux jaune	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Escaliers vers R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Carrelage - Escaliers		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle grise	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Escaliers vers R+2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + Peinture	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Murs - Escaliers		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Accueil
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Carrelage - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Non analysé	
Fr2	Colle beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Accueil
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle beige	
Fr2	Non analysé	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées
Fr2		

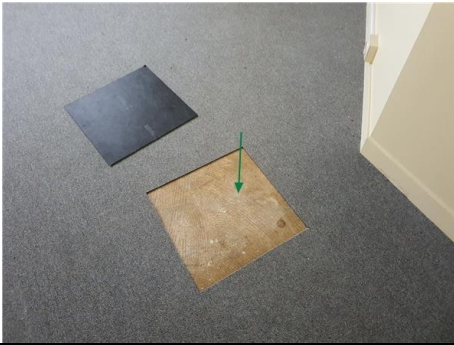
PRELEVEMENT : P056		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Accueil
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Joint cassant gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Accueil
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Plinthes - Poteau		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Non analysé	
Fr2	Colle beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Accueil
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Plinthes - Poteau		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Joint cassant gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Accueil
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + Peinture	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Poteau - Poteau		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Accueil
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + Peinture	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en faible quantité non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Accueil
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande tissé	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Gaine de ventilation - Plénum		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande tissé		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic marron	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Gaine de ventilation - Plénum		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic marron		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau marron en faible quantité	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle / Chappe / Ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle / Chappe / Ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau blanc non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Sol - Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + Peinture	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit + Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau granuleux	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Allège - Façade		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Matériau granuleux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faïence - Façade		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle grise avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faïence - Façade		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau compact gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

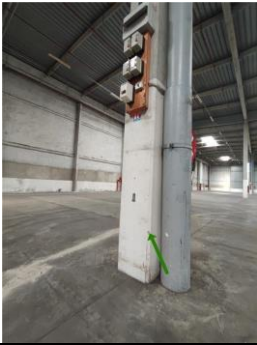
PRELEVEMENT : P072		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mousse blanche	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Isolation skydom - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mousse blanche		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Non analysé	
Fr2	Matériau mousse blanche	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Poutre - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Enduit compact gris hétérogène	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit projeté	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement mural - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit projeté		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Enduit gris en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement mural - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Flocage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau cotonneux blanc avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Poutre - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Flocage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau cotonneux blanc	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + enduit + peinture	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Poteau - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton + enduit + peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Poutre - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Enduit compact gris hétérogène	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques fibreuses	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Encadrement porte coupe-feu - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques fibreuses		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau beige avec couche fibreuse	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine jaune	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Isolation Porte coupe-feu - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Laine jaune		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux jaune + matériau compact gris en faible quantité non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + enduit + peinture	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Poteau - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton + enduit + peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

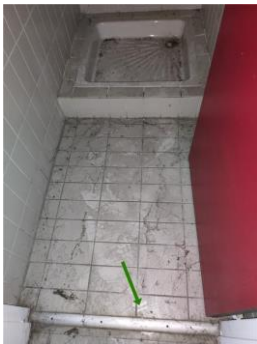
PRELEVEMENT : P082		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Tissu fibreux	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Soufflet gaine de ventilation - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Tissu fibreux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Toile fibreuse blanche avec couche souple	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Entrepôt n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande adhésive + colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Gaine de ventilation - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Bande adhésive + colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Ruban adhésif gris avec couche en toile et poussières + colle polymère incolore non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol + colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Dalle dure cassante beige + colle polymère blanche en faible quantité non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement mural - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Non analysé	
Fr2	Colle blanche hétérogène	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement mural - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Non analysé	
Fr2	Colle blanche + couche plâtrée blanche non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bride	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Chaudière - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de bride		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux blanc avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bruleur	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Chaudière - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint bruleur		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bride	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Chaudière - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de bride		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P092		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bruleur	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Chaudière - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint bruleur		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P093		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bride	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Chaudière - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de bride		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P094		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint bruleur	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Chaudière - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint bruleur		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux blanc avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bride	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de bride		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux marron	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P096		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bride	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de bride		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux marron	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P097		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bride	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de bride		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux marron	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P098		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge plâtre	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enveloppe de calorifuge plâtre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

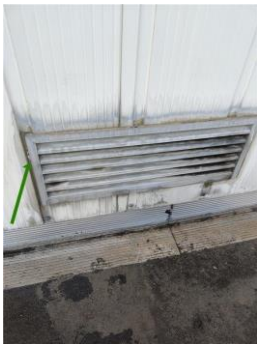
PRELEVEMENT : P099		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge laine jaune	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Calorifuge laine jaune		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Non analysé	
Fr2	Matériau fibreux jaune	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de calorifuge plâtre	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enveloppe de calorifuge plâtre		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P101		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Etanchéité - Auvent		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche fibreuse	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

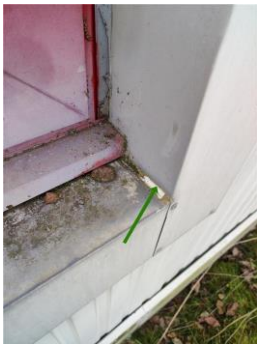
PRELEVEMENT : P102		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mousse jaune	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Isolation - Auvent		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mousse jaune		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir en faible quantité en vrac non séparable + matériau fibreux jaune	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P103		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux + aluminium	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Acrotère - Auvent		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux + aluminium		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P104		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Grille de ventilation - Façade		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture en faible quantité non séparable + matériau souple incolore avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P105		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton + enduit	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement mural - Façade		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton + enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris hétérogène	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de rebouchage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement mural - Façade		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit de rebouchage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Enduit compact gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P107		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Appuis de fenêtre - Façade		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau souple blanc avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P108		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Encadrement fenêtre - Façade		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau souple gris avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P109		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Clapets - Façade		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau souple gris avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P110		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Etanchéité - Auvent		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile + matériau fibreux jaune en faible quantité non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P111		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mousse jaune	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Isolation - Auvent		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mousse jaune		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux jaune + matériau bitumineux noir en faible quantité en vrac non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P112		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	Façades entrepôt
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Acrotère - Auvent		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P113		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Etanchéité - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile + matériau fibreux jaune en faible quantité non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P114		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mousse jaune	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Isolation - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mousse jaune		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux jaune + matériau bitumineux noir en faible quantité en vrac non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P115		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture bureau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux + aluminium	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Acrotère - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux + aluminium		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P116		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Etanchéité - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons + matériau fibreux jaune non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P117		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mousse jaune	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Isolation - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mousse jaune		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux jaune avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P118		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux + aluminium	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Acrotère - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux + aluminium		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P119		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture Entrepôt n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Couvertine - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Non analysé	
Fr2	Matériau souple gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P120		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture Entrepôt n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Etanchéité - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable + matériau fibreux jaune	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P121		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture Entrepôt n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mousse jaune	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Isolation - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mousse jaune		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau fibreux jaune	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

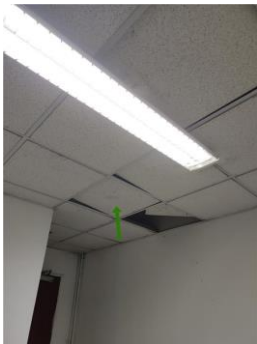
PRELEVEMENT : P122		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture Entrepôt n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement bitumineux + aluminium	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Acrotère - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement bitumineux + aluminium		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Matériau bitumineux avec gravillons avec couche en toile	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P123		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	3ème - Toiture Entrepôt n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Couvertine - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + matériau souple gris avec poussières	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P124		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles Plastique	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalles Plastique		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Dalle dure cassante beige + colle polymère beige non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P125		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle + ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P126		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement mural - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

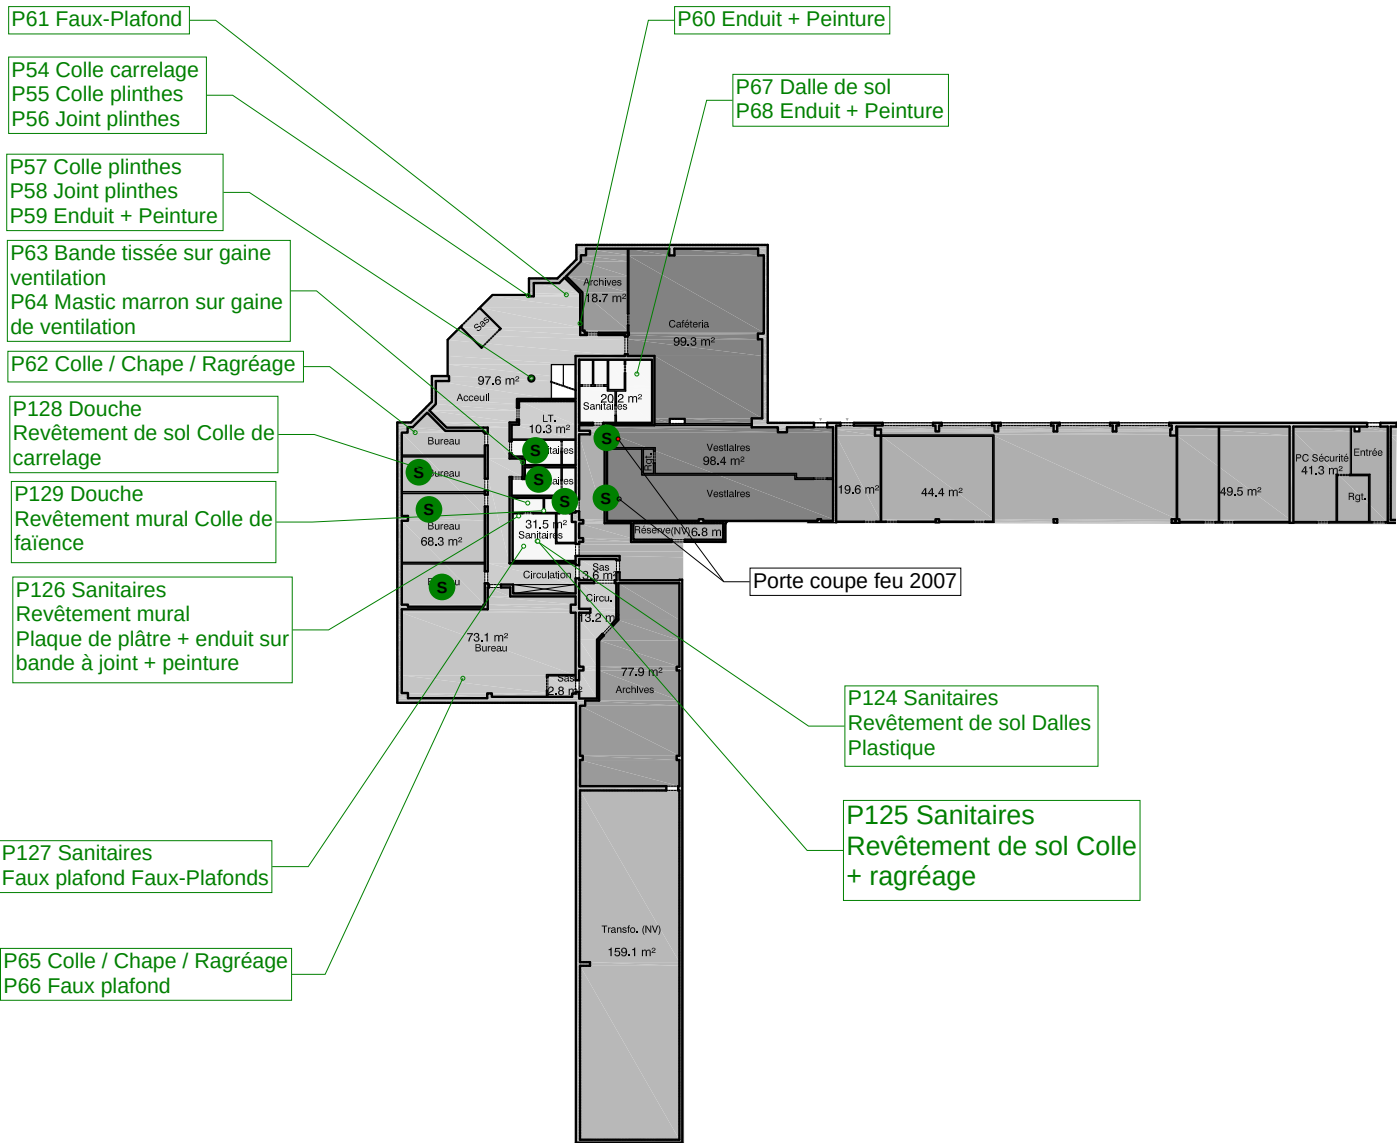
PRELEVEMENT : P127		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-Plafonds	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Faux plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Faux-Plafonds		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Peinture non séparable + matériau fibreux beige	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P128		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle beige en vrac	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P129		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	RDC - Douche
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement mural - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P130		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE	COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22	R+1 - Bureaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + ragréage	07/04/2022	SOUPLET Madeline
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle + ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE 2 – CROQUIS



MAITRISE D'OUVRAGE

ENTREPRISE



EX'IM FMDC
DIAGNOSTICS
20 AVENUE CHRISTIAN
DOPPLER
77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS

LEGENDES

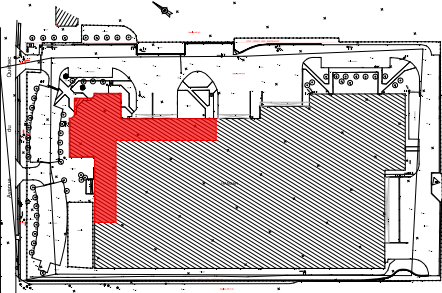


Matériaux ou produits ne
contenant pas d'amiante



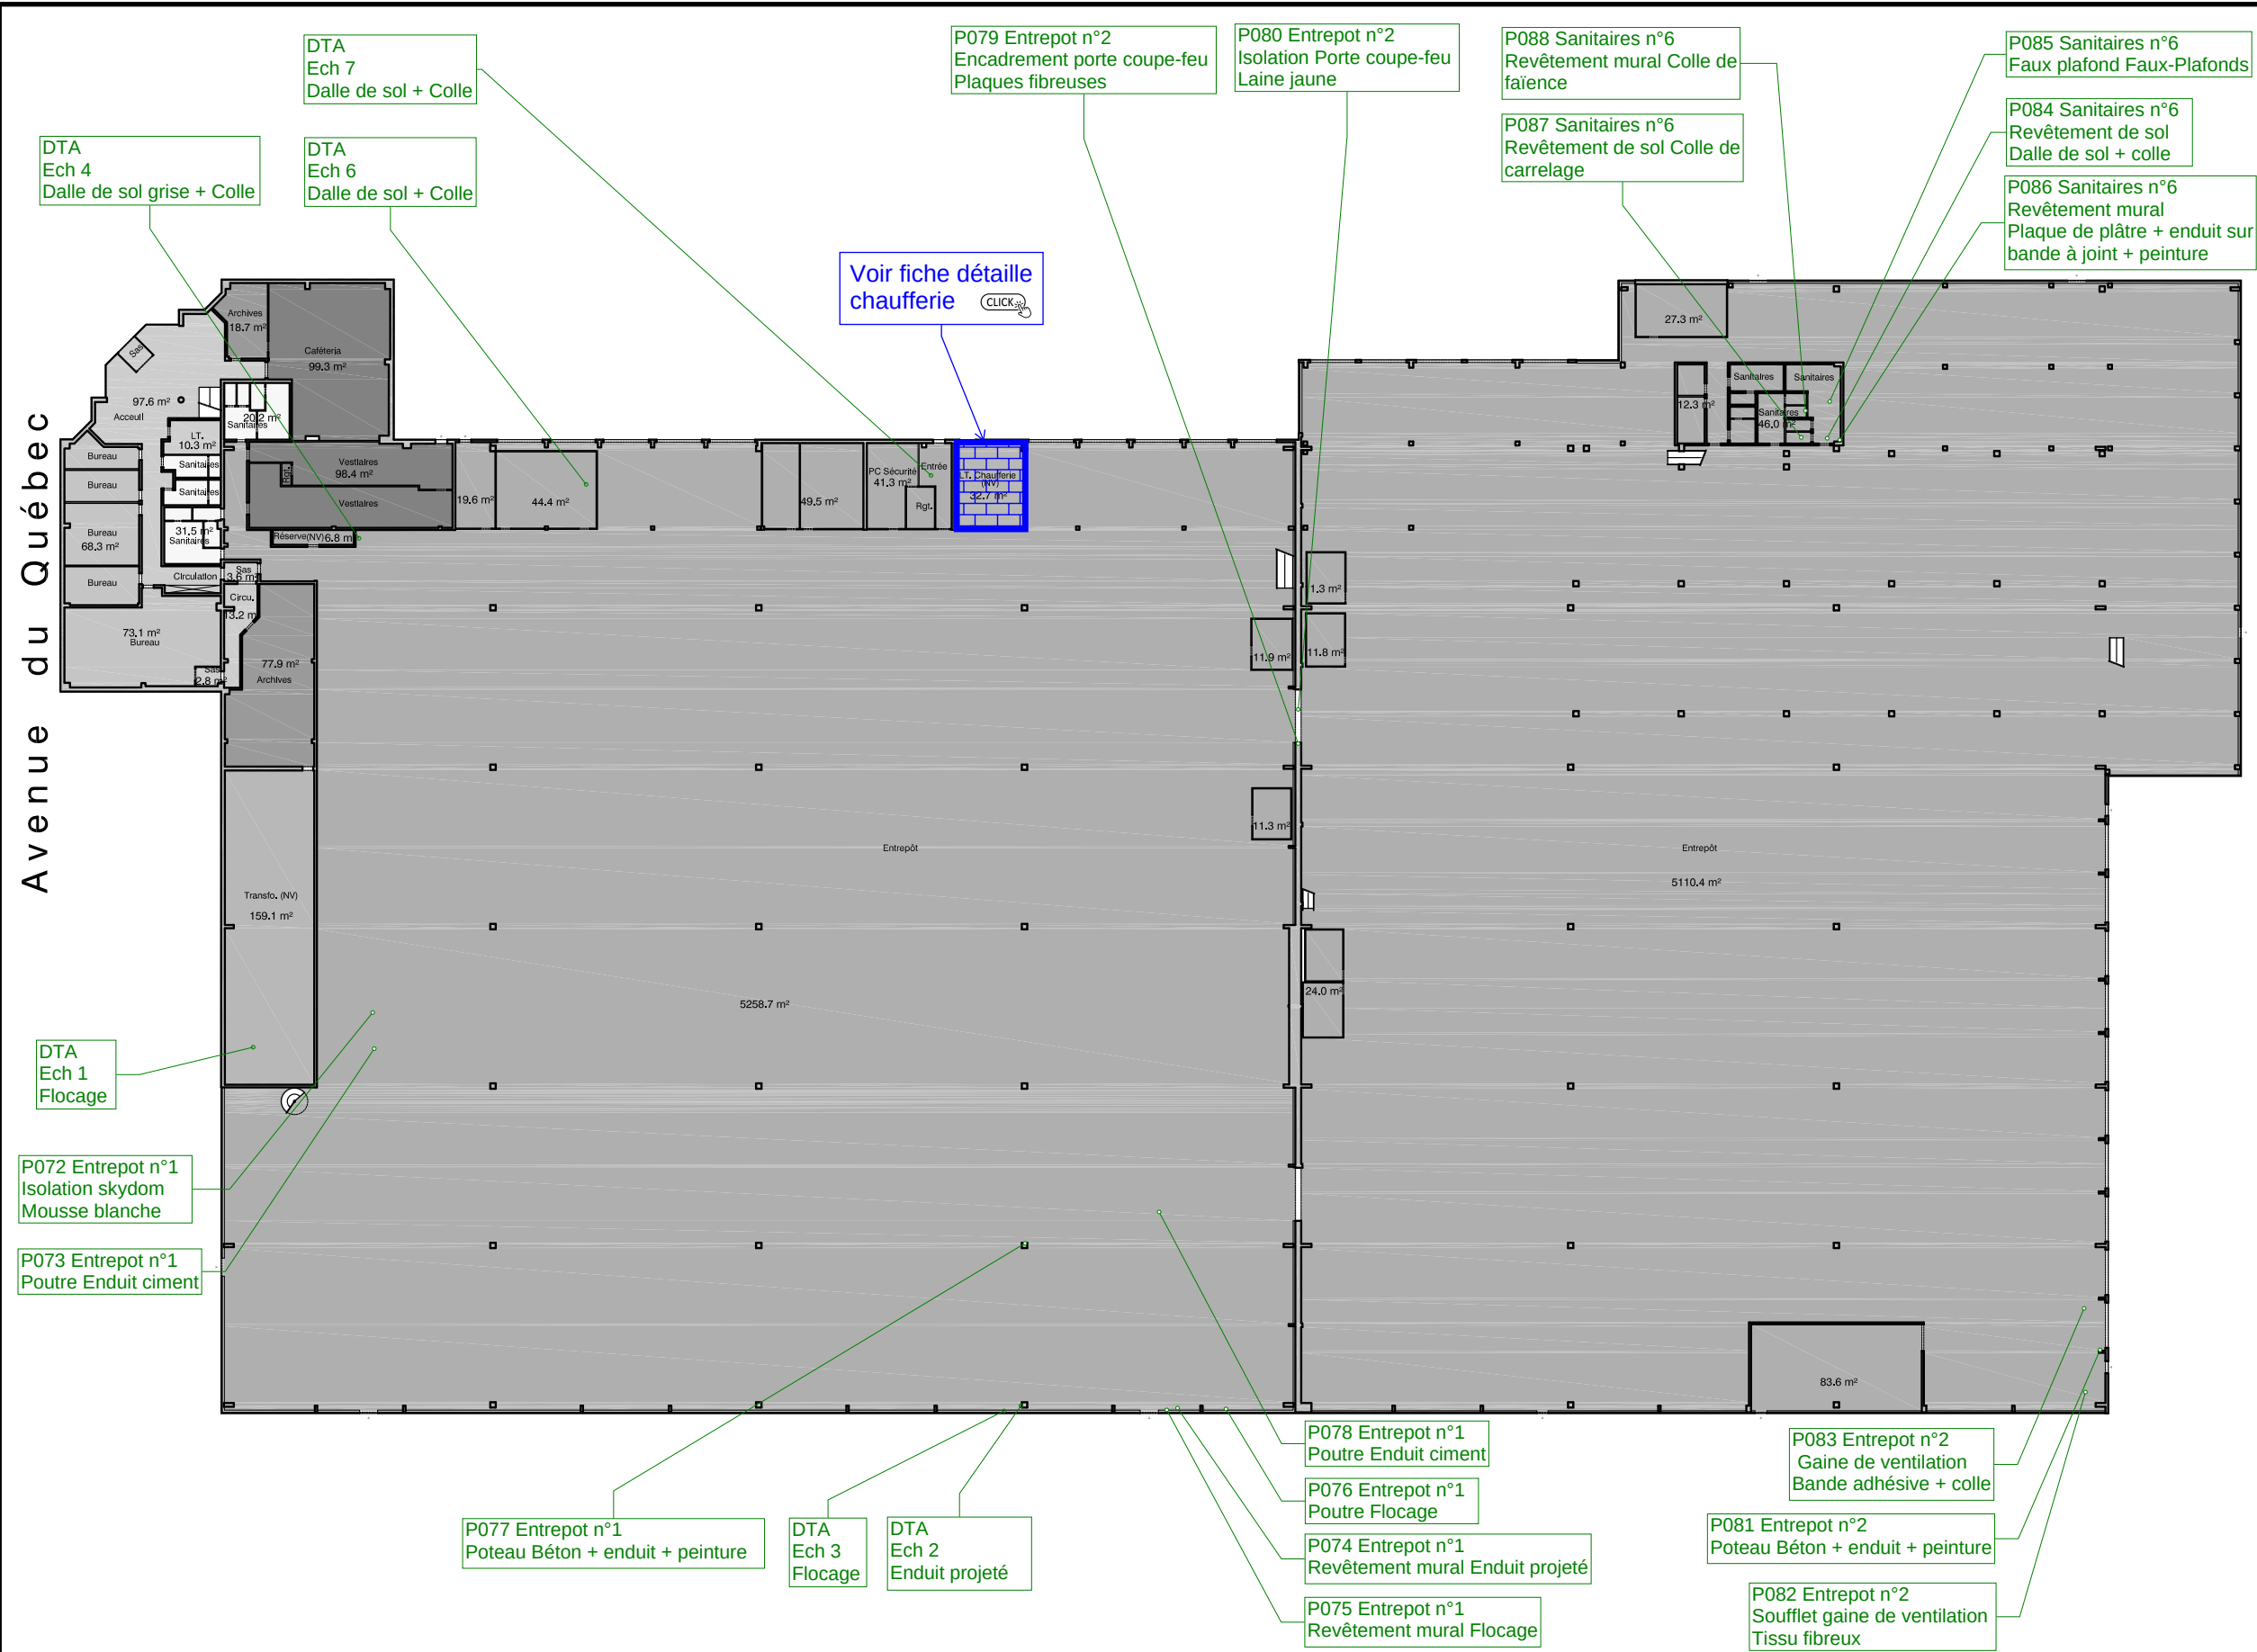
Sondages

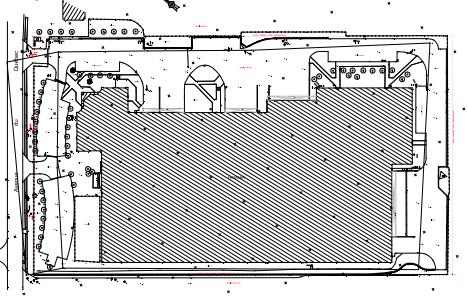
MASSE



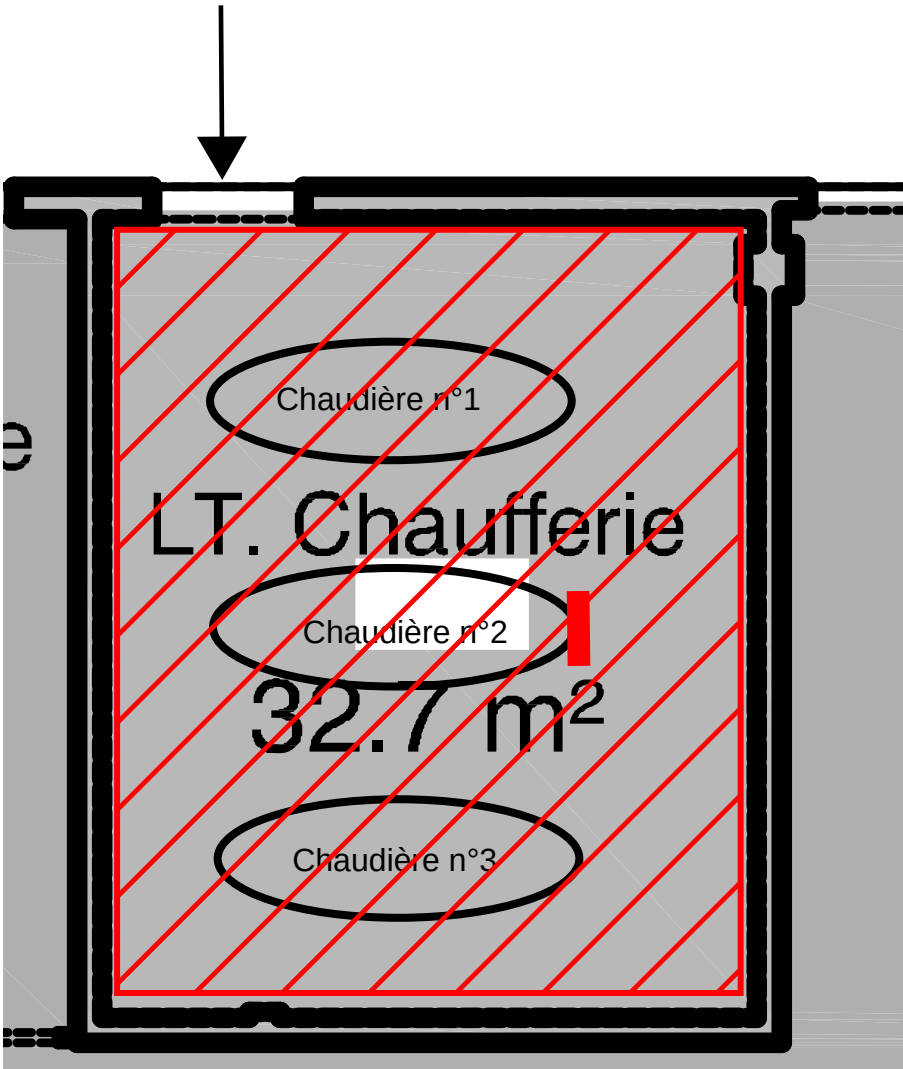
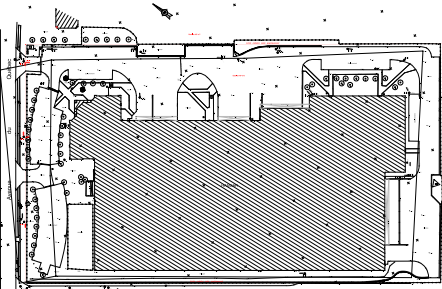
Numéro du dossier	100187	LOCALISATION		Adresse du projet	20 Avenue du Quebec - Villebon sur Yvette
Auteur du plan	SOUPLET Madeline	Localisation des prélèvements		Etage	RDC
		PLANCHE DE REPERAGE		Zone	Bureau
Source du plan	Plan fournis par le client	TECHNIQUE X USUEL		Type	PLAN

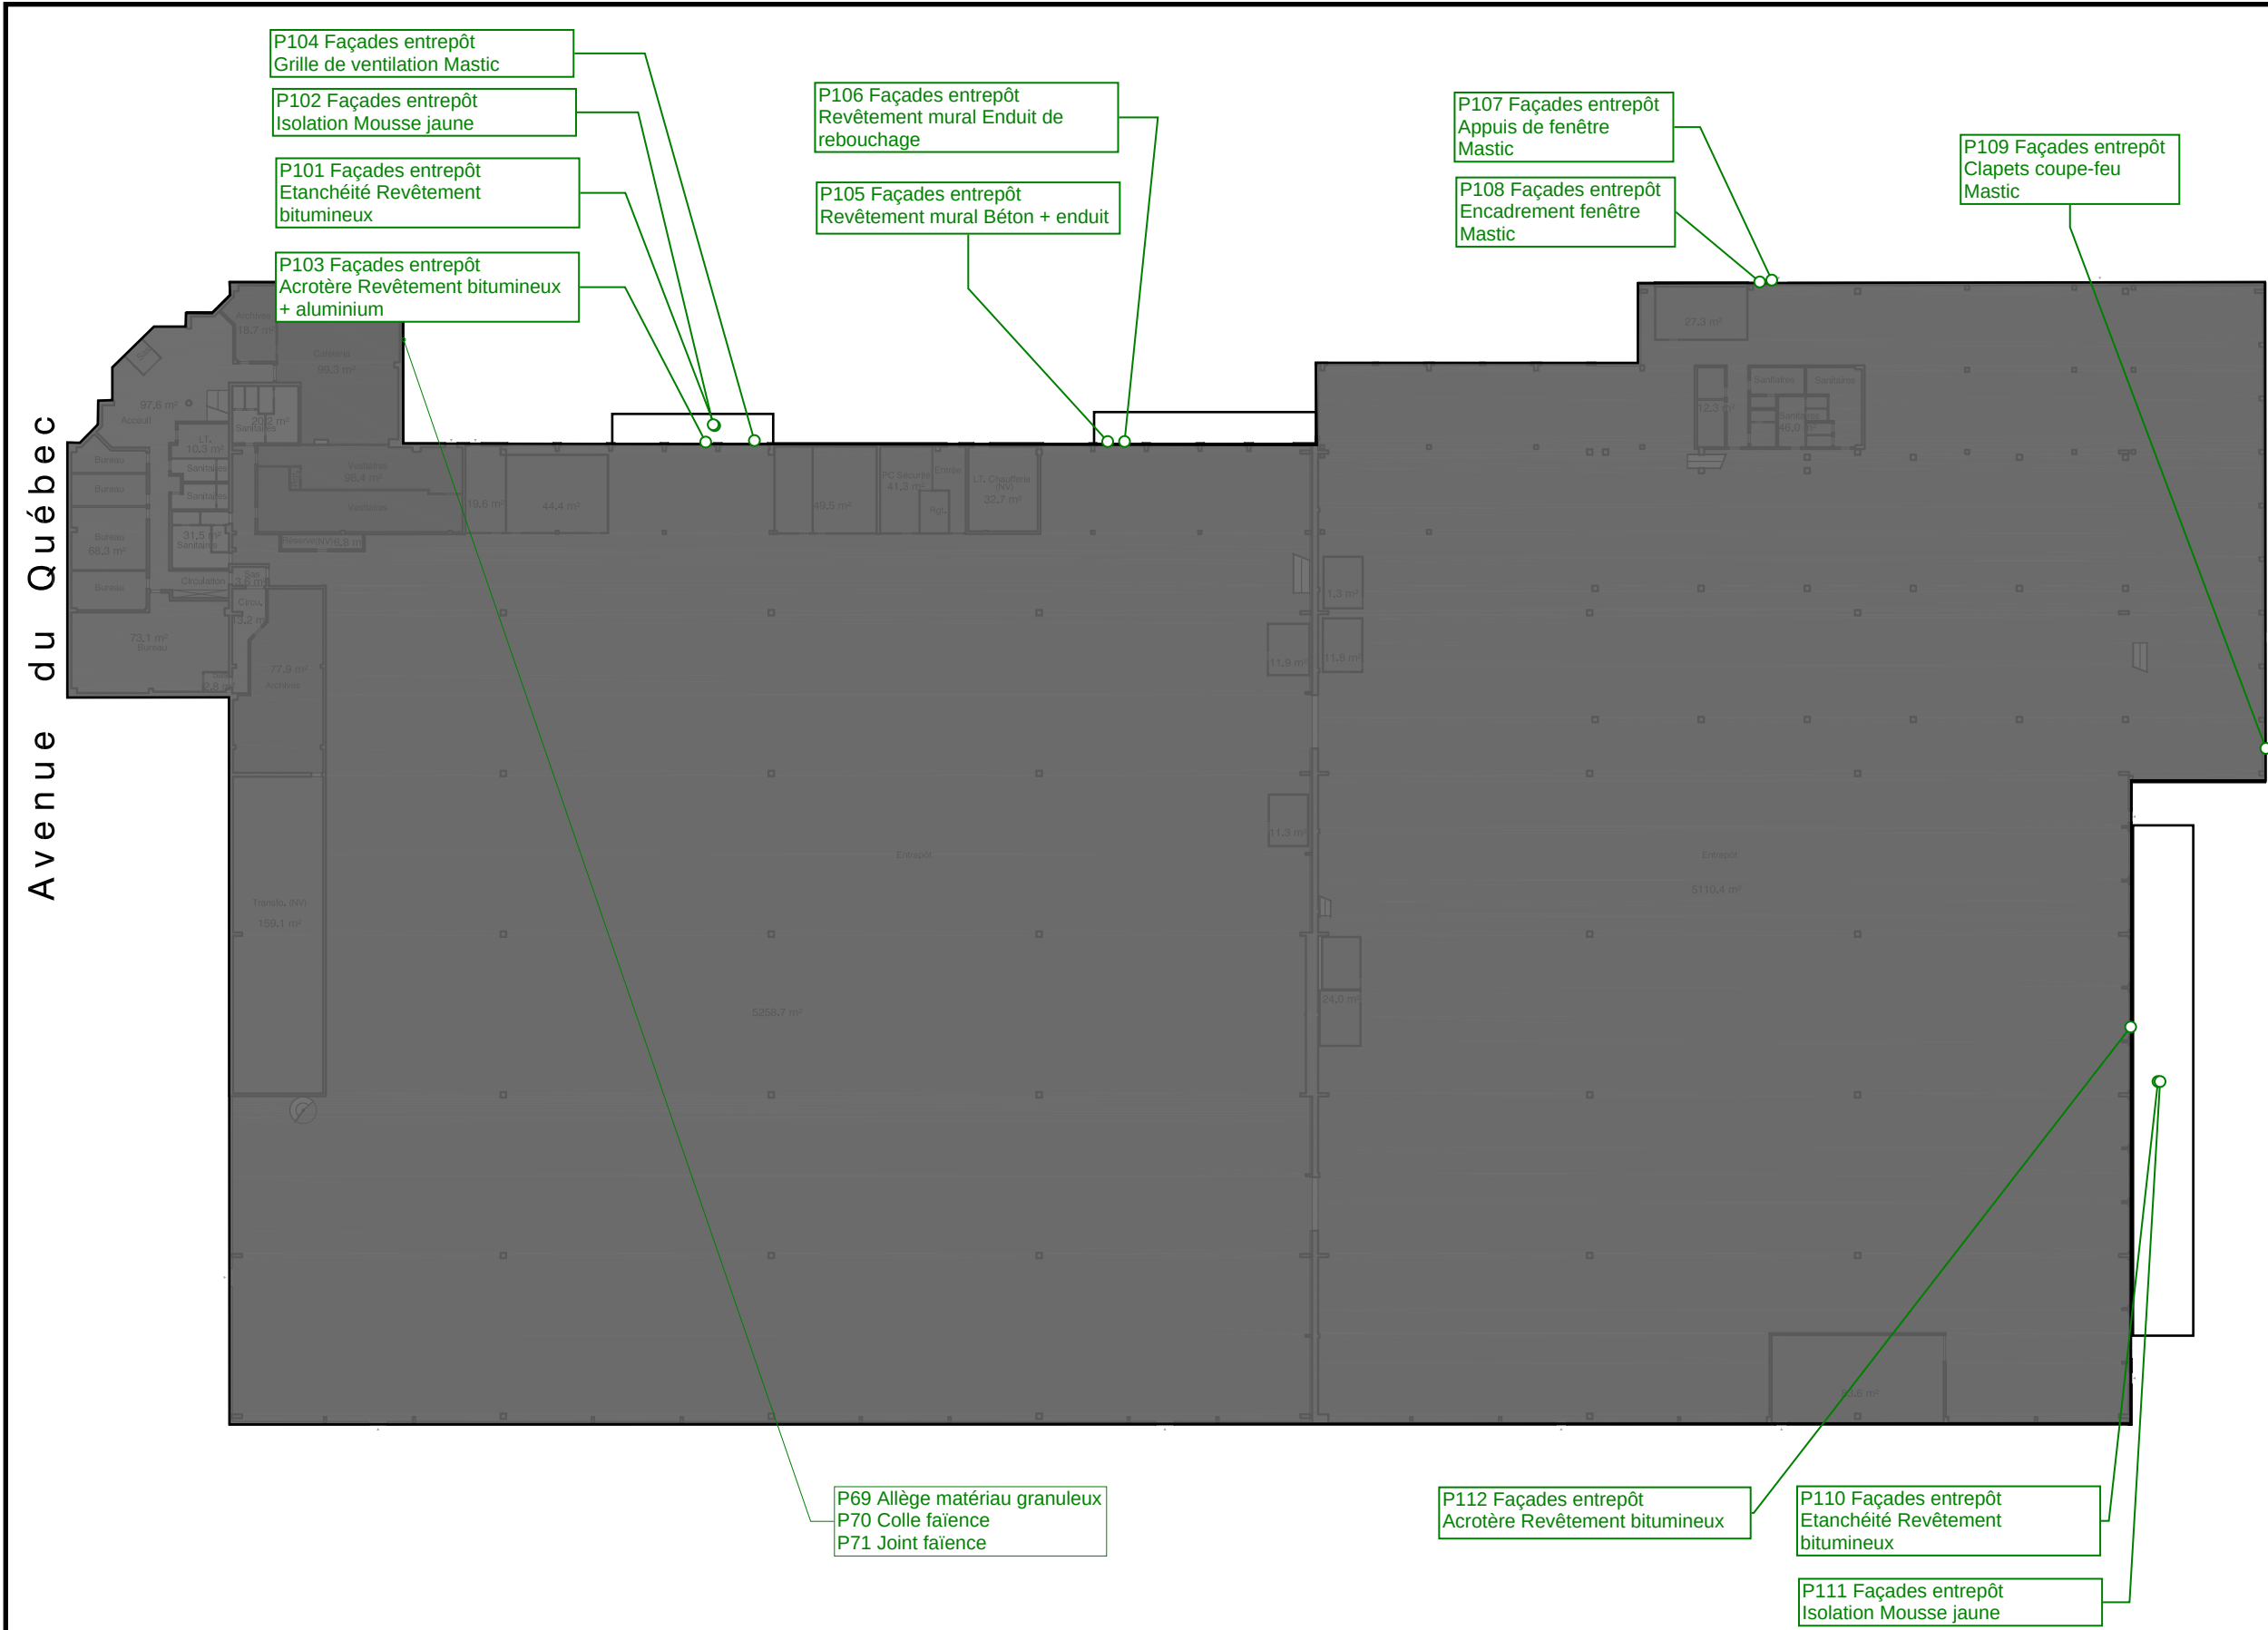
PLANCHE N°	1	8
INDICE N°	001	

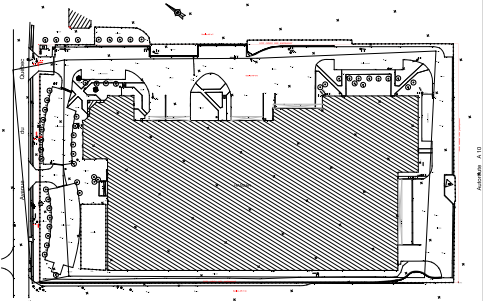


MAITRISE D'OUVRAGE		
ENTREPRISE		
 EX'IM FMDC DIAGNOSTICS 20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS		
LEGENDES		
	Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante	
MASSE		
		
PLANCHE N°		2
		8
INDICE N°		001

Numéro du dossier	100187	LOCALISATION	Adresse du projet	20 Avenue du Quebec - Villebon sur Yvette
Auteur du plan	LEDO Antony	Localisation des prélèvements	Etage	RDC
Source du plan	Plan fournis par le client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone	Entrepot
		TECHNIQUE X USUEL	Type	PLAN

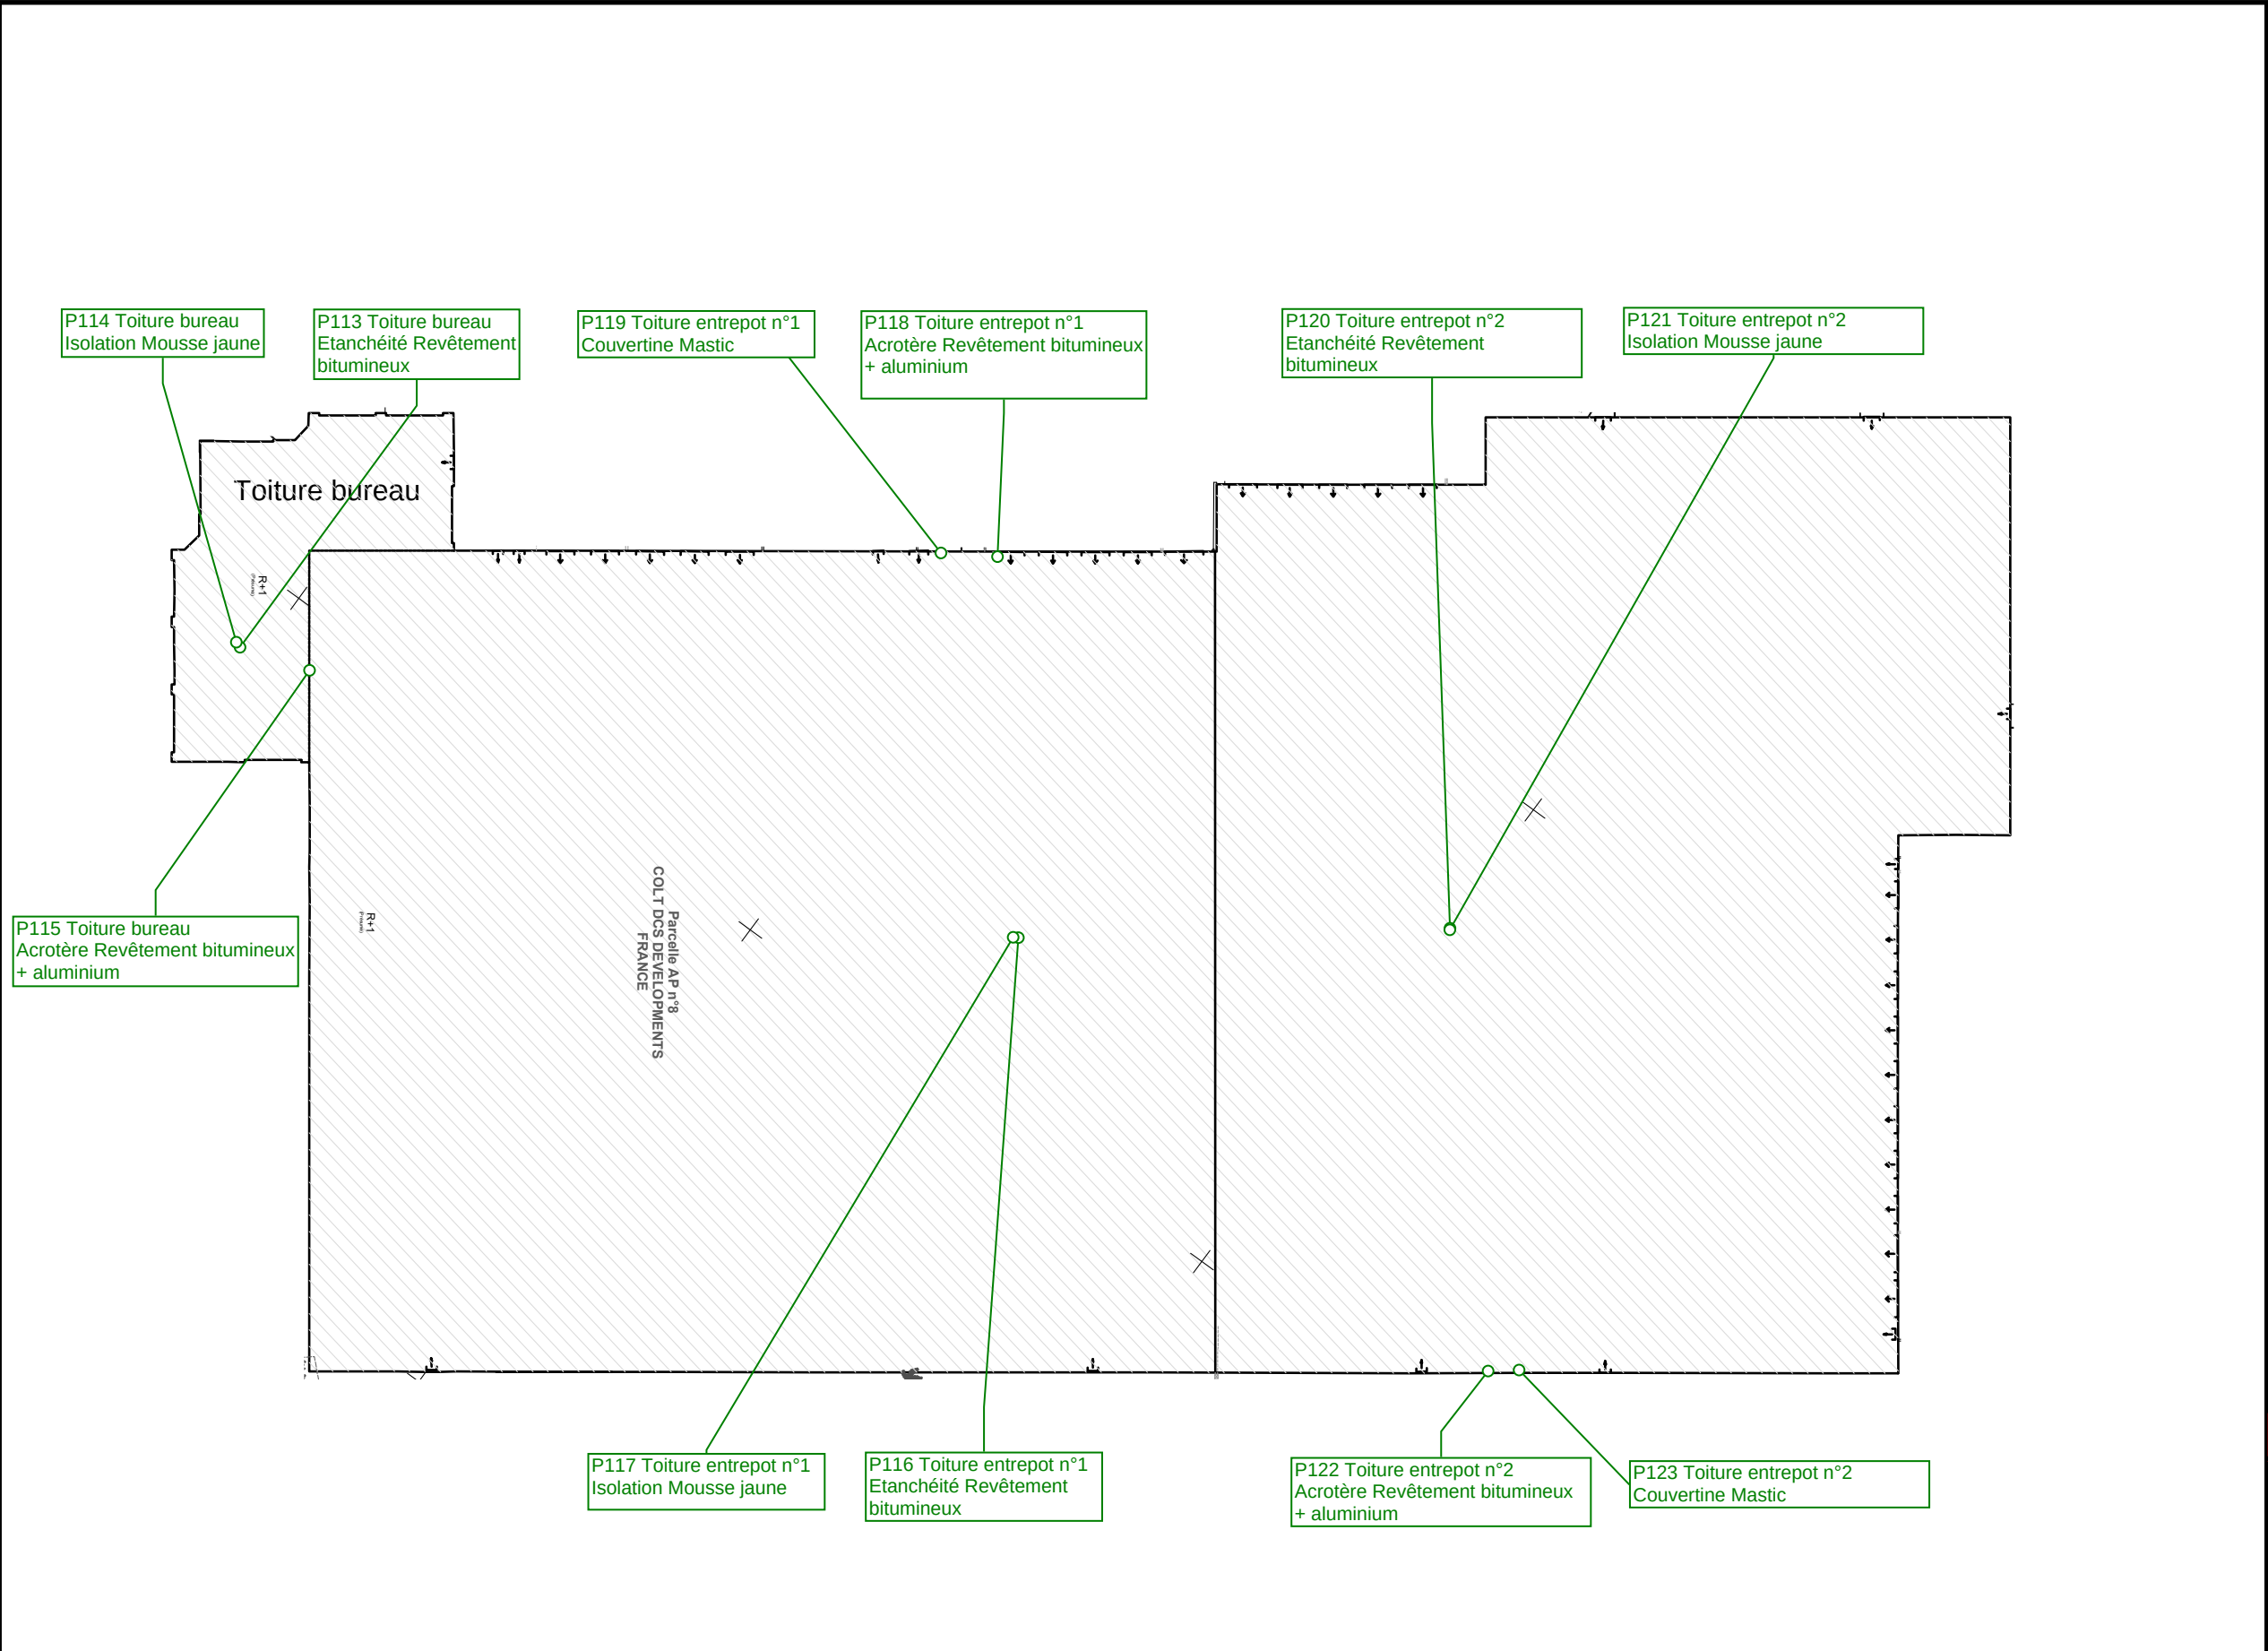
					MAITRISE D'OUVRAGE		
					ENTREPRISE		
					 EX'IM FMD DIAGNOSTICS 20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS		
					LEGENDES		
					 Joint de bride sur chaudière amianté		
					 Ensemble des enveloppes de calorifuges plâtres et des joints de brides sur conduit de fluide amiantés		
					MASSE		
							
Numéro du dossier	100187	LOCALISATION		Adresse du projet	20 Avenue du Quebec - Villebon sur Yvette		
Auteur du plan	LEDO Antony	Localisation des produits et matériaux contenant de l'amiante		Etage	RDC		
Source du plan	Plan fournis par le client	PLANCHE DE REPERAGE		Zone	Chaufferie		
		TECHNIQUE ☒ USUEL		Type	PLAN		
					PLANCHE N°	4	8
					INDICE N°	001	



MAITRISE D'OUVRAGE		
ENTREPRISE		
 EX'IM FMDC DIAGNOSTICS 20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS		
LEGENDES		
	Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante	
MASSE		
		
PLANCHE N°	5	8
INDICE N°	001	

Numéro du dossier	100187	LOCALISATION		Adresse du projet	20 Avenue du Quebec - Villebon sur Yvette
Auteur du plan	LEDO Antony SOUPLET Madeline	Localisation des prélèvements		Etage	Extérieur
		PLANCHE DE REPERAGE		Zone	Façades
Source du plan	Plan fournis par le client	TECHNIQUE X USUEL		Type	PLAN

PLANCHE N°	5	8
INDICE N°	001	



MAITRISE D'OUVRAGE

ENTREPRISE



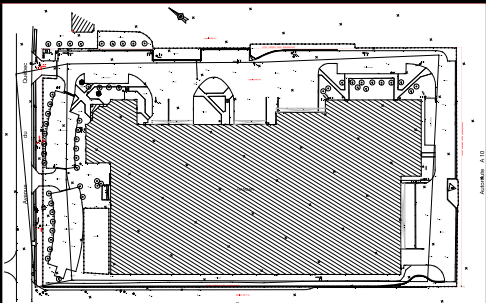
EX'IM FMDC
DIAGNOSTICS
20 AVENUE CHRISTIAN
DOPPLER
77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS

LEGENDES



Matériaux ou produits ne
contenant pas d'amiante

MASSE



Numéro du dossier	100187	LOCALISATION		Adresse du projet	20 Avenue du Quebec - Villebon sur Yvette	
Auteur du plan	LEDO Antony	Localisation des prélèvements		Etage	R+3	
		PLANCHE DE REPERAGE		Zone	Toiture	
Source du plan	Plan fournis par le client	TECHNIQUE  USUEL		Type	PLAN	

PLANCHE N°	6	8
INDICE N°	001	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : EXIM - SARL FMDC DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4	Réf. Commande ITGA : IT0222-10969 Réf. Commande Client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22-70257-128338-28223-181215695
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/04/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10025	
Réf échantillon client : P001 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10026	
Réf échantillon client : P002 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Couche blanche / Matériau compact marron	
* Couche blanche non séparable + Matériau compact marron	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10027	
Réf échantillon client : P003 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10028	
Réf échantillon client : P004 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle blanche	
▸ Colle blanche	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10029	
Réf échantillon client : P005 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac / Matériau blanc en vrac	
▸ Matériau compact gris en vrac + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LHB (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10030	
Réf échantillon client : P006 - Enduit - R+2 - Bureaux - Murs - Bande calicot		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJT (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10031	
Réf échantillon client : P007 - Colle - R+2 - Bureaux - Murs - Doublage		Description ITGA : Colle blanche / Polystyrène	
▸ Colle blanche	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK
Polystyrène	---	Non analysé	
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10032	
Réf échantillon client : P008 - Mastie noir - R+2 - Bureaux - Menuiseries - Joint entre dormant et maçonnerie		Description ITGA : Poussières / Matériau souple noir	
Poussières	---	Non analysé	
▸ Matériau souple noir	META (B) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10033	
Réf échantillon client : P009 - Faux-Plafonds - R+2 - Bureaux - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreux beige	
Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJT (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10034	
Réf échantillon client : P010 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJT (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10035	
Réf échantillon client : P011 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10036	
Réf échantillon client : P012 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10037	
Réf échantillon client : P013 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau gris en faible quantité	
Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10038	
Réf échantillon client : P014 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 3/10

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10039	
Réf échantillon client : P015 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10040	
Réf échantillon client : P016 - Enduit - R+2 - Bureaux - Murs - Bande calicot		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10041	
Réf échantillon client : P017 - Faux-Plafonds - R+2 - Bureaux - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10042	
Réf échantillon client : P018 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Revêtement bitumineux noir avec couche fibreuse / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement bitumineux noir avec couche fibreuse + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HTL (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10043	
Réf échantillon client : P019 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Ragréage gris en vrac / Colle polymère jaune	
▸ Ragréage gris en vrac + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10044	
Réf échantillon client : P020 - Colle - R+2 - Bureaux - Murs - Doublage		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 4/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10045	
Réf échantillon client : P021 - Dalle de sol - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère incolore avec couche fibreuse / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune	
▸ Colle polymère incolore avec couche fibreuse non séparable + Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LHB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10046	
Réf échantillon client : P022 - Colle / Chappe / Ragréage - R+2 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJT (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10047	
Réf échantillon client : P023 - Dalle de sol - R+2 - Laboratoire - Plancher - Sol		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité (1) / Matériau gris en faible quantité (1)	
▸ Dalle dure cassante beige	META (B) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FEJ
Colle polymère jaune en faible quantité + Matériau gris en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10048	
Réf échantillon client : P024 - Colle - R+2 - Laboratoire - Plancher technique - Pied fixation		Description ITGA : Colle jaune	
▸ Colle jaune	META (B) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FEJ
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10049	
Réf échantillon client : P025 - Faux-Plafonds - R+2 - Laboratoire - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreux beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 5/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10050	
Réf échantillon client : P026 - Colle - R+2 - Sanitaires - Plancher - Carrelage		Description ITGA : Colle grise avec poussières	
▸ Colle grise avec poussières	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10051	
Réf échantillon client : P027 - Colle - R+2 - Sanitaires - Murs - Faïence		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10052	
Réf échantillon client : P028 - Résine - R+2 - Sanitaires - Plancher - Sol		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10053	
Réf échantillon client : P029 - Matériau souple - R+2 - Sanitaires - Toutes zones - Passage de plancher		Description ITGA : Peinture / Matériau bitumineux noir	
▸ Peinture non séparable + Matériau bitumineux noir	META (B) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FEJ (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10054	
Réf échantillon client : P030 - Colle / Chappe / Ragréage - R+1 - Salle de réunion - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune	
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10055	
Réf échantillon client : P031 - Colle / Chappe / Ragréage - R+1 - Salle de réunion - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 6/10

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10056	
Réf échantillon client : P032 - Colle / Chappe / Ragréage - R+1 - Salle de réunion - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau blanc non séparable	META (A) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MJT (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10057	
Réf échantillon client : P033 - Enduit - R+1 - Bureaux - Murs - Bande calicot		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LHB (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10058	
Réf échantillon client : P034 - Faux-Plafonds - R+1 - Bureaux - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreux beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LHB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10059	
Réf échantillon client : P035 - Colle / Chappe / Ragréage - R+1 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LHB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10060	
Réf échantillon client : P036 - Colle / Chappe / Ragréage - R+1 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LHB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10061	
Réf échantillon client : P037 - Enduit - R+1 - Bureaux - Murs - Bande calicot		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 7/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10062	
Réf échantillon client : P038 - Enduit - R+1 - Bureaux - Murs - Bande calicot		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10063	
Réf échantillon client : P039 - Faux-Plafonds - R+1 - Bureaux - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige	
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LHB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10064	
Réf échantillon client : P040 - Dalle de sol - R+1 - Rgt - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère incolore avec couche fibreuse / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune	
Colle polymère incolore avec couche fibreuse non séparable + Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FEJ (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10065	
Réf échantillon client : P041 - Colle / Chappe / Ragréage - R+1 - Rgt - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris en faible quantité	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ASK (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10066	
Réf échantillon client : P042 - Colle / Chappe / Ragréage - R+1 - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Couche blanche en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité	
Colle polymère jaune non séparable + Couche blanche en faible quantité non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (B) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 8/10

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10067	
Réf échantillon client : P043 - Enduit - R+1 - Bureaux - Murs - Bande calicot		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10068	
Réf échantillon client : P044 - Colle / Chappe / Ragréage - R+1 - Archives - Plancher - Sol		Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune	
Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10069	
Réf échantillon client : P045 - Enduit - R+1 - Archives - Murs - Bande calicot		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LHB (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10070	
Réf échantillon client : P046 - Faux-Plafonds - R+1 - Archives - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreux beige	
Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10071	
Réf échantillon client : P047 - Matériau plâtreux - R+1 - Archives Marionnaud - Toutes zones - Coffret coupe feu		Description ITGA : Matériau fibreux blanc en vrac	
Matériau fibreux blanc en vrac	MOLP + META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10072	
Réf échantillon client : P048 - Soufflet - R+1 - Archives Marionnaud - Toutes zones - Gaine de ventilation		Description ITGA : Couche souple noire avec couche en toile	
Couche souple noire avec couche en toile	META (B) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BOL

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 9/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10969 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10073	
Réf échantillon client : P049 - Mastie noir - R+1 - Archives Marionnaud - Toutes zones - Joint d'assemblage		Description ITGA : Matériau souple noir	
Matériau souple noir	META (B) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FEJ
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10074	
Réf échantillon client : P050 - Mastie - R+1 - Archives Marionnaud - Toutes zones - Fenêtres		Description ITGA : Matériau souple noir	
Matériau souple noir	META (B) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FEJ

(1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Fatima EL JATTIOUI** Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 10/10



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10970 EN DATE DU 18/04/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : EXIM - SARL FMDC DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4	Réf. Commande ITGA : IT0222-10970 Réf. Commande Client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22-70257-128338-28223-181215695
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/04/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10075	
Réf échantillon client : P051 - Enveloppe de calorifuge - R+1 - Archives Marionnaud - Réseaux - Enveloppe de calorifugeage		Description ITGA : Peinture / Toile blanche plâtrée / Matériau fibreuse jaune	
Peinture non séparable + Toile blanche plâtrée non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10076	
Réf échantillon client : P052 - Colle - R+1 - Escaliers vers R+2 - Escaliers - Carrelage		Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10970 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10077	
Réf échantillon client : P053 - Enduit + Peinture - R+1 - Escaliers vers R+2 - Escaliers - Murs		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peintures multiples avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOL (2)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10078	
Réf échantillon client : P054 - Colle - RDC - Accueil - Plancher - Carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOL
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10079	
Réf échantillon client : P055 - Colle - RDC - Accueil - Murs - Plinthes		Description ITGA : Colle beige / Poussières	
Colle beige	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10080	
Réf échantillon client : P056 - Joint - RDC - Accueil - Murs - Plinthes		Description ITGA : Joint cassant gris	
Joint cassant gris	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOL
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10081	
Réf échantillon client : P057 - Colle - RDC - Accueil - Poteau - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10082	
Réf échantillon client : P058 - Joint - RDC - Accueil - Poteau - Plinthes		Description ITGA : Joint cassant gris	
Joint cassant gris	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOL

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 2 / 5

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10970 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10083	
Réf échantillon client : P059 - Enduit + Peinture - RDC - Accueil - Poteau - Poteau		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (2)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10084	
Réf échantillon client : P060 - Enduit + Peinture - RDC - Accueil - Murs - Murs		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau marron en faible quantité	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau marron en faible quantité non séparable	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (2)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10085	
Réf échantillon client : P061 - Faux-Plafonds - RDC - Accueil - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige	
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10086	
Réf échantillon client : P062 - Colle / Chappe / Ragréage - RDC - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10087	
Réf échantillon client : P063 - Bande tissé - RDC - Circulation - Plénum - Gaine de ventilation		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche	
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10088	
Réf échantillon client : P064 - Mastie marron - RDC - Circulation - Plénum - Gaine de ventilation		Description ITGA : Matériau marron en faible quantité	
Matériau marron en faible quantité	META (B) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOL

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 3/5

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10970 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10089	
Réf échantillon client : P065 - Colle / Chappe / Ragréage - RDC - Bureaux - Plancher - Sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc	
▀ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau blanc non séparable	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10090	
Réf échantillon client : P066 - Faux-Plafonds - RDC - Bureaux - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige	
▀ Peinture non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10091	
Réf échantillon client : P067 - Dalle de sol - RDC - Sanitaires - Plancher - Sol		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune	
▀ Dalle dure cassante beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 15/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10092	
Réf échantillon client : P068 - Enduit + Peinture - RDC - Sanitaires - Murs - Murs		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▀ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (2)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10093	
Réf échantillon client : P069 - Matériau granuleux - Façades - Façade - Allège		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▀ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10094	
Réf échantillon client : P070 - Colle - Façades - Façade - Faïence		Description ITGA : Colle grise avec poussières	
▀ Colle grise avec poussières	META (A) le 18/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 4/5

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-10970 EN DATE DU 18/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-10095	
Réf échantillon client : P071 - Joint - Façades - Façade - Faïence		Description ITGA : Matériau compact gris	
Matériau compact gris	META (A) le 16/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOL

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Fatima EL JATTIOUI** Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 5/5



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : EXIM - SARL FMDC DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4	Réf. Commande ITGA : IT0222-11311 Réf. Commande Client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22-70257-128338-28253-104842878
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/04/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12502	
Réf échantillon client : P072 - Mousse blanche - RDC - Entrepot n°1 - Plafond - Isolation skydom		Description ITGA : Matériau mousse blanche / Poussières	
* Matériau mousse blanche	META (B) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12503	
Réf échantillon client : P073 - Enduit ciment - RDC - Entrepot n°1 - Plafond - Poutre		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
* Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12504	
Réf échantillon client : P074 - Enduit projeté - RDC - Entrepot n°1 - Murs - Revêtement mural		Description ITGA : Enduit gris en vrac	
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12505	
Réf échantillon client : P075 - Flocage - RDC - Entrepot n°1 - Murs - Revêtement mural		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12506	
Réf échantillon client : P076 - Flocage - RDC - Entrepot n°1 - Plafond - Poutre		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc	
▸ Matériau cotonneux blanc	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12507	
Réf échantillon client : P077 - Béton + enduit + peinture - RDC - Entrepot n°1 - Toutes zones - Poteau		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12508	
Réf échantillon client : P078 - Enduit ciment - RDC - Entrepot n°1 - Plafond - Poutre		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
▸ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12509	
Réf échantillon client : P079 - Plaques fibreuses - RDC - Entrepot n°2 - A - Encadrement porte coupe-feu		Description ITGA : Matériau beige avec couche fibreuse	
▸ Matériau beige avec couche fibreuse	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 2/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12510	
Réf échantillon client : P080 - Laine jaune - RDC - Entrepot n°2 - A - Isolation Porte coupe-feu		Description ITGA : Matériau fibreux jaune / Matériau compact gris en faible quantité	
Matériau fibreux jaune + Matériau compact gris en faible quantité non séparable	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12511	
Réf échantillon client : P081 - Béton + enduit + peinture - RDC - Entrepot n°2 - Toutes zones - Poteau		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12512	
Réf échantillon client : P082 - Tissue fibreux - RDC - Entrepot n°2 - Toutes zones - Soufflet gaine de ventilation		Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche souple	
Toile fibreuse blanche avec couche souple	MOLP + META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12513	
Réf échantillon client : P083 - Bande adhésive + colle - RDC - Entrepot n°2 - Toutes zones - Gaine de ventilation		Description ITGA : Ruban adhésif gris avec couche en toile et poussières / Colle polymère incolore	
Ruban adhésif gris avec couche en toile et poussières + Colle polymère incolore non séparable	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12514	
Réf échantillon client : P084 - Dalle de sol + colle - RDC - Sanitaires n°6 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère blanche en faible quantité	
Dalle dure cassante beige + Colle polymère blanche en faible quantité non séparable	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12515	
Réf échantillon client : P085 - Faux-Plafonds - RDC - Sanitaires n°6 - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau fibreux beige	
Peintures multiples non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 3/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12516	
Réf échantillon client : P086 - Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture - RDC - Sanitaires n°6 - Murs - Revêtement mural		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M/D. (2) Analyste : MJT (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12517	
Réf échantillon client : P087 - Colle de carrelage - RDC - Sanitaires n°6 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche hétérogène	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12518	
Réf échantillon client : P088 - Colle de faïence - RDC - Sanitaires n°6 - Murs - Revêtement mural		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12519	
Réf échantillon client : P089 - Joint de bride - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Chaudière		Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières	
Matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12520	
Réf échantillon client : P090 - Joint brûleur - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Chaudière		Description ITGA : Matériau fibreux beige	
Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 4/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12521	
Réf échantillon client : P091 - Joint de bride - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Chaudière		Description ITGA : Matériau fibreux gris	
Matériau fibreux gris	MOLP le 19/04/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MXN
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12522	
Réf échantillon client : P092 - Joint brûleur - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Chaudière		Description ITGA : Matériau fibreux beige	
Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12523	
Réf échantillon client : P093 - Joint de bride - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Chaudière		Description ITGA : Matériau fibreux beige	
Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12524	
Réf échantillon client : P094 - Joint brûleur - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Chaudière		Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières	
Matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12525	
Réf échantillon client : P095 - Joint de bride - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide		Description ITGA : Matériau fibreux marron	
Matériau fibreux marron	MOLP le 19/04/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MXN
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12526	
Réf échantillon client : P096 - Joint de bride - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide		Description ITGA : Matériau fibreux marron	
Matériau fibreux marron	MOLP le 19/04/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MXN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 5/10

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12527	
Réf échantillon client : P097 - Joint de bride - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide		Description ITGA : Matériau fibreux marron	
Matériau fibreux marron	MOLP le 19/04/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MXN
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12528	
Réf échantillon client : P098 - Enveloppe de calorifuge plâtre - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12529	
Réf échantillon client : P099 - Calorifuge laine jaune - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide		Description ITGA : Poussières / Matériau fibreux jaune	
Poussières	---	Non analysé	
Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12530	
Réf échantillon client : P100 - Enveloppe de calorifuge plâtre - RDC - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de fluide		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12531	
Réf échantillon client : P101 - Revêtement bitumineux - Façades entrepôt - Auvent - Etanchéité		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche fibreuse	
Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche fibreuse	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KBS
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12532	
Réf échantillon client : P102 - Mousse jaune - Façades entrepôt - Auvent - Isolation		Description ITGA : Matériau bitumineux noir en faible quantité en vrac / Matériau fibreux jaune	
Matériau bitumineux noir en faible quantité en vrac non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 6/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12533	
Réf échantillon client : P103 - Revêtement bitumineux + aluminium - Façades entrepôt - Auvent - Acrotère		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KBS
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12534	
Réf échantillon client : P104 - Mastic - Façades entrepôt - Façade - Grille de ventilation		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau souple incolore avec poussières	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12535	
Réf échantillon client : P105 - Béton + enduit - Façades entrepôt - Façade - Revêtement mural		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12536	
Réf échantillon client : P106 - Enduit de rebouchage - Façades entrepôt - Façade - Revêtement mural		Description ITGA : Enduit compact gris	
Enduit compact gris	META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BKB (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12537	
Réf échantillon client : P107 - Mastic - Façades entrepôt - Façade - Appuis de fenêtre		Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières	
Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12538	
Réf échantillon client : P108 - Mastic - Façades entrepôt - Façade - Encadrement fenêtre		Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières	
Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 7/10

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12539	
Réf échantillon client : P109 - Mastic - Façades entrepôt - Façade - Clapets		Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières	
➤ Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12540	
Réf échantillon client : P110 - Revêtement bitumineux - Façades entrepôt - Auvent - Etanchéité		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile / Matériau fibreux jaune en faible quantité	
➤ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile + Matériau fibreux jaune en faible quantité non séparable	MOLP + META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KBS (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12541	
Réf échantillon client : P111 - Mousse jaune - Façades entrepôt - Auvent - Isolation		Description ITGA : Matériau fibreux jaune / Matériau bitumineux noir en faible quantité en vrac	
➤ Matériau fibreux jaune + Matériau bitumineux noir en faible quantité en vrac non séparable	MOLP + META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12542	
Réf échantillon client : P112 - Revêtement bitumineux - Façades entrepôt - Auvent - Acrotère		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	
➤ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KBS
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12543	
Réf échantillon client : P113 - Revêtement bitumineux - 3ème - Toiture bureau - Sol - Etanchéité		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile / Matériau fibreux jaune en faible quantité	
➤ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile + Matériau fibreux jaune en faible quantité non séparable	MOLP + META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KBS (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 8/10

Amiante

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12544	
Réf échantillon client : P114 - Mousse jaune - 3ème - Toiture bureau - Sol - Isolation		Description ITGA : Matériau fibreux jaune / Matériau bitumineux noir en faible quantité en vrac	
* Matériau fibreux jaune + Matériau bitumineux noir en faible quantité en vrac non séparable	MOLP + META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12545	
Réf échantillon client : P115 - Revêtement bitumineux + aluminium - 3ème - Toiture bureau - Murs - Acrotère		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
* Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KBS
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12546	
Réf échantillon client : P116 - Revêtement bitumineux - 3ème - Toiture entrepot n°1 - Sol - Etanchéité		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / Matériau fibreux jaune	
* Matériau bitumineux noir avec gravillons + Matériau fibreux jaune non séparable	MOLP + META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KBS (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12547	
Réf échantillon client : P117 - Mousse jaune - 3ème - Toiture entrepot n°1 - Sol - Isolation		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières	
* Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12548	
Réf échantillon client : P118 - Revêtement bitumineux + aluminium - 3ème - Toiture entrepot n°1 - Murs - Acrotère		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	
* Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KBS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 9/10

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11311 EN DATE DU 21/04/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12549	
Réf échantillon client : P119 - Mastie - 3ème - Toiture entrepot n°1 - Murs - Couvertine		Description ITGA : Poussières / Matériau souple gris	
Poussières	---	Non analysé	
▀ Matériau souple gris	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GBH
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12550	
Réf échantillon client : P120 - Revêtement bitumineux - 3ème - Toiture entrepot n°2 - Sol - Etanchéité		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons / Matériau fibreux jaune	
▀ Matériau bitumineux noir avec gravillons non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FEJ (4)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12551	
Réf échantillon client : P121 - Mousse jaune - 3ème - Toiture entrepot n°2 - Sol - Isolation		Description ITGA : Matériau fibreux jaune	
▀ Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTD

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).


(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Fatima EL JATTIOUI** Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 10/10



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11312 EN DATE DU 21/04/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : EXIM - SARL FMDC DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4	Réf. Commande ITGA : IT0222-11312 Réf. Commande Client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22-70257-128338-28253-104842878
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/04/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12552	
Réf échantillon client : P122 - Revêtement bitumineux + aluminium - 3ème - Toiture entrepôt n°2 - Murs - Acrotère		Description ITGA : Matériau bitumineux avec gravillons avec couche en toile	
Matériau bitumineux avec gravillons avec couche en toile	META (B) le 20/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LHB
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022204-12553	
Réf échantillon client : P123 - Mastic - 3ème - Toiture entrepôt n°2 - Murs - Couvertine		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 21/04/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

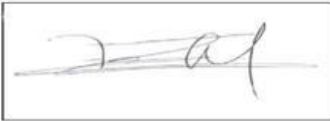
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-11312 EN DATE DU 21/04/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Validé par : Fatima EL JATTIOUI Analyste			

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 2 / 2



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-13934 EN DATE DU 13/05/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : EXIM - SARL FMDC DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4	Réf. Commande ITGA : IT0222-13934 Réf. Commande Client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE 100187 07.04.22-70257-128338-28611-140610241
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/05/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022205-7605	
Réf échantillon client : P124 - Dalles Plastique - RDC - Sanitaires - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère beige	
* Dalle dure cassante beige + Colle polymère beige non séparable	META (B) le 12/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJT (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022205-7606	
Réf échantillon client : P125 - Colle + ragréage - RDC - Sanitaires - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris en vrac hétérogène	
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-13934 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022205-7607	
Réf échantillon client : P126 - Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture - RDC - Sanitaires - Murs - Revêtement mural		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Papier	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc + Papier non séparable	META (A) le 12/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RSC (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022205-7608	
Réf échantillon client : P127 - Faux-Plafonds - RDC - Sanitaires - Plafond - Faux plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige	
Peinture non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/05/2022 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022205-7609	
Réf échantillon client : P128 - Colle de carrelage - RDC - Douche - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Colle beige en vrac	
Colle beige en vrac	META (A) le 12/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (2)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022205-7610	
Réf échantillon client : P129 - Colle de faïence - RDC - Douche - Murs - Revêtement mural		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 12/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (3)
Réf dossier client : COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE + - 20 avenue du Québec - 91140 - VILLEBON-SUR-YVETTE		Réf échantillon ITGA : IT022205-7611	
Réf échantillon client : P130 - Colle + ragréage - R+1 - Bureaux - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 12/05/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0222-13934 EN DATE DU 13/05/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Validé par : Jérémy HENNO Chef d'Equipe			

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 3/3

Amiante

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE 5 – ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES

ZPSO n° Z001 Sol Colle / Chappe / Ragréage Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R+2	Bureaux	Sol	X	Colle / Chappe / Ragréage	S001		P001
R+2	Circulation	Sol		Colle / Chappe / Ragréage	S127		

ZPSO n° Z002 Faux plafond Faux-Plafonds Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires	Faux plafond		Faux-Plafonds	S159		
RDC	Sanitaires	Faux plafond		Faux-Plafonds	S163		
RDC	Local	Faux plafond		Faux-Plafonds	S182		
RDC	Local	Faux plafond		Faux-Plafonds	S183		
RDC	PC Sécurité	Faux plafond		Faux-Plafonds	S185		
RDC	Entrée	Faux plafond		Faux-Plafonds	S187		
R+1	Sanitaires	Faux plafond		Faux-Plafonds	S146		
R+2	Bureaux	Faux plafond	X	Faux-Plafonds	S017		P017
R+2	Circulation	Faux plafond		Faux-Plafonds	S126		
R+2	Sanitaires	Faux plafond		Faux-Plafonds	S131		

ZPSO n° Z003 Bande calicot Enduit Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R+2	Bureaux	Bande calicot	X	Enduit	S016		P016
R+2	Laboratoire	Bande calicot		Enduit	S132		
R+2	Circulation	Bande calicot		Enduit	S125		

ZPSO n° Z004 Bande calicot Enduit Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R+1	Rgt	Bande calicot		Enduit	S135		
R+1	Salle de réunion	Bande calicot		Enduit	S133		
R+1	Bureaux	Bande calicot	X	Enduit	S040		P038
R+1	Bureaux	Bande calicot		Enduit	S221		
R+1	Circulation	Bande calicot		Enduit	S137		
R+1	Rgt	Bande calicot		Enduit	S143		

Amiante

ZPSO n° Z005 Faux plafond Faux-Plafonds	Continue : NON
--	-----------------------

Etag	Local / partie d'immeuble	Elément	Témo	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R+1	Rgt	Faux plafond		Faux-Plafonds	S136		
R+1	Salle de réunion	Faux plafond		Faux-Plafonds	S134		
R+1	Bureaux	Faux plafond	X	Faux-Plafonds	S041		P039
R+1	Bureaux	Faux plafond		Faux-Plafonds	S220		
R+1	Circulation	Faux plafond		Faux-Plafonds	S138		
R+1	Bureaux	Faux plafond		Faux-Plafonds	S142		
R+1	Rgt	Faux plafond		Faux-Plafonds	S144		
R+1	Archives	Faux plafond		Faux-Plafonds	S150		

ZPSO n° Z006 Sol Colle / Chappe / Ragrée	Continue : NON
---	-----------------------

Etag	Local / partie d'immeuble	Elément	Témo	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R+1	Rgt	Sol	X	Colle / Chappe / Ragrée	S130		
R+1	Circulation	Sol		Colle / Chappe / Ragrée	S141		

ZPSO n° Z007 Sol Colle / Chappe / Ragrée	Continue : NON
---	-----------------------

Etag	Local / partie d'immeuble	Elément	Témo	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R+1	Rgt	Sol	X	Colle / Chappe / Ragrée	S129		
R+1	Circulation	Sol		Colle / Chappe / Ragrée	S140		

ZPSO n° Z008 Sol Colle / Chappe / Ragrée	Continue : NON
---	-----------------------

Etag	Local / partie d'immeuble	Elément	Témo	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
R+1	Rgt	Sol	X	Colle / Chappe / Ragrée	S128		
R+1	Circulation	Sol		Colle / Chappe / Ragrée	S139		

ZPSO n° Z009 Carrelage Colle	Continue : NON
-------------------------------------	-----------------------

Etag	Local / partie d'immeuble	Elément	Témo	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Cafétéria	Carrelage		Colle	S153		
RDC	Archives	Carrelage		Colle	S156		
RDC	Accueil	Carrelage	X	Colle	S056		P054
RDC	Circulation	Carrelage		Colle	S167		
RDC	Sas	Carrelage		Colle	S171		
RDC	Circulation	Carrelage		Colle	S175		

Amiante

ZPSO n° Z010 Plinthes Joint						Continue : NON	
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Cafétéria	Plinthes		Joint	S151		
RDC	Archives	Plinthes		Joint	S154		
RDC	Accueil	Plinthes	X	Joint	S057		P056
RDC	Circulation	Plinthes		Joint	S165		
RDC	Sas	Plinthes		Joint	S169		
RDC	Circulation	Plinthes		Joint	S173		

ZPSO n° Z011 Faux plafond Faux-Plafonds						Continue : NON	
---	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Cafétéria	Faux plafond		Faux-Plafonds	S152		
RDC	Archives	Faux plafond		Faux-Plafonds	S155		
RDC	Accueil	Faux plafond	X	Faux-Plafonds	S062		P061
RDC	Circulation	Faux plafond		Faux-Plafonds	S166		
RDC	Sas	Faux plafond		Faux-Plafonds	S170		
RDC	Circulation	Faux plafond		Faux-Plafonds	S174		

ZPSO n° Z012 Murs Enduit + Peinture						Continue : NON	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Accueil	Murs	X	Enduit + Peinture	S061		P060
RDC	Bureaux	Murs		Enduit + Peinture	S157		
RDC	Circulation	Murs		Enduit + Peinture	S164		
RDC	Sas	Murs		Enduit + Peinture	S168		
RDC	Circulation	Murs		Enduit + Peinture	S172		

ZPSO n° Z014 Faïence Colle						Continue : NON	
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires	Faïence		Colle	S158		
RDC	Vestiaires	Faïence		Colle	S176		
RDC	vestiaires	Faïence		Colle	S177		
R+1	Sanitaires	Faïence		Colle	S145		
R+2	Sanitaires	Faïence	X	Colle	S029		P027

ZPSO n° Z015 Carrelage Colle						Continue : NON	
------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
-------	---------------------------	---------	--------	--------------------	---------	------------------------	-------------

Amiante

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires	Carrelage		Colle	S160		
R+1	Sanitaires	Carrelage		Colle	S147		
R+2	Sanitaires	Carrelage	X	Colle	S028		P026

ZPSO n° Z016 Sol Résine	Continue : NON
--------------------------------	-----------------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires	Sol		Résine	S161		
R+1	Sanitaires	Sol		Résine	S148		
R+2	Sanitaires	Sol	X	Résine	S030		P028

ZPSO n° Z017 Passage de plancher Matériau souple	Continue : NON
---	-----------------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires	Passage de plancher		Matériau souple	S162		
R+1	Sanitaires	Passage de plancher		Matériau souple	S149		
R+2	Sanitaires	Passage de plancher	X	Matériau souple	S031		P029

ZPSO n° Z018 Sol Dalle de sol	Continue : NON
--------------------------------------	-----------------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Réserve	Sol		Dalle de sol	S178		
RDC	Local	Sol		Dalle de sol	S180		
R+1	Rgt	Sol	X	Dalle de sol	S042		P040

ZPSO n° Z019 Sol Colle / Chappe / Ragrée	Continue : NON
---	-----------------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Réserve	Sol		Colle / Chappe / Ragrée	S179		
RDC	Local	Sol		Colle / Chappe / Ragrée	S181		
RDC	Local	Sol		Colle / Chappe / Ragrée	S184		
RDC	PC Sécurité	Sol		Colle / Chappe / Ragrée	S186		
RDC	Entrée	Sol		Colle / Chappe / Ragrée	S188		
R+1	Rgt	Sol	X	Colle / Chappe / Ragrée	S043		P041

Amiante

ZPSO n° Z020 Revêtement mural Enduit projeté							Continue : NON
--	--	--	--	--	--	--	----------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrepôt n°1	Revêtement mural	X	Enduit projeté	S075		P074
RDC	Entrepôt n°2	Revêtement mural		Enduit projeté	S189		

ZPSO n° Z021 Revêtement mural Flocage							Continue : NON
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrepôt n°1	Revêtement mural	X	Flocage	S076		P075
RDC	Entrepôt n°2	Revêtement mural		Flocage	S190		

ZPSO n° Z022 Isolation skydom Mousse blanche							Continue : NON
--	--	--	--	--	--	--	----------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrepôt n°1	Isolation skydome	X	Mousse blanche	S073		P072
RDC	Entrepôt n°2	Isolation skydome		Mousse blanche	S191		

ZPSO n° Z023 Poutre Enduit ciment							Continue : NON
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrepôt n°1	Poutre	X	Enduit ciment	S074		P073
RDC	Entrepôt n°2	Poutre		Enduit ciment	S192		

ZPSO n° Z024 Poutre Flocage							Continue : NON
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrepôt n°1	Poutre	X	Flocage	S077		P076
RDC	Entrepôt n°2	Poutre		Flocage	S193		

ZPSO n° Z025 Poutre Enduit ciment							Continue : NON
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Entrepôt n°1	Poutre	X	Enduit ciment	S079		P078
RDC	Entrepôt n°2	Poutre		Enduit ciment	S194		

Amiante

ZPSO n° Z026 Revêtement mural Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture						Continue : NON	
--	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires n°6	Revêtement mural	X	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	S087		P086
RDC	Sanitaires n°7	Revêtement mural		Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	S195		
RDC	Sanitaires n°8	Revêtement mural		Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	S196		

ZPSO n° Z027 Revêtement mural Colle de faïence						Continue : NON	
--	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires n°6	Revêtement mural	X	Colle de faïence	S089		P088
RDC	Sanitaires n°7	Revêtement mural		Colle de faïence	S197		
RDC	Sanitaires n°8	Revêtement mural		Colle de faïence	S198		

ZPSO n° Z028 Faux plafond Faux-Plafonds						Continue : NON	
---	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires n°6	Faux plafond	X	Faux-Plafonds	S086		P085
RDC	Sanitaires n°7	Faux plafond		Faux-Plafonds	S199		
RDC	Sanitaires n°8	Faux plafond		Faux-Plafonds	S200		

ZPSO n° Z029 Revêtement de sol Colle de carrelage						Continue : NON	
---	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires n°6	Revêtement de sol	X	Colle de carrelage	S088		P087
RDC	Sanitaires n°7	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S201		
RDC	Sanitaires n°8	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S202		

ZPSO n° Z030 Revêtement mural Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture						Continue : NON	
--	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires	Revêtement mural	X	Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	S205		P126
RDC	Douche	Revêtement mural		Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	S206		
RDC	Salle d'eau	Revêtement mural		Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	S207		
RDC	WC	Revêtement mural		Plaque de plâtre + enduit sur bande à joint + peinture	S208		

Amiante

ZPSO n° Z031 Faux plafond Faux-Plafonds						Continue : NON	
---	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Sanitaires	Faux plafond	X	Faux-Plafonds	S209		P127
RDC	Douche	Faux plafond		Faux-Plafonds	S210		
RDC	Salle d'eau	Faux plafond		Faux-Plafonds	S211		
RDC	WC	Faux plafond		Faux-Plafonds	S212		

ZPSO n° Z032 Revêtement de sol Colle de carrelage						Continue : NON	
---	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Douche	Revêtement de sol	X	Colle de carrelage	S213		P128
RDC	Salle d'eau	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S214		
RDC	WC	Revêtement de sol		Colle de carrelage	S215		

ZPSO n° Z033 Revêtement mural Colle de faïence						Continue : NON	
--	--	--	--	--	--	----------------	--

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Douche	Revêtement mural	X	Colle de faïence	S216		P129
RDC	Salle d'eau	Revêtement mural		Colle de faïence	S217		
RDC	WC	Revêtement mural		Colle de faïence	S218		

ATTESTATION(S)



Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

FMDC DIAGNOSTICS
Monsieur FREDERIC MARTIN
20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER CS 70792
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier, notamment y compris :

- Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillon français
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure électrique
- Carottage bitume
- Diagnostic déchet
- Diagnostic de Performance énergétique
- Diagnostic amiante avant travaux, ou avant démolition
- Mesures d'empoussièrement en fibre d'amiante dans l'air (sous réserves d'accréditation COFRAC)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb (DRIP)
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3 000 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 4 000 000 euros.

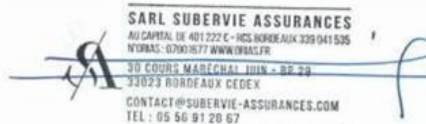
Date de prise d'effet du contrat : 01/11/2011

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2021

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

SUBERVIE ASSURANCES
Agent Général exclusif MMA
30, cours du Maréchal Juin - B.P 29
33023 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75
Email : subervie.assurances@mma.fr
SARL au capital de 401 222 €
N° ORIAS : 07001677 www.orias.fr



F0658

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126
MMA IARD / SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 537 052 366 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882
SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72000 LE MANS CEDEX 9
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI4717 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Madame SOUPLET Madeline

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 10/04/2018 - Date d'expiration : 28/03/2023
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 29/03/2018 - Date d'expiration : 28/03/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 15/01/2018 - Date d'expiration : 14/01/2023
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 29/03/2018 - Date d'expiration : 28/03/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 10/04/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

** Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens s'y appliquent à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev13

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 4238 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEDO Antony

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 08/07/2020 - Date d'expiration : 07/07/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 08/07/2020 - Date d'expiration : 07/07/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 01/09/2020 - Date d'expiration : 31/08/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 06/10/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTEE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev14